



Piano Eliminazione Barriere Architettoniche

ALLEGATO II
SCHEDE DI ANALISI EDIFICI E AREE ESTERNE ■





SOMMARIO SCHEDE DI ANALISI EDIFICI E AREE ESTERNE

SCHEDA EP1-BIBLIOTECA COMUNALE.....	5
SCHEDA EP2-SALA DI SANTA MARIA DI PORTA RIPALTA	10
SCHEDA EP3-MUSEO CIVICO SANT'AGOSTINO	15
SCHEDA EP4-CASERMA DI POLIZIA LOCALE	20
SCHEDA EP5-TEATRO SAN DOMENICO	25
SCHEDA EP6-MERCATO ASTROUNGARICO	30
SCHEDA EP7- ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (EX OMNI)	35
SCHEDA EP8-PALAZZO COMUNALE-ALA NORD.....	40
SCHEDA EP9-PALAZZO COMUNALE-ALA SUD.....	45
SCHEDA ES1-ASILO NIDO BRAGUTI	50
SCHEDA ES2-SCUOLA DELL'INFANZIA BRAGUTII	55
SCHEDA ES3-SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN PIETRO	60
SCHEDA ES4-SCUOLA DELL'INFANZIA CASTELNUOVO	65
SCHEDA ES5-SCUOLA PRIMARIA CASTELNUOVO	70
SCHEDA ES6-SCUOLA DELL'INFANZIA CREMANUOVA	75
SCHEDA ES7- SCUOLA PRIMARIA CREMA NUOVA	80
SCHEDA ES8- SCUOLA DELL'INFANZIA OMBRIANO	85
SCHEDA ES9-SCUOLA PRIMARIA OMBRIANO.....	90
SCHEDA ES10-SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO OMBRIANO	95
SCHEDA ES11-SCUOLA DELL'INFANZIA SABBIONI	100
SCHEDA ES12- SCUOLA PRIMARIA SABBIONI	105
SCHEDA ES13- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VAILATI – VIA RIVA FREDDA	110
SCHEDA ES14- SCUOLA SEC. DI 1° GRADO VAILATI - VIA GINNASIO/P.ZZA MORO	115
SCHEDA ES15- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO VAILATI – PIAZZA ALDO MORO .	120
SCHEDA ES16-SCUOLA PRIMARIA SAN BERNARDINO.....	125
SCHEDA ES17- SCUOLA PRIMARIA BRAGUTI	130
SCHEDA ES18- SCUOLA PRIMARIA SANTA MARIA DELLA CROCE.....	135
SCHEDA ES19- SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BOTTESINI	140



SCHEDA ES20- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "A. GALMOZZI"	145
SCHEDA CS1-CENTRO POLISPORTIVO "BERTOLOTTI"	150
SCHEDA CS2-CENTRO SPORTIVO COMUNALE "LA PIERINA"	155
SCHEDA CS3-PALESTRE PLURIUSO SANTA MARIA	160
SCHEDA CS4-PALESTRA COMUNALE SERIO.....	165
SCHEDA CS5-CAMPO SPORTIVO COMUNALE "COLONIA FLUVIALE"	170
SCHEDA CS6-PALESTRA COMUNALE "PALA CREMONESI"	175
SCHEDA CS7-PALESTRA COMUNALE "DONATI"	180
SCHEDA CS8-CAMPO SPORTIVO DI RUGBY	185
SCHEDA CS9-PISTA DI ATLETICA "RENATO OLMI"	190
SCHEDA CS10-CAMPO SPORTIVO "A.DOSSENA".....	195
SCHEDA CS11-PISCINA COMUNALE.....	200
SCHEDA CS12-STADIO "VOLTINI"	205
SCHEDA CS13-PALAZZETTO DELLO SPORT "BERTONI".....	210
SCHEDA CS14-TENNIS CLUB "SPORT VILLAGE"	215
SCHEDA C1-CIMITERO MAGGIORE	220
SCHEDA C2-CIMITERO SAN BERNARDINO.....	225
SCHEDA C3-CIMITERO SANTA MARIA DELLA CROCE	230
SCHEDA C4-CIMITERO SAN BARTOLOMEO DEI MORTI.....	235
SCHEDA AV1-PARCO "BONALDI".....	240
SCHEDA AV2-PARCO DEGLI ALPINI.....	245
SCHEDA AV3-CAMPO DI MARTE.....	250
SCHEDA AV4-PARCO VIA DESTI	255
SCHEDA AV5-PARCO SANTA MARIA DELLA CROCE	260
SCHEDA AV6-PARCO "CHIAPPA"	265
SCHEDA AV7-GIARDINI PUBBLICI DI PORTA SERIO	270




BIBLIOTECA COMUNALE

Denominazione	Biblioteca Comunale	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Civerchi	Codice identificativo	EP1
Funzione principale	Biblioteca	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

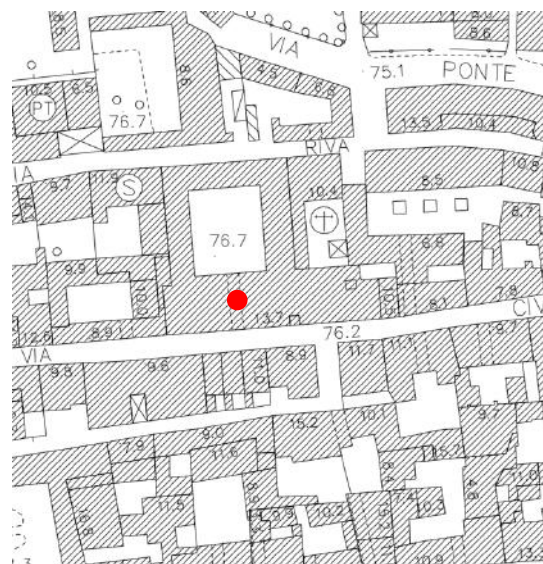

Edificio che si sviluppa su due piani fuori terra.

Il servizio bibliotecario si sviluppa unicamente al piano primo, al quale si accede attraverso uno scalone principale o un ascensore e rampa di scale poste in posizione defilata e che non conducono direttamente alla reception.

Presenza di una terza scala utilizzata per emergenza ed evacuazione.

Al piano terra i percorsi interni sono liberi e privi di barriere; nel chiostro sono presenti panchine per la sosta ed il riposo.

Al piano primo è presente una reception a cui rivolgersi.

I testi sono disposti in diverse sale, collegate da corridoi interni. Le sale consultazione sono ampie e prive di ostacoli e nella maggior parte di esse sono presenti tavoli e sedute per la consultazione.

Sia al piano terra che al piano primo sono presenti servizi igienici per i fruitori della biblioteca.

Sono presenti spazi utilizzati esclusivamente dal personale addetto, non accessibili dal pubblico.

























Assenza di fermata di mezzi pubblici/zona taxi nelle immediate vicinanze.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Presenza di n.1 parcheggio riservato con dimensioni difformi al D.M 236/89 su via pubblica antistante. Assenza cartello in parcheggio riservato di cui al D.M. 236/89. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. Accesso principale (con scala): - porta a vetri automatica poco percepibile; - assenza adeguata cartellonistica. Accesso secondario (con scale e ascensore): - collocato in posizione distante e non opportunamente segnalata. - sbarco ascensore in posizione defilata rispetto alla reception. Reception non attrezzata con accorgimenti o ausili per facilitare la fruizione del servizio		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Scala da accesso principale con larghezza >1,80m dotata di un solo corrimano laterale e senza corrimano centrale; Lunghezza rampe della scala non a norma. Ascensore con pulsantiere non in braille e assenza di assistenza vocale/interfono. Scala da accesso secondario con unico corrimano su lato interno, e gradini senza fascia antisdrucciolo. Scala di emergenza senza secondo corrimano. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo I pavimenti delle scale non sono antisdrucciolo.		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa. Assenza di sedute negli spazi di attesa. Assenza di idoneo collegamento con la sala lettura ragazzi non accessibile con sedia su ruote causa presenza di scala interna.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 al piano primo. Assenza, nei 2 servizi igienici accessibili siti al piano terra, del numero corretto dei maniglioni. Assenza, nei 2 servizi igienici accessibili siti al piano terra, di segnalazione acustico-visiva dell'allarme. Assenza di spazio adeguato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.) Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale. Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso un "luogo sicuro" in caso di incendio. Assenza di interfono all'interno dello spazio individuato come "luogo sicuro" (disimpegno scala al primo piano accesso secondario). Assenza di segnalazione luminosa/sonora in caso di allarme. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		2
			3
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservato completo di cartellonistica e segnaletica. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile). Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE32 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Sostituzione serramento in vetro/Applicazione vetrofania di segnalazione elementi vetrati su porta a vetri ingresso principale. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione per individuazione reception. Realizzazione lay-out reception con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio.	Cod. IE30 Cod. IE27 Cod. II22 Cod. II17 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Scala accesso principale: Installare corrimano (lato interno rampa) + secondo corrimano h 75 cm. Interventi adeguamento ascensore (pulsantiera in braille e assistenza vocale). Scala ingresso secondario: Installare corrimano (lato esterno) + secondo corrimano h 75 cm. Scala ingresso secondario: Installare fascia antisdrucciolevole sui gradini. Scala di emergenza: Installare corrimano (lato esterno rampa) + secondo corrimano h 75 cm. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Eseguire trattamento superficiale antisdrucciolo sulla pavimentazione delle scale.	Cod. II08 Cod. II10 Cod. II08 Cod. II24 Cod. II08 Cod. II15 Cod. II24
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa. Dotare di sedute gli spazi d'attesa (reception) ed i percorsi lunghi. Realizzazione di servoscala/piattaforma elevatrice nella sala di lettura ragazzi (dislivello sette gradini).	Cod. II14 Cod. II17 Cod. II25 Cod. II04 -Cod. II05
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di nuovo servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano primo. Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei due servizi igienici al piano terra. Adeguamento dell'impianto di segnalazione acustico-visiva dell'allarme dei due servizi igienici al piano terra. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II12 Cod. II19 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Adeguamento dell'impianto d'allarme con sistemi ottici ed acustici ed interfono all'interno dello spazio individuato come "luogo sicuro". Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	--- --- Cod. II17 Cod. II18 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	3	2	1	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	4	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,92
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,92

OSSERVAZIONI FINALI

Nella "sala ragazzi", attualmente posizionata in un ambiente collocato ad una quota significativamente più bassa rispetto a quella di riferimento del piano, è necessario valutare soluzioni ad hoc per il superamento dei 7 gradini presenti che possono prevedere:

- installazione di una piattaforma
- Realizzazione di una rampa con sviluppo (il significativo dislivello impone uno sviluppo pari a più di 15 ml)
- Spostare la funzione in un ambiente accessibile

In un'ottica più generale:

- Realizzazione di un bagno accessibile anche al piano primo.
- Nuova installazione di ascensore in prossimità dell'accesso principale dell'edificio con sbarco nel locale reception.

Necessità di creazione stalli conformi al D.M.236/89 nelle immediate vicinanze dell'ingresso.




SALA SANTA MARIA DI PORTA RIPALTA

Denominazione	Sala Santa Maria di porta Ripalta	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Matteotti, 47	Codice identificativo	EP2
Funzione principale	Sala polifunzionale	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

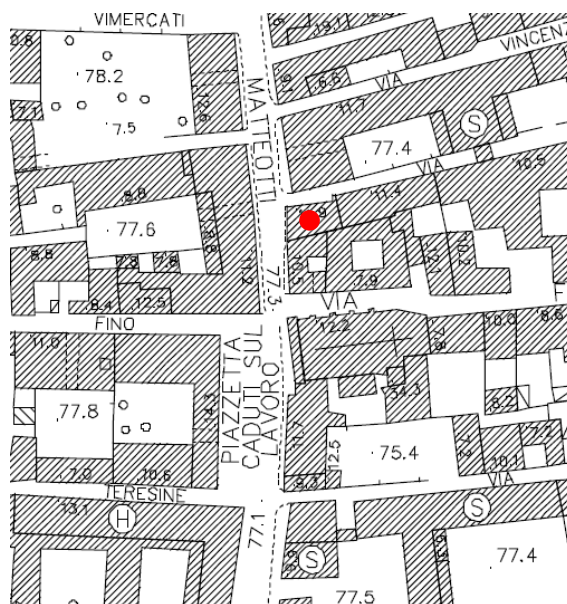

Chiesa sconsacrata e ad oggi utilizzata come sala espositiva.

Presenza di n.2 parcheggi riservati su via pubblica a distanza > 50 m.

La struttura ha un solo ingresso, accessibile direttamente dal marciapiede in autonomia.

Portone principale in legno a due battenti apribile da entrambi i lati e successiva porta a vetri interna.

La sala si articola in un unico grande salone che si sviluppa tutto al piano terra.

























Sala ampia, libera, e priva di barriere o di ostacoli; presenza di servizio igienico conforme, con lavandino posto nell'antibagno.

Presenza di due piccoli locali ad uso magazzino, non accessibili al pubblico, raggiungibili attraverso scala di cinque alzate.





 

 

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Percorso per raggiungere l'ingresso dell'edificio dissestato, con marciapiedi e dislivelli non raccordati correttamente.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili)</p> <p>Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica/cartellonistica.</p> <p>Assenza campanelli/citofoni/videocitofoni esterni.</p> <p>Porta interna a 2 battenti a vetri, poco percepibile, e apribile da entrambi i lati esercitando una pressione gravosa.</p> <p>Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.</p> <p>Assenza di reception e di espositori con brochure e materiali informativi.</p>		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</p> <p>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa (manca indicazione posizione wc)</p>		4
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Lavandino nel locale antibagno, comune anche agli altri servizi igienici, posizionato ad un'altezza non conforme al D.M. 236/89.</p> <p>Presenza di gancio appendiabiti ad altezza non conforme.</p> <p>Assenza di segnalazione acustico-visiva dell'allarme.</p> <p>Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno</p> <p>Assenza di spazio adeguato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.)</p>		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni)</p> <p>Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale</p> <p>Assenza di segnalazione luminosa/sonora in caso di allarme</p> <p>Uscita di sicurezza presente non accessibile ai sensi del D.M. 236/89 (raggiungibile tramite 2 gradini).</p> <p>Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso le uscite di emergenza.</p> <p>Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento della pavimentazione esterna, delle pendenze e dei dislivelli del percorso pedonale per raggiungere l'edificio. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE01 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione cartellonistica identificativa dell'edificio. Installazione campanello/citofono esterno. Fornire porta d'accesso vetrata dotata di traverso inferiore con h > 40 cm. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione lay-out reception con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio.	Cod. IE30 Cod. II01 Cod. II23 Cod. II14 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II14 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento dotazioni mancanti del servizio igienico. Installazione di segnalazione acustico-visiva dell'allarme nel bagno. Installazione mappa tattile.	Cod. II13 Cod. II19 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Installazione dell'impianto d'allarme con sistemi ottici ed acustici. Realizzazione di rampa con pendenza adeguata in corrispondenza dell'uscita di emergenza. Installazione cartellonistica orientativa per ambienti interni ed esterni con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h > 40 cm nelle porte vetrate.	--- --- Cod. II18 Cod. II07 Cod. IE20 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	N.C.	4	3	1
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	4
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,05
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		9,05

OSSERVAZIONI FINALI

Per poter permettere l'utilizzo dell'uscita di emergenza sul fondo della sala anche a persone con impedito o ridotte capacità motorie si rende necessaria la realizzazione di una rampa con pendenza conforme al D.M 236/89; nella fattispecie la rampa in questione, vista la differenza di quota tra l'interno della sala e la strada esterna (chiusa e pedonale) su cui si affaccia l'uscita di emergenza, dovrebbe essere realizzata, almeno in parte, all'esterno.




MUSEO CIVICO SANT'AGOSTINO

Denominazione	Museo civico Sant'Agostino	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Piazzetta Winifred Terni De Gregorj 5	Codice identificativo	EP3
Funzione principale	Museo civico	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

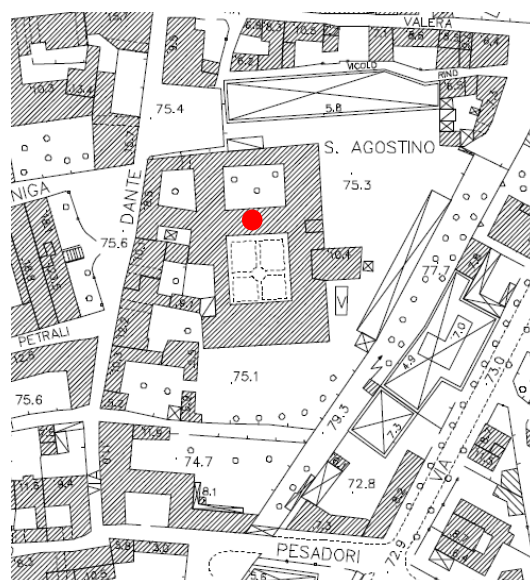

Edificio ubicato all'interno dell'area pedonale.

Complesso costituito da più edifici, disposti attorno a tre grandi chiostri, adibito a museo.

Ingresso principale prospiciente piazza pubblica, segnalato opportunamente.

Accesso all'edificio attraverso apertura con porta a battente e assenza di soglie; ingresso al museo vero e proprio raggiungibile con percorso semplice e privo di ostacoli; Reception immediatamente individuabile, con bancone in parte di altezza adatta per utenti su sedia a ruote.

Presenza di accesso secondario, su piazza pubblica, per l'accesso a locali in corpo distaccato.

Su un chiostro si affacciano la reception e il bar, mentre sugli altri due spazi museali e le sale.

L'intero edificio si articola su due piani fuori terra, collegati in diversi punti con scale interne e un ascensore.

























A nord, in corpo staccato, è presente un ulteriore edificio che ospita sale espositive con presenza di soppalco, raggiungibile con scale e montacarichi.

Presenza di 2 servizi igienici accessibili secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 (uno al piano terra e uno al piano primo) nel corpo principale, e di 2 servizi igienici nel corpo distaccato a nord.








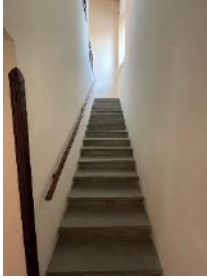
 









LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

  MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di n.2 parcheggi riservati conformi al D.M 236/89, nel raggio di 50 m, ma con pavimentazione in acciottolato non accessibile.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili.)</p> <p>Assenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Presenza di accesso secondario poco segnalato.</p> <p>Porta a vetri poco percepibile.</p> <p>Reception non attrezzata con particolari accorgimenti o ausili per facilitare la fruizione del servizio a persona su sedia a ruote.</p>		4
			4
			4
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Ascensore, conforme D.M. 236/89 ubicato in zona defilata, utilizzabile solo con l'intervento del personale.</p> <p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo sia in corpo principale che in corpo staccato lato nord.</p> <p>Assenza di un corrimano su scala Nord-Est.</p>		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Piano Terra (chiostri, cortile e ingresso museo):</p> <p>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</p> <p>Sala Pietro da Cemmo rialzata, con accesso secondario dotato di rampa difforme dal D.M 236/89.</p> <p>Percorsi interni al museo (piano primo):</p> <p>Assenza di percorsi tattilo-plantari;</p> <p>Assenza di sedute negli spazi di attesa.</p> <p>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa dei percorsi sia piano terra che primo.</p> <p>Cartellonistica informativa delle esposizioni posizionata in posizione elevata e realizzata con caratteri di dimensioni troppo ridotte.</p>		3
			4
			2
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Servizio igienico al piano terra del corpo principale con antibagno privo delle misure adeguate per essere ritenuto conforme ai sensi del D.M. 236/89.</p> <p>Assenza nei servizi igienici di segnalazione acustico-visiva dell'allarme.</p> <p>Nessun servizio igienico è attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.)</p> <p>Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di "spazi calmi" o "luogo sicuro" al piano primo per persone con ridotte o impedita capacità motorie in caso di emergenza;</p> <p>Assenza di informazioni riguardo il piano di emergenza.</p> <p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni)</p> <p>Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale</p> <p>Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>		1
			3
			2
			2







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione percorso di collegamento tra parcheggi riservati e ingresso pedonale. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE04 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione per meglio individuare l'accesso secondario Applicazione vetrofania di segnalazione elementi vetrati su porta ingresso reception museo. Attrezzare la reception con particolari accorgimenti o ausili per facilitare la fruizione del servizio.	Cod. IE30 Cod. II23 Cod. II01
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rendere l'ascensore utilizzabile autonomamente senza l'intervento del personale, attraverso rimozione della chiave di blocco Installazione di segnaletica e cartellonistica, con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa per raggiungere l'ascensore Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo sia in corpo principale che in corpo staccato lato nord. Installare corrimano su scala nord-Est.	--- Cod. II17 Cod. II15 Cod. II08
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Realizzazione di rampa di raccordo della pavimentazione esterna dell'accesso secondario alla sala Pietro da Cemmo. Dotare di sedute gli spazi d'attesa (reception) ed i percorsi lunghi Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Installazione segnaletica corretta delle esposizioni	Cod. II14 Cod. IE20 Cod. II25 Cod. II17 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di modifiche dimensionali dell'antibagno con le caratteristiche di cui al D.M. 236/89 del servizio igienico a piano terra a servizio dei chiostrini. Installazione pulsante di allarme e segnalazione acustico visiva in tutti i servizi igienici. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II19 Cod. II16
SICUREZZA	Realizzazione di "spazi calmi" al piano primo per persone con ridotte o impedito capacità motorie. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Fornire un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	Cod. II20 --- --- Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	4	2	3	3	1
	4	4	4	4	4	3
	2	4	2	2	3	2
	3	4	4	2	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,00
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,00

OSSERVAZIONI FINALI

Per ragioni di sicurezza si ritiene necessaria la realizzazione di “spazi calmi” al piano primo, nei pressi delle vie di fuga verso il basso (scale), dove le persone con ridotte o impedito capacità motorie possono attendere i soccorsi in caso di incendio.

Si suggerisce l'utilizzo di cartellonistica informativa delle esposizioni realizzata con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, installata ad altezza adeguata leggibile anche da persone su sedia a ruote.

Si consiglia di offrire preventivamente informazioni riguardo la fruibilità del museo sul proprio sito internet, si riportano, ad esempio:

- informazioni in merito alla raggiungibilità dell'edificio
- contatto diretto al quale rivolgersi per ottenere informazioni sull'accessibilità
- planimetrie con evidenziati i servizi dedicati alle persone con disabilità
- attrezzature e ausili a disposizione
- servizi di visita guidata per non vedenti o traduzione nella lingua italiana dei segni

E' stato riferito che il museo ha diversi progetti in fase di realizzazione, tra cui:

- brochure dedicata alle persone affette da autismo
- riproduzione tattile in 3D per non vedenti di alcune tele e oggetti esposti
- sistema audio per non udenti con voce narrante che descrive l'opera esposta




CASERMA DI POLIZIA LOCALE

Denominazione	Caserma di polizia locale	Zona	Periferica
Via/Piazza	Piazzale Croce Rossa, 2	Codice identificativo	EP4
Funzione principale	Caserma di Polizia	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

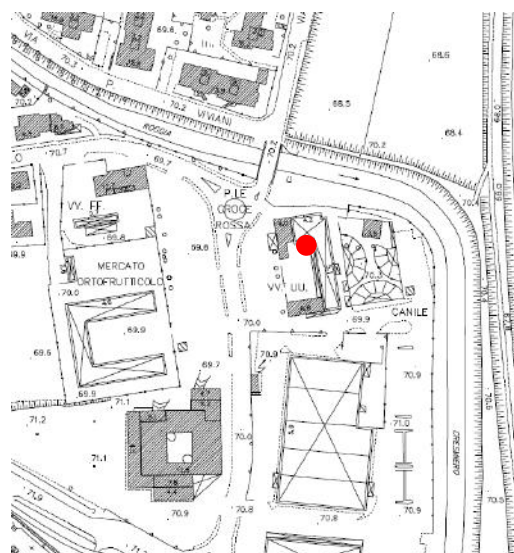

























Edificio disposto su due piani, ma con il solo piano terra aperto e fruibile dal pubblico.
 Presenza di n.2 parcheggi riservati conformi al D.M 236/89 all'interno dell'area di competenza, a distanza < 25 m rispetto all'ingresso dell'edificio e ben segnalati.
 Percorso semplice, privo di ostacoli, senza dislivelli e con pavimentazione regolare.
 Presenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi nelle immediate vicinanze.
 All'esterno dell'edificio sono esposte le informazioni di base per la fruizione dei servizi da parte del pubblico.
 Accesso al pubblico direttamente dallo spazio antistante di competenza, attraverso una rampa pedonale, con ringhiera laterale.
 Bancone esterno ed interno per relazionarsi con il pubblico. Presenza di corridoio centrale e uffici per il personale, oltre che di sala d'attesa con sedie per il pubblico.
 Percorsi interni di larghezza adeguata al passaggio di persone su sedia a ruote, liberi e privi di barriere.
 Al piano primo locali di servizio, ma non accessibili al pubblico e quindi non oggetto di indagine.




LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di percorso guida tattilo-plantari. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili.)		4
			4
			2
			4
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di campanello/citofono esterno. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari. Sportello per ricezione pubblico sia interno che esterno ad un'altezza non adatta agli ospiti su sedia a ruote (h 1,20 m).		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Presenza di secondo piano interdetto al pubblico e quindi non oggetto di indagine.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.		4
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza di un servizio igienico accessibile secondo il D.M. 236/89, con errato verso di apertura della porta. Assenza di appendiabiti Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno. Il servizio igienico non è attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.) Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.		3
			4
			2
			3
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso le uscite di emergenza in caso di emergenza. Assenza di segnalazione visiva delle uscite di emergenza in caso di allarme. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		3
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
ORIENTAMENTO/SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione percorso guida tattilo plantare Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione di campanello/citofono/interfono esterno Realizzazione percorso guida tattilo plantare Realizzazione lay-out reception con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio	Cod. II01 Cod. II14 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo plantare Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. II14 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Invertire verso di apertura porta servizio igienico accessibile (verso l'esterno) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per segnalazione servizio igienico accessibile	Cod. II22 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Adeguamento dell'impianto d'allarme con sistemi ottici. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	--- Cod. II17 Cod. II18 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	3	N.C.	4	3	3
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	2	2
	4	3	N.C.	3	3	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,10
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,10

OSSERVAZIONI FINALI

--




TEATRO SAN DOMENICO

Denominazione	Teatro San Domenico	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Piazza Trento e Trieste, 6	Codice identificativo	EP5
Funzione principale	Teatro	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

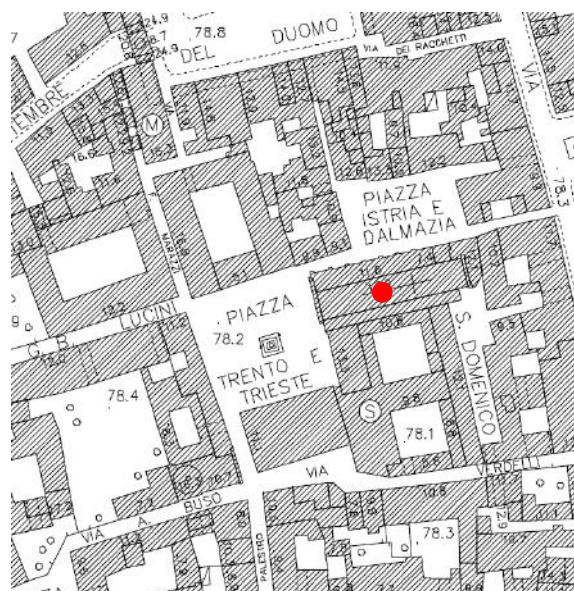

Teatro ricavato in antica chiesa sconsacrata, con accesso principale dalla Piazza Trento e Trieste e secondario in via Verdelli.

Presenza di due stalli conformi al D.M 236/89 su piazza pubblica a distanza < 25 m dall'ingresso principale, e uno stallo conforme al D.M 236/89 su via pubblica a distanza < 25m dall'ingresso secondario.

La sala del teatro è dotata di palco e posti a sedere per spettatori; adiacenti al teatro sono presenti degli edifici (su 2/3 piani fuori terra), collegati da scale interne che si affacciano sui due chiostrini interni.

Al piano terra si trovano i camerini per gli artisti a servizio del teatro, i servizi igienici, la biglietteria, il foyer d'ingresso e i locali di servizio, oltre che a spazi espositivi.

Al piano secondo i corridoi esterni che si affacciano sui chiostrini e le stanze utilizzate per le esposizioni.

Una parte di edificio è dotata di secondo piano, ed è costituita da aule didattiche e sale per rappresentazioni.

























In generale la maggior parte dei locali sono ampi e privi di ostacoli.

Presenza di due servizi igienici accessibili secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 (al piano terra e al primo piano).

















LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Percorso di collegamento con pavimentazione disconnessa. Assenza di percorso guida tattilo-plantari. Insufficienza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) riferito all'entrata in via Verdelli. Assenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici/zone taxi.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Ingresso principale (p.zza Trento e Trieste): Percorso per foyer e sala con presenza di rampe di raccordo non conformi al D.M 236/89. Assenza di percorsi tattilo/plantari. Foyer con bancone avente altezza non adatta agli ospiti su sedia a ruote. Ingresso secondario per accesso a reception acquisto biglietti: Posizione poco visibile e non opportunamente segnalata. Assenza di campanello/citofono di chiamata. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Reception con bancone avente altezza non adatta agli utenti su sedia a ruote. Assenza di sala d'attesa.</p>		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Presenza di servoscale su scalone principale che collega il piano terra con il primo piano e con la sala al piano secondo, ma utilizzabile esclusivamente con l'assistenza degli addetti. Assenza corrimano centrale e secondo corrimano su scala. Locali al piano secondo (sottotetto del Mercato Austroungarico) accessibili tramite scala. Assenza montascale/servoscale e assenza secondo corrimano. Assenza di segnalazione della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo in tutta la struttura. Pavimenti di alcune scale interne in materiale non anti-scivolamento.</p>		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza di piccoli dislivelli, gradini e rampe con pendenza non conforme in corrispondenza dell'accesso ai camerini e da questi ultimi al palco, all'uscita del foyer, nell'ufficio biglietteria, ecc. Assenza totale di accessibilità del palco per persone su sedia a ruote. Assenza di percorsi tattilo – plantari. Presenza di porte in vetro poco percepibili. Assenza di sedute negli spazi di attesa. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza di due servizi igienici conformi al D.M. 236/89 all'interno dei camerini. Assenza maniglione nel servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al primo piano ala est. Assenza di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 all'interno del blocco servizi primo piano ala ovest. Assenza mappa tattile in tutti i servizi igienici. I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).</p>		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Via di fuga al piano primo con scala metallica verso Ovest, dotata di spazio calmo non conforme. Assenza di spazio calmo al piano secondo (sia la sala che il sottotetto del Mercato Austroungarico). Uscita di emergenza del retro del palco raggiungibile solo tramite gradini. Uscita di emergenza laterale della sala del teatro raggiungibile solo tramite gradini. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>		1
			3
			2
			2

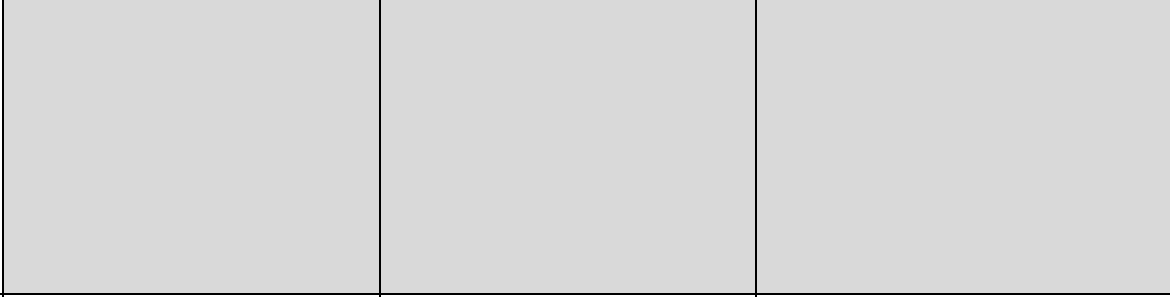





MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento della pavimentazione esterna, delle pendenze e dei dislivelli del percorso pedonale per raggiungere l'edificio Realizzazione percorso guida tattilo plantare per entrambe le entrate analizzate Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Adeguamento pendenza rampe di raccordo tra i diversi dislivelli presenti all'ingresso principale Realizzazione percorsi guida tattilo plantare Realizzazione lay-out reception con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio Realizzazione cartellonistica per segnalare l'ingresso secondario (biglietteria) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Installazione campanello/citofono esterno Creazione sala d'attesa per biglietteria, con sedute	Cod. II07 Cod. II14 Cod. II02 Cod. II17 Cod. II01 Cod. II25
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rendere il servoscale sullo scalone principale utilizzabile autonomamente senza l'intervento del personale Installare corrimani mancanti su scale Installazione di ascensore di collegamento tra i vari piani Installazione di montascale/servoscale per collegare i locali al piano secondo lato Sud-Ovest con il resto della struttura. Assenza di segnalazione tattilo-plantari della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Realizzazione di pavimentazione antiscivolo su alcune scale interne	--- Cod. II08 Cod. II03 Cod. II04 Cod. II15 Cod. II24
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Adeguamento pendenza rampe di raccordo tra i diversi dislivelli nei percorsi interni Installazione di piattaforma al fine di rendere accessibile il palco. Realizzazione percorso guida tattilo plantare in ambienti esterni ed interni Dotare di sedute gli spazi d'attesa ed i percorsi lunghi Sostituzione serramenti in vetro/ Applicazione vetrofania di segnalazione elementi vetrati su porte a vetro Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II07 Cod. II06 Cod. IE27 – Cod. II14 Cod. II25 Cod. II23 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di due servizi igienici conformi al D.M. 236/89 all'interno dei camerini. Installazione maniglione mancante nel servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al primo piano ala est. Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 all'interno del blocco servizi primo piano ala ovest. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II12 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS Adeguare/creare lo spazio calmo al primo piano, su scala metallica esistente. Realizzare lo spazio calmo al secondo piano Adeguare la via di fuga del retro del palco tramite rampe di raccordo. Adeguare la via di fuga della sala del teatro tramite rampe di raccordo Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione cartellonistica orientativa per ambienti interni ed esterni con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	--- Cod. II21 Cod. II20 Cod. II07 Cod. II07 Cod. II23 Cod. II17

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	3	2	2	2	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	4	3	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,79
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,79

OSSERVAZIONI FINALI

Ai locali del piano secondo lato Sud-Ovest (sopra Mercato Astroungarico) si accede esclusivamente attraverso una scala di collegamento in legno, rendendo così i locali non accessibili a persone con impedita o ridotte capacità motorie; è necessario valutare l'installazione di un montascale/servoscale/piattaforma elevatrice/ascensore per garantire il raggiungimento dei locali al piano secondo.

Si rende inoltre necessaria, sempre per i locali al piano secondo lato Sud-Ovest (sopra Mercato Astroungarico), la realizzazione di una via di fuga conforme al D.M. 236/89.

Al piano primo, lato Est, è presente un'uscita di sicurezza con scala antincendio aperta; questa uscita necessita di uno spazio calmo per la sosta delle persone con impedita o ridotte capacità motorie, conforme al D.M. 236/89.

Il palcoscenico nel teatro risulta sollevato da terra di 5 gradini. Si ritiene che suddetto spazio debba invece essere reso accessibile.




Mercato AUSTRO-UNGARICO

Denominazione	Mercato Austro-Ungarico	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Piazza Trento e Trieste	Codice identificativo	EP6
Funzione principale	Luogo aggregativo	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

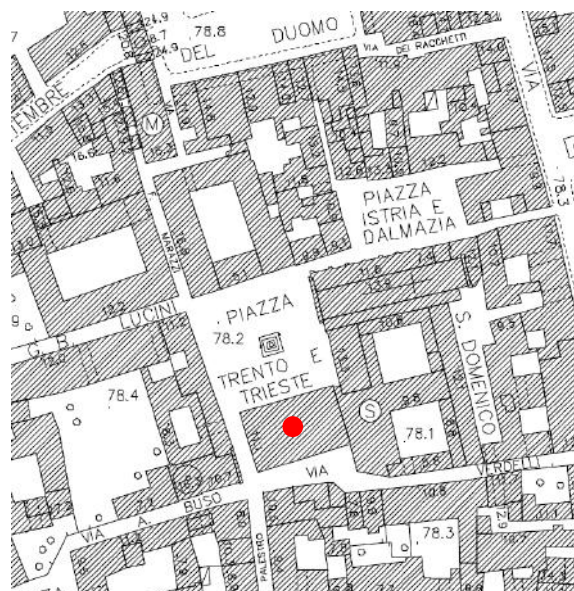

Edificio aperto su 3 lati, con arcate. Spazio utilizzato per esposizioni e manifestazioni.

























Presenza di due stalli conformi al D.M 236/89 su piazza Trento e Trieste a distanza < 25 m, e uno stallo conforme al D.M 236/89 su via Verdelli a distanza < 25 m.

Disposto tutto su un piano, ma rialzato rispetto al piano stradale di 3 gradini. Spazio interno libero e privo di barriere con pavimentazione non perfettamente planare.









LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Percorso di collegamento con i posteggi con pavimentazione disconnessa. Assenza di percorso guida tattilo-plantari. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili)</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Spazio aperto in posizione rialzata e collegata con scalinate. Assenza di montascale/piattaforma per superamento dislivello. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p>		1
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di segnalazione tattilo-plantari della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Pavimentazione interna lievemente disconnessa.</p>		3
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizi igienici.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
SICUREZZA	<p>Assenza di vie di fuga conformi al D.M 236/89. Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso un "luogo sicuro" in caso di emergenza. Assenza di segnalazione tattilo-plantari della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p>		1
			4
			2
			4

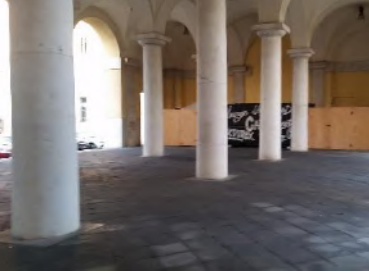

MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Rifacimento della pavimentazione esterna, delle pendenze e dei dislivelli del percorso pedonale che collega l'edificio con i parcheggi Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di rampa con pendenze a norma D.M.236/89. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.	Cod. IE20 Cod. II15
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Rifacimento puntuale di alcune parti della pavimentazione lievemente disconnessa	Cod. II15 Cod. IE01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA	Realizzazione di rampa con pendenze a norma D.M.236/89. Installazione cartellonistica orientativa per ambienti interni ed esterni con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.	Cod. IE20 Cod. IE27 Cod. II15

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	1	N.C.	3	N.C.	1
	4	4	N.C.	4	N.C.	4
	2	2	N.C.	2	N.C.	2
	3	4	N.C.	4	N.C.	4

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	4
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,88
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	0
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,88

OSSERVAZIONI FINALI

Qualora lo spazio libero del Mercato Astroungarico venga utilizzato in modo continuativo per eventi aperti al pubblico, si rende necessaria l'installazione di almeno un servizio igienico accessibile conforme al DM 236/89 sia per dimensioni che per accessori.




ASSESSORATO SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA (EX OMNI)

Denominazione	Assessorato servizi alla Famiglia e alla Persona	Zona	Limitrofa al centro storico
Via/Piazza	Via Manini	Codice identificativo	EP7
Funzione principale	Assessorato servizi alla Famiglia e alla Persona	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

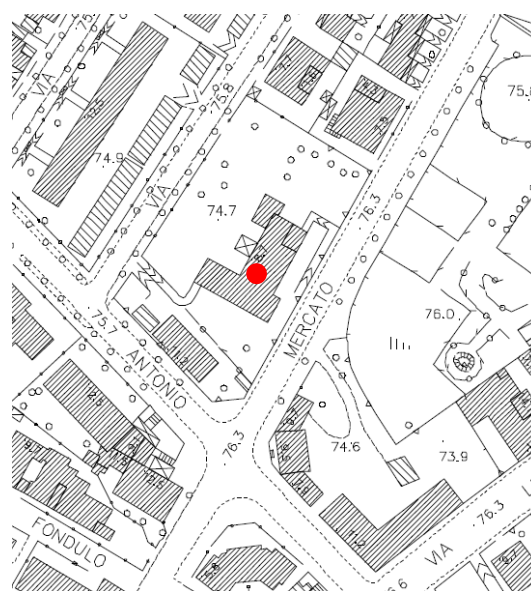

Edificio su due piano fuori terra, sede dell'Assessorato dei "Servizi alla Famiglia e alla Persona".
 Presenza di due ingressi, uno da Via Manini, dotato di citofono e rampa esterna che collega la strada al cortile interno (ad una quota più bassa) e uno da Via Mercato, dotato di citofono e di scala pedonale che porta al piano primo.
 I piani sono collegati sia da scala interna che da ascensore.
 All'interno si trovano uffici e locali per colloqui di supporto e terapie (consultorio).
 Sia al piano terra che al piano primo percorsi interni privi di barriere.
 L'edificio è circondato da area esterna di pertinenza in parte adibita a parcheggio.



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Mancanza di percorso di collegamento ed attraversamento pedonale di collegamento con lo stallo riservato presente su via Manini.</p> <p>Assenza cartellonistica di segnalazione dell'esistenza di due stalli riservati all'interno del cortile interno chiuso da cancello apribile su chiamata da citofono esistente.</p> <p>Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili).</p> <p>Nelle immediate vicinanze non vi è presenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi.</p>		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa nell'accesso su via Mercato.</p> <p>Percorsi di accesso privi di codici tattilo-plantari.</p> <p>Accesso da via Manini con porta a vetri automatica poco percepibile e reception non adatta per la fruizione del servizio di persona con ridotta mobilità.</p> <p>Assenza di servoscala/montascale in scala pedonale che collega il piano primo all'entrata di via Mercato.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p> <p>Assenza di secondo corrimano su scala interna.</p> <p>Pavimenti in materiale non antisdrucciolo sui gradini della scala interna.</p>		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di sedute negli spazi di attesa.</p> <p>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</p>		3
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza, nei servizi igienici accessibili del numero corretto dei maniglioni.</p> <p>Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.</p> <p>Assenza di appendiabiti.</p> <p>Il servizio igienico non è attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni).</p> <p>Assenza via di fuga conforme al D.M. 236/89 (pavimentazione interna in pendenza e successiva presenza di rampa con pavimentazione disconnessa e con pendenza difforme al D.M. 236/89).</p> <p>Carenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso un "luogo sicuro" in caso di incendio, luogo sicuro non dotato di interfono.</p> <p>Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di percorso ed attraversamento pedonale di collegamento con lo stallo riservato. Installazione cartellonistica per segnalazione parcheggio riservato all'interno del cortile Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. IE05 Cod. IE30 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa nell'accesso su via Mercato. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare in entrambi gli accessi. Sostituzione serramento in vetro/Applicazione vetrofania di segnalazione elementi vetrati su porta a vetri ingresso principale Realizzazione lay-out reception con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio Installazione di servoscala sulla scala esterna di accesso su Via Mercato	Cod. IE30 Cod. II14 Cod. II23 Cod. II02 Cod. II04
COLLEGAMENTI VERTICALI	Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Installare corrimano su lato interno rampa scala. Eseguire trattamento superficiale antisdrucciolo sui gradini della scala interna.	Cod. II15 Cod. II08 Cod. II24
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Dotare di sedute gli spazi d'attesa (reception piano secondo) ed i percorsi lunghi. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II25 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei servizi igienici. Installazione mappa tattile.	Cod. II12 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Adeguare la via di fuga del piano primo, con corretta pendenza della pavimentazione interna. Adeguare la pendenza e la pavimentazione della relativa rampa esterna. Installare interfono in "luogo sicuro" previsto dal piano di emergenza. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	--- Cod. IE19 Cod. IE01 Cod. II26 --- Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	3	3	1	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	4	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,96
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,96

OSSERVAZIONI FINALI

L'accesso da Via Mercato risulta inaccessibile per persone in carrozzina. Ad oggi la porzione di edificio con ingresso da via Mercato risulta concessa in uso ad un'associazione privata. La restante parte della struttura, che ospita l'assessorato alla famiglia e altri servizi pubblici, risulta invece essere accessibile.

Al piano primo in lato Sud, è presente un'uscita di sicurezza con antistante pavimentazione interna con pendenza. L'uscita di sicurezza si affaccia su una rampa pedonale con caratteristiche difformi al D.M 236/89, disconnessa e attualmente inagibile. Si rende necessaria la realizzazione di una via di fuga conforme al D.M 236/89.




PALAZZO COMUNALE – ALA NORD

Denominazione	Palazzo comunale	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Piazza Duomo, 25	Codice identificativo	EP8
Funzione principale	Municipio	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

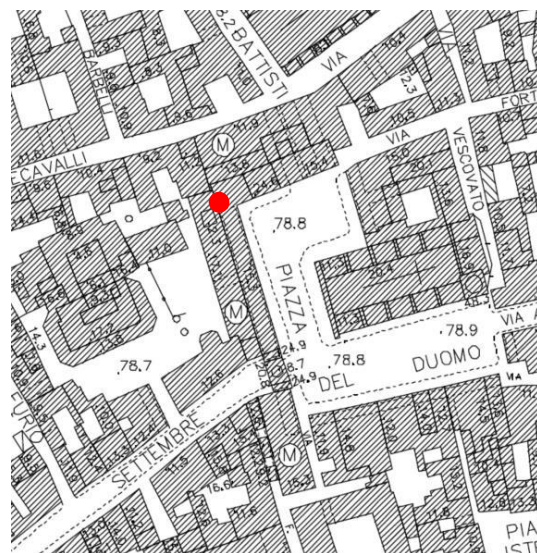

























Edificio disposto su tre piani fuori terra, sede del Comune di Crema e dei relativi uffici. Presenza di mappa tattile all'ingresso dell'edificio, reception immediatamente raggiungibile, presenza di sala d'attesa. I piani sono collegati da uno scalone principale, da una scala secondaria e da ascensore. Sono presenti uffici accessibili al pubblico, sale per riunioni/conferenze e la sala consigliare (Sala degli Ostaggi). Su ogni piano i locali/uffici si affacciano tutti lungo un corridoio principale.

LEGENDA








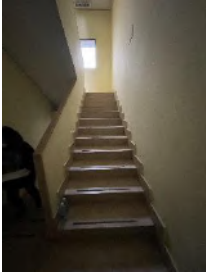






4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di n.2 parcheggi riservati di cui al D.M 236/89 su via pubblica a distanza compresa tra 25 e 50m con pavimentazione in acciottolato.</p> <p>Percorso con pavimentazione disconnessa.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili).</p> <p>Nelle immediate vicinanze non vi è presenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Edificio accessibile, dotato di rampa di accesso difforme al D.M 236/89 causa presenza nella parte iniziale di raccordo metallico con pendenza eccessiva.</p> <p>Carenza di segnaletica/cartellonistica orientativa.</p> <p>Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p> <p>Assenza di campanello/citofono esterno per la chiamata del personale in corrispondenza dell'ingresso principale.</p> <p>Citofono presente su ingresso secondario in posizione non accessibile.</p> <p>Reception con bancone ad un'altezza non adatta agli ospiti su sedia a ruote.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p> <p>Assenza di assistenza vocale/interfono nell'ascensore.</p> <p>Assenza di corrimano interno su scala di collegamento tra i piani.</p> <p>Assenza di servoscala/montascale su scale di accesso dall'esterno alle sale di rappresentanza al piano primo (Sala degli Ostaggi e Sala dei Ricevimenti).</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza di piattaforma elevatrice nella sala d'attesa a piano terra che necessita, per l'utilizzo, l'intervento dell'addetto.</p> <p>Percorsi interni piano primo e secondo (zona torre civica) con presenza di uffici a quote diverse collegate con scale in assenza di servoscala/montascale.</p> <p>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</p> <p>Carenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa dei percorsi.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza del servizio igienico accessibile ai sensi del D.M. 236/89 ai piani terra e secondo.</p> <p>Presenza di un solo maniglione ribaltabile per facilitare l'accesso al WC nel servizio igienico accessibile secondo il D.M. 236/89, al piano primo.</p> <p>I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).</p> <p>Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni);</p> <p>Assenza di spazio calmo per persone con ridotte o impedito capacità motorie in caso di incendio.</p> <p>Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Adeguamento della pavimentazione dei due posti auto riservati. Realizzazione percorso di collegamento tra parcheggi riservati e ingresso pedonale. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE04 Cod. IE01 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Adeguamento pendenza rampa d'accesso edificio. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione di citofono esterno in corrispondenza dell'ingresso principale. Spostamento di citofono presente su ingresso secondario. Installazione di bancone reception con altezza adatta agli ospiti su sedia a ruote.	Cod. IE19 Cod. IE30 Cod. II17 Cod. II01 Cod. II01 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Adeguamento ascensore con assistenza vocale/interfono. Installazione corrimano su lato interno scala principale. Installazione ascensore o servoscala per accesso dall'esterno alle sale di rappresentanza al piano primo	Cod. II15 Cod. II10 Cod. II08 Cod. II03 - Cod. II04
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Permettere l'utilizzo della piattaforma elevatrice in autonomia Installazione servoscala/piattaforma elevatrice ai piani primo e secondo (zona torre civica) Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	--- Cod. II04 - Cod. II06 Cod. II14 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di nuovi servizi igienici conforme al D.M. 236/89 al piano terra e secondo. Aggiunta del secondo maniglione nel servizio igienico accessibile al piano primo. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II12 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Realizzazione di spazio calmo per persone con ridotte o impedito capacità motorie in caso di emergenza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	--- Cod. II20 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	2	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,71
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,71

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che per la Sala degli Ostaggi e la Sala dei Ricevimenti, l'accesso per persone su sedia a ruote può avvenire esclusivamente attraverso l'ascensore presente nel corpo principale. È necessario valutare soluzioni ad hoc per l'accesso a queste sale (piattaforma elevabile, servoscala).




PALAZZO COMUNALE – ALA SUD

Denominazione	Palazzo comunale	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Piazza Duomo, 25	Codice identificativo	EP9
Funzione principale	Municipio	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

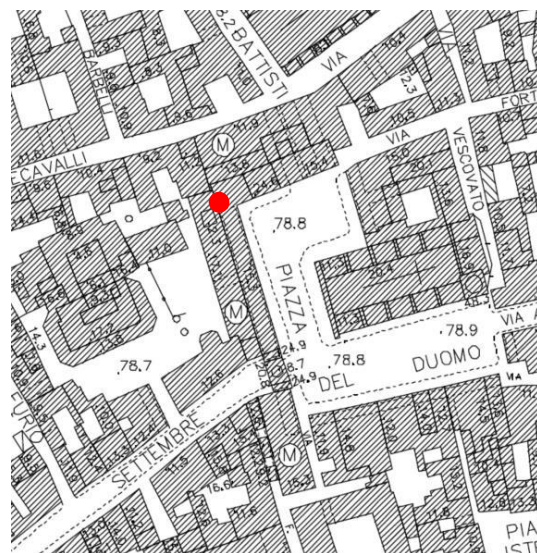

Edificio disposto su tre piani fuori terra, sede di alcuni degli uffici di competenza del Comune.

























Al piano terra, accessibile da ingresso autonomo, si trovano gli uffici dell'Orientagiovani dotati di un servizio igienico conforme al DM 236/89, collegato con un piano interrato adibito a magazzino.

Al piano primo e secondo, collegati tramite scalone e ascensore non accessibile per le dimensioni ridotte, sono situati gli uffici scuola ed edilizia privata.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Presenza di n.2 parcheggi riservati con pavimentazione non conforme al D.M 236/89 su via Frecavalli a distanza >50 m. Percorso di collegamento tra gli stalli e l'ingresso dell'edificio con pavimentazione disconnessa. Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di 2 accessi dotati di rampe con pendenze difformi al D.M 236/89. Accessi non opportunamente segnalati. Accesso principale tramite porta a vetri automatica poco percepibile, con assenza di spazio di manovra per persona su sedia a ruote. Accesso Orientagiovani tramite porta a vetri a battenti poco percepibile. Accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Assenza di reception e di sala d'attesa. Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento.		1
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Edificio non accessibile a persone su sedia a ruote. Presenza di ascensore che collega tutti i piani, ma con caratteristiche difformi al D.M 236/89. Assenza corrimano centrale su scala. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Assenza di servoscala su scalone principale.		1
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi tattilo-plantari. Porte di accesso ai piani primo e secondo con ante a battente in vetro apribili con pressione non conforme a quanto prescritto dal D.M. 236/89. Assenza di cartellonistica orientativa dei percorsi.		3
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza di un servizio igienico accessibile secondo il D.M. 236/89 a piano terra (Orientagiovani). Assenza di servizi igienici a norma D.M. 236/89 nei piani primo e secondo. Assenza, in tutti i servizi igienici di mappa tattile del locale posta all'esterno. Nessun servizio igienico è attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi le vie di fuga prive di barriere. Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di "spazio calmo" ai piani primo e secondo da utilizzare in caso di emergenza. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		1
			3
			2
			2







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Adeguamento della pavimentazione dei due posti auto riservati Realizzazione percorso di collegamento tra parcheggi riservati e ingresso pedonale Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE04 Cod. IE01 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Adeguamento pendenza rampe d'accesso Realizzazione accesso principale con spazi di manovra adeguati al D.M 236/89 Sostituzione serramento d'ingresso (serramento vetrato non conforme) sia per edificio comunale che per Orientagiovani Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura Creazione reception e sala d'attesa con particolari accorgimenti o ausili per facilitare la fruizione del servizio	Cod. IE19 --- Cod. II23 Cod. II14 Cod. II17 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di ascensore di collegamento tra i piani Installazione corrimano centrale su scala Installazione di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo	Cod. II03 Cod. II08 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Sostituzione di serramenti di accesso ai piani primo e secondo Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. II14 Cod. II23 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di almeno un servizio igienico conforme al D.M 236/89 al piano primo e secondo Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Installazione di impianto di allarme acustico-visivo. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Realizzazione di spazio calmo per persone con ridotte o impedito capacità motorie in caso di emergenza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	Cod. II17 Cod. II18 --- Cod. II20 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	1	1	3	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	2	4	3	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,63
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,63

OSSERVAZIONI FINALI

Si segnala che l'edificio non risulta assolutamente accessibile da parte di persone con ridotta capacità motoria, sia per quanto riguarda gli spazi dell'ingresso che in merito ai collegamenti verticali; è necessario valutare soluzioni ad hoc, che possono prevedere:

- utilizzo dell'ingresso all'edificio dalla sala Orientagiovani e l'installazione di un nuovo ascensore nell'ambiente utilizzato ora dall'ingresso
- installazione di un servoscala/montascale su ogni rampa

L'unico servizio igienico conforme al D.M. 236/89 è ubicato nell'ufficio dell'Orientagiovani al piano terra; si ritiene essenziale la realizzazione di un servizio igienico conforme anche negli uffici comunali ai piani primo e secondo; il corpo "servizi igienici" è già esistente, necessita solamente di essere adeguato ai requisiti di cui al D.M. 236/89, per quanto riguarda l'accessibilità (esiste un gradino), gli spazi di manovra, i sanitari e gli accessori necessari.




ASILO NIDO BRAGUTI

Denominazione	Asilo nido Braguti	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via P. Braguti n.6	Codice identificativo	ES1
Funzione principale	Asilo nido	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

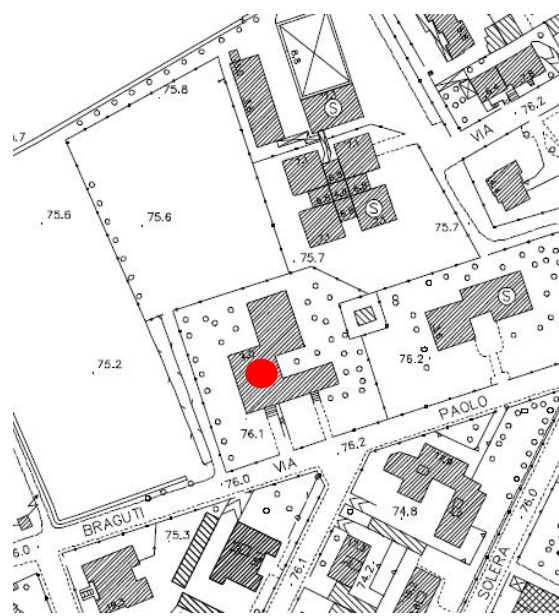

Edificio disposto su un unico piano fuori terra, senza dislivelli tra i locali, adibito ad asilo nido.

Percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio lineare, con pavimentazione regolare; presenza di cancello pedonale e carraio; presenza di citofono esterno H<1,20m; l'edificio è rialzato rispetto al giardino esterno di pertinenza e collegato con scala e rampa pedonale esterna. Atrio di accoglienza in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.

All'interno sono presenti un ampio salone per l'accoglienza, aule didattiche, aula mensa e spazi di servizio; all'esterno ampio giardino di pertinenza.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Presenza di n.1 parcheggio riservato difforme al D.M 236/89. Presenza, sul marciapiede, di ostacoli (es. cestino portarifiuti) che riducono la larghezza del passaggio. Presenza di raccordo non conforme tra la strada ed il marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento. Assenza di percorso guida tattilo-plantare tra lo stallo riservato e l'ingresso.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Presenza di scale esterne (n.4 alzate H 11cm, pedate profondità 1m) tra il giardino e alcune aule didattiche.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di segnalazione luminosa/sonora in caso di allarme. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Presenza di scale esterne nella via di fuga all'esterno delle uscite di sicurezza di alcune aule.		2
			3
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservati completo di cartellonistica e segnaletica. Spostamento cestino portarifiuti dal marciapiede. Realizzazione raccordo tra marciapiede e attraversamento pedonale con pendenza conforme al DM 236/89. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE32 Cod. IE10 Cod. IE16 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo tra giardino e alcune aule didattiche.	Cod. II14 Cod. IE20
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di nuovo servizio igienico conforme al D.M. 236/89. Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico.	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di segnalazione luminosa/sonora in caso di allarme. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo tra giardino e uscite di sicurezza di alcune aule didattiche.	Cod. II18 --- Cod. II17 Cod. II23 Cod. IE20

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	4	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Trattasi di caso atipico poiché la tipologia dei fruitori (di età compresa tra i 3 e i 36 mesi) non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia.

Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli insegnanti e degli accompagnatori dei bambini.

Nonostante l'edificio sia accessibile in completa autonomia (presenza di rampa con pendenza conforme all'ingresso principale), per ragioni di sicurezza si rende comunque necessaria la realizzazione di rampe di collegamento tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il cortile esterno.

In un'ottica più generale, considerando la possibilità di un intervento complessivo sull'edificio, si segnala la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.




SCUOLA DELL'INFANZIA BRAGUTI

Denominazione	Scuola materna Braguti	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via P. Braguti n.4	Codice identificativo	ES2
Funzione principale	Scuola materna	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

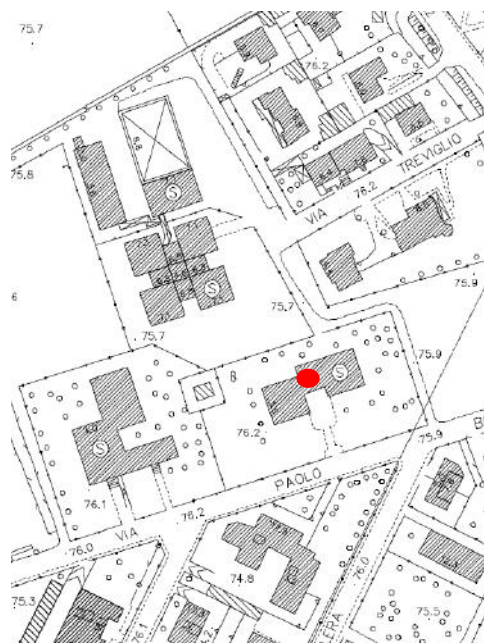

























Edificio disposto su un unico piano fuori terra, senza dislivelli tra i locali, adibito ad scuola materna.
 Presenza di un parcheggio riservato, a circa 50 m collegato all'edificio tramite percorso lineare con pavimentazione regolare; Si rileva la presenza di due ingressi, uno principale da Via Treviglio per il solo accesso pedonale l'altro, secondario, da Via Braguti con presenza di cancello pedonale e carrale.
 Sull'accesso principale presenza di citofono esterno h 1,20 m, di rampa di accesso tra cancello pedonale ed edificio con parapetto laterale.
 Sull'accesso secondario presenza di scala e rampa pedonale esterna. Atrio di accoglienza in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.
 All'interno sono presenti un ampio salone per l'accoglienza, aule didattiche, aula mensa e spazi di servizio; all'esterno ampio giardino di pertinenza.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso principale non opportunamente segnalato. Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. Presenza di cancello pedonale ingresso principale con soglia > 2,5cm. Presenza di gradini sull'accesso secondario.		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	L'edificio è disposto su un unico piano, senza dislivelli tra i locali.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Presenza di piccole scalinate esterne tra il giardino e alcune aule didattiche.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate.		2
			3
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione rampa pedonale con pendenza conforme al DM 236/89 per raccordo soglia di ingresso cancello pedonale. Realizzazione rampa di raccordo tra area esterna e accesso secondario.	Cod. II17 Cod. II14 Cod. IE18 Cod. II07
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo tra giardino e alcune aule didattiche.	Cod. II14 Cod. IE20
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di nuovo servizio igienico conforme al D.M. 236/89. Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico.	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	Cod. II18 --- Cod. II17 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	2	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,85
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,85

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Trattasi di caso atipico poiché la tipologia dei fruitori (di età compresa tra i 3 e i 6 anni) non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia.

Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli insegnanti e degli accompagnatori dei bambini.

Nonostante l'edificio sia accessibile in completa autonomia (presenza di rampa con pendenza conforme all'ingresso principale), per ragioni di sicurezza si rende comunque necessaria la realizzazione di rampe di collegamento tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il giardino esterno.

In un'ottica più generale, considerando la possibilità di un intervento complessivo sull'edificio, si segnala la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.




SCUOLA PRIMARIA BORGO SAN PIETRO

Denominazione	Scuola primaria Borgo San Pietro	Zona	Centro storico Quartiere Borgo San Pietro
Via/Piazza	Via Borgo San Pietro n.8	Codice identificativo	ES3
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

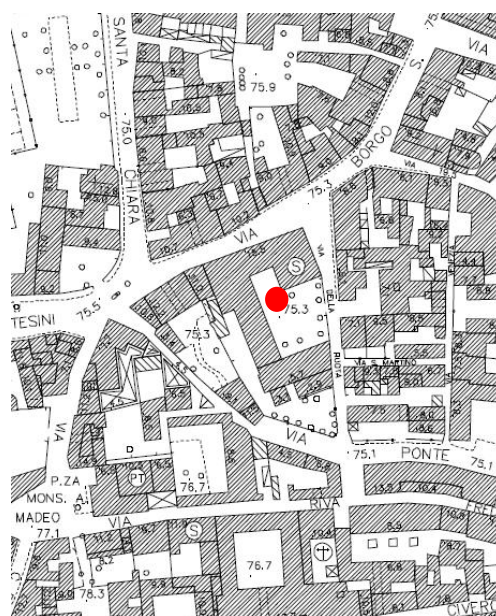

Edificio su tre piani, adibito a scuola elementare, con palestra e aree esterne di pertinenza.

Presenza di uno stallo su via Borgo S.Pietro a distanza < 50 m e di due stalli in via Bottesini a distanza < 100 m, tutti conformi al D.M 236/89; i percorsi tra stalli riservati e accesso all'edificio si presenta lineare, con attraversamento pedonale e percorso di larghezza 1,40/1,50m e pavimentazione regolare, senza particolari ostacoli.

Ingresso principale su via Borgo San Pietro, caratterizzata dalla presenza di tre gradini, atrio d'ingresso in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli; accesso secondario in via della Ruota, dotato di rampa pedonale; presenza di rampe pedonali di collegamento tra il cortile interno e l'edificio.

I tre piani sono collegati da due corpi scale interni, scala d'emergenza esterna e ascensore. Al piano terra si trovano la segreteria, l'aula mesa, aule didattiche, spazi di servizio e palestra con spogliatoi; ai piani superiori le aule didattiche.

























I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni.

L'edificio ha un cortile esterno su cui si affaccia la palestra e un piccolo giardino che prospetta su via Ponte Furio..











LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di tre gradini nell'accesso principale. Ingresso principale non opportunamente segnalato. Presenza di rampe di accesso dal cortile interno all'edificio con pendenza non conforme al DM 236/89. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. Assenza, in segreteria, di sala d'attesa.		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Ascensore conforme utilizzabile solo con l'intervento del personale. Scale interne dotate di un solo corrimano laterale.		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Presenza di scale e rampe esterne di raccordo tra locali interni e cortile esterno con pendenze non conformi.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza, nei due servizi igienici accessibili, degli spogliatoi della palestra del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC. Assenza, in tutti i bagni, di segnalazione acustico-visiva dell'allarme Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di segnalazione luminosa in caso di allarme. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di spazio calmo sulla scala esterna d'emergenza. Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Presenza di scale e rampe esterne di raccordo tra locali interni e la via di fuga verso il cortile esterno con pendenze non conformi. Uscite di sicurezza con pianerottolo esterno dotato di gradini e successivo percorso in ghiaia non compatta.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Realizzazione percorso guida tattilo-plantare	Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione servoscale/piattaforma elevatrice per superamento gradini sull'accesso principale. Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Realizzazione rampe pedonali di accesso dal cortile interno con pendenza conforme al DM 236/89. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione sala d'attesa per segreteria.	Cod. II04 – Cod. II06 Cod. II17 Cod. IE19 Cod. II14 Cod. II25
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rendere l'ascensore utilizzabile autonomamente senza l'intervento del personale, attraverso rimozione della chiave di blocco. Installare corrimano su corpo scala interno.	--- Cod. II08
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampe di raccordo con pendenze conformi al DM 236/89 tra le uscite di sicurezza dai locali interni e il cortile.	Cod. II14 Cod. IE19
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento del numero corretto dei maniglioni nei due servizi igienici degli spogliatoi della palestra. Installazione, in tutti i bagni, di segnalazione acustico-visiva dell'allarme. Installazione mappa tattile.	Cod. II12 Cod. II19 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di spazio calmo sulla scala esterna d'emergenza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Realizzazione di rampe di raccordo con pendenze conformi al DM 236/89 tra le uscite di sicurezza dai locali interni e il cortile. Realizzazione percorsi di esodo esterni pavimentati a norma D.M. 236/89.	Cod. II18 --- Cod. II17 Cod. II21 Cod. II23 Cod. IE19 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	1	2	2	1	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	4	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,88
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,88

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Per ragioni di sicurezza (vie di fuga conformi) si rende necessaria la realizzazione di rampe di collegamento tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il cortile e la pavimentazione degli stessi in modo conforme al D.M. 236/89.




SCUOLA DELL'INFANZIA QUARTIERE CASTELNUOVO

Denominazione	Scuola materna Castelnuovo	Zona	Quartiere Castelnuovo
Via/Piazza	Via Valsecchi, 4B	Codice identificativo	ES4
Funzione principale	Scuola materna	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

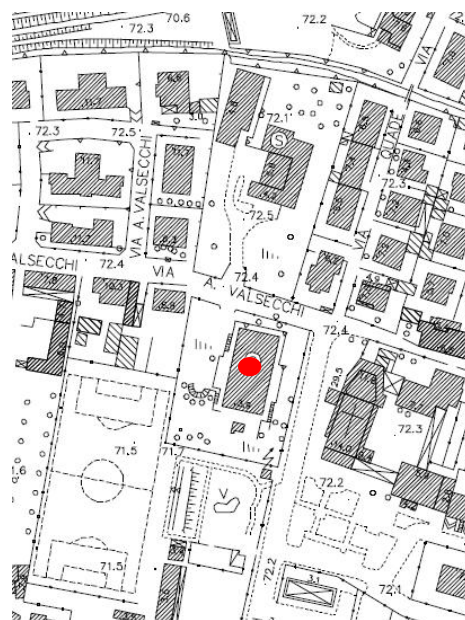

























Edificio disposto su un unico piano fuori terra, senza dislivelli tra i locali, adibito a scuola materna.
 Percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio lineare, con pavimentazione regolare, senza ostacoli o dislivelli; nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).
 L'edificio si sviluppa tutto su un unico piano, rialzato rispetto al giardino esterno, e raggiungibile attraverso una rampa pedonale.
 Atrio di accoglienza in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli. All'interno si trovano un grande ingresso centrale, aule didattiche ognuna dotata di servizi igienici a misura di bambino, la cucina e spazi di servizio. I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni.
 All'esterno c'è un grande giardino con giochi per bambini.





LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Presenza di uno stallo riservato difforme al D.M 236/89. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	L'edificio è disposto su un unico piano, senza dislivelli tra i locali.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di rampe esterne per il collegamento tra camminamento esterno e giardino con pendenze difformi Presenza di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) <80cm Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.		2
			3
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservato conforme. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile).	Cod. IE32 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di rampe pedonali di raccordo tra camminamento esterno e giardino. Sostituzione di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) con serramenti di larghezza conforme Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE19 Cod. II22 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89. Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico.	Cod. II11 Cod. II16
ICUREZZA	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	Cod. II17 --- Cod. II23 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	4	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Trattasi di caso atipico poiché la tipologia dei fruitori (di età compresa tra i 3 e i 6 anni) non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia. Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli insegnanti e degli accompagnatori dei bambini.

Nonostante l'edificio sia accessibile in completa autonomia (presenza di rampa con pendenza conforme all'ingresso principale), per ragioni di sicurezza si rende comunque necessaria la realizzazione di rampe di collegamento tra il camminamento esterno su cui si affacciano le uscite di sicurezza dei vari locali e il giardino. In un'ottica più generale, considerando la possibilità di un intervento complessivo sull'edificio, si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.

Considerata la presenza di giochi per bambini all'interno del giardino della scuola, si segnala l'assenza di giochi accessibili.




SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE CASTELNUOVO

Denominazione	Scuola primaria Castelnuovo	Zona	Quartiere Castelnuovo
Via/Piazza	Via Valsecchi	Codice identificativo	ES5
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

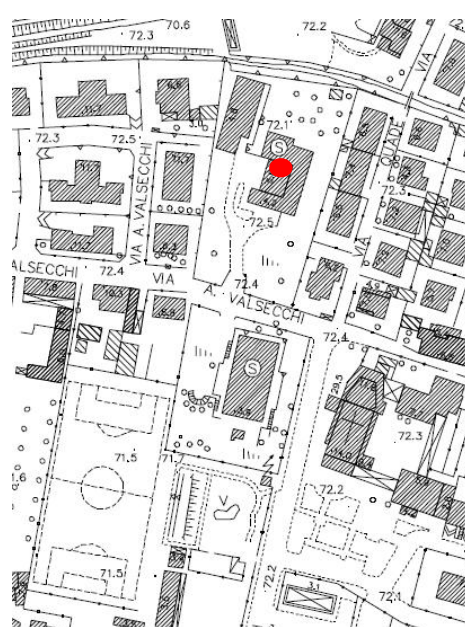

























La scuola elementare è composta da due edifici, uno principale e uno secondario, entrambi disposti un unico piano. Percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio lineare, con pavimentazione regolare, senza ostacoli o dislivelli; nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus). L'edificio principale è costituito da un atrio centrale e da aule didattiche tutte attorno, e si sviluppa tutto su un unico piano ad eccezione della zona bagni, rialzata di 17cm rispetto al resto dell'edificio; Il dislivello è superato attraverso una rampa pedonale. I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni. L'edificio secondario si trova in corpo staccato, collegato al corpo principale attraverso una pensilina coperta, ed è ordinariamente adibito a locale per la mensa scolastica. All'esterno, tutto intorno ai due edifici, c'è un grande giardino a verde.



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Presenza di uno stallo riservato su via pubblica difforme al D.M 236/89. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di accesso con soglia 2,5cm Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Edificio principale: - Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. - Presenza di gradini con alzata di h 8/10cm su due uscite di sicurezza dell'atrio principale. Edificio secondario: - Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. - Presenza di gradino con alzata di h 4cm sugli accessi ai servizi igienici.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 nell'edificio secondario. Assenza mappe tattili all'entrata dei servizi.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione percorsi di esodo. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Presenza di gradini con h 8/10cm su due uscite di sicurezza dell'atrio principale. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITÀ		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservato conforme al D.M. 236/89. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE32 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Raccordare l'ingresso, eliminando la soglia Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE18 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo sulle uscite di sicurezza dell'edificio principale. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo all'ingresso dei servizi igienici dell'edificio secondario.	Cod. II14 Cod. IE17 Cod. II07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 nell'edificio secondario. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo sulle uscite di sicurezza dell'edificio principale. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	Cod. II17 --- Cod. II23 Cod. IE17 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	4	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95


OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Per ragioni di sicurezza si rende necessaria la realizzazione di rampe di collegamento con pendenze conformi tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il cortile esterno.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 nell'edificio secondario.

**SCUOLA DELL'INFANZIA QUARTIERE CREMA NUOVA**

Denominazione	Scuola materna Cremanuova	Zona	Quartiere Crema Nuova
Via/Piazza	Via Curtatone e Montanara, 4	Codice identificativo	ES6
Funzione principale	Scuola materna	Vincoli sull'immobile	Nessuno

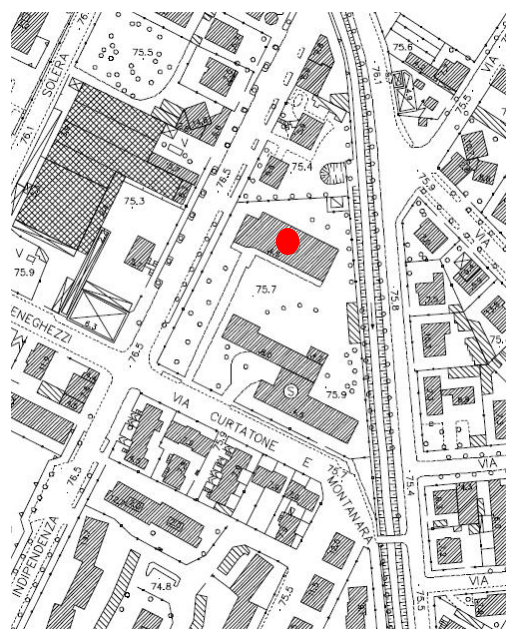FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Edificio disposto su un unico piano fuori terra, senza dislivelli tra i locali, adibito a scuola materna.

Percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio lineare, con pavimentazione regolare, senza particolari ostacoli. Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

L'edificio si sviluppa tutto su un unico piano, rialzato rispetto al giardino esterno, e raggiungibile attraverso una rampa pedonale sul fronte principale. Atrio di accoglienza in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli. All'interno si trovano un grande corridoio centrale, aule didattiche dotate di servizi igienici a misura di bambino, la cucina e spazi di servizio.

I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni.

All'esterno c'è un grande cortile comune anche alla attigua scuola primaria.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Mancanza di percorso di collegamento raccordato tra parcheggio riservato e marciapiede. Presenza di soglia > 2,5 cm per raggiungere il marciapiede. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Presenza di gradino h > 2,5 cm e pavimentazione disconnessa in prossimità del cancello pedonale d'ingresso. Assenza cartellonistica di segnalazione dell'ingresso principale. Presenza di rampa con pendenza difforme al DM 236/89 lungo il percorso di avvicinamento all'ingresso dell'edificio. Presenza di ulteriore rampa di accesso tra esterno e zona accoglienza, anch'essa con pendenza difforme al DM 236/89. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza di un gradino in corrispondenza della maggior parte delle uscite di sicurezza, non raccordato con rampa. Presenza di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) < 80 cm. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.</p>		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Presenza di un gradino in corrispondenza della maggior parte delle uscite di sicurezza, non raccordato con rampa. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.</p>		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di collegamento pedonale raccordato tra parcheggio riservato e marciapiede. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE16 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza conforme in prossimità del cancello pedonale d'ingresso. Installazione segnaletica di segnalazione dell'ingresso principale. Adeguamento pendenza rampa lungo il percorso di avvicinamento all'ingresso dell'edificio. Adeguamento rampa di accesso tra esterno e zona accoglienza. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE17 Cod. IE30 Cod. IE19 Cod. IE19 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di rampe pedonali di raccordo tra alcune aule e le uscite di emergenza. Sostituzione di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) con serramenti di larghezza conforme Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE17 Cod. II22 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89. Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico.	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Realizzazione di rampe pedonali di raccordo tra alcune aule e le uscite di emergenza. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	Cod. II17 --- Cod. II23 Cod. IE17 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico (valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,80
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. (valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) (valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,80

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Trattasi di edificio atipico rispetto agli altri edifici scolastici analizzati, poiché la tipologia dei fruitori (di età compresa tra i 3 e i 6 anni), proprio a causa della loro età, non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia.

Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli insegnanti e degli accompagnatori dei bambini.

Per ragioni di sicurezza si sottolinea la necessità di realizzare rampe di collegamento tra il camminamento esterno su cui si affacciano le uscite di sicurezza dei vari locali e il giardino.

Si evidenzia la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.




SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE CREMA NUOVA

Denominazione	Scuola primaria Crema Nuova	Zona	Quartiere Crema Nuova
Via/Piazza	Via Curtatone e Montanara, 2	Codice identificativo	ES7
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

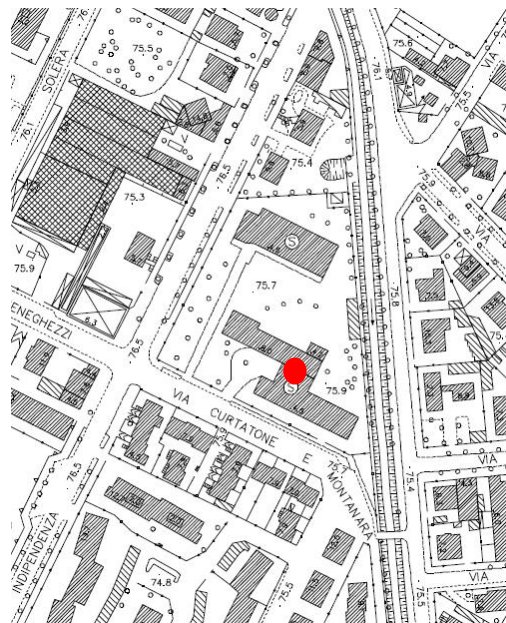

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, ed è adibito a scuola elementare.

Percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio lineare, con pavimentazione regolare, senza particolari ostacoli; nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

I due piani sono collegati sia da scale interne che da scala esterna di sicurezza e ascensore.

Entrambi i piani hanno un corridoio/atrio centrale privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli, su cui si affacciano le aule didattiche, i servizi igienici e gli spazi accessori. I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni.

























Il piano terra è leggermente rialzato rispetto all'esterno, e raggiungibile attraverso delle rampe (una sul fronte principale/ingresso, ed una sul retro). All'esterno è presente un ampio giardino in comune con l'attigua scuola materna.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di percorso di collegamento raccordato tra stallo riservato e marciapiede. Presenza di soglia >2,5cm per raggiungere il marciapiede. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di gradino h > 2,5 cm in prossimità del cancello pedonale d'ingresso. Assenza cartellonistica di segnalazione dell'ingresso principale. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. Presenza di pendenza non conforme e soglia di 5 cm sull'accesso secondario sul retro.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Mancanza di corrimano laterale nella scala interna. I pavimenti delle scale non sono antisdrucciolo. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) < 80 cm. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.		3
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Il bagno accessibile al piano terra si trova nei servizi igienici femminili; la porta ha apertura a battente verso l'interno. Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Uscita su scala di emergenza esterna con passaggio netto di larghezza 75 cm. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di collegamento pedonale raccordato tra parcheggio riservato e marciapiede. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE16 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza conforme in prossimità del cancello pedonale d'ingresso. Installazione segnaletica di segnalazione dell'ingresso principale. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza conforme in prossimità dell'ingresso sul retro.	Cod. IE17 Cod. II17 Cod. II14 Cod. IE19
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione corrimano laterale su scala di collegamento tra i piani. Eseguire trattamento superficiale antiscivolo sulla pavimentazione delle scale. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.	Cod. II08 Cod. II24 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Sostituzione di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) con serramenti di larghezza conforme Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II22 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Invertire il senso di apertura della porta d'ingresso del servizio igienico accessibile Installazione mappa tattile.	Cod. II22 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Allargamento di varco di uscita di emergenza su scala esterna metallica. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	Cod. II17 --- Cod. II23 Cod. II22 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	4	3	3	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	4	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,04
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,04

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la necessità l'adeguamento delle rampe di ingresso con pendenze conformi e la realizzazione di un servizio igienico al piano terra accessibile conforme al D.M. 236/89 dedicato, non differenziato per sesso.




SCUOLA DELL'INFANZIA QUARTIERE OMBRIANO

Denominazione	Scuola materna Ombriano	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via Renzo da Ceri	Codice identificativo	ES8
Funzione principale	Scuola materna	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

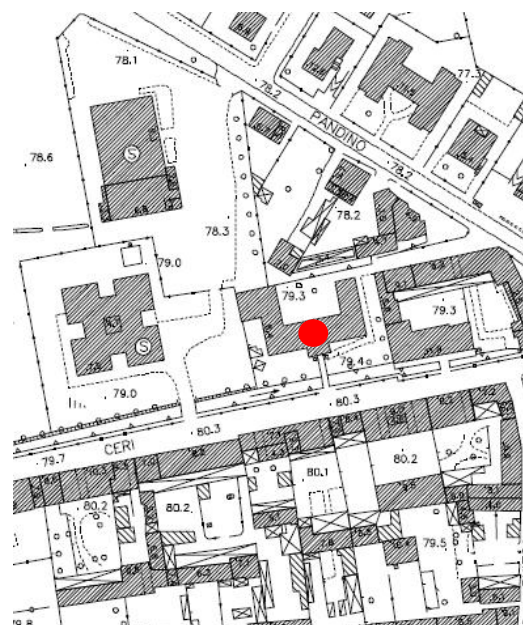

Edificio disposto su un unico piano fuori terra, senza dislivelli tra i locali, adibito a scuola materna. Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus). L'edificio si sviluppa tutto su un unico piano, rialzato rispetto al giardino esterno, e raggiungibile attraverso un percorso pedonale in quota dall'ingresso principale. Atrio di accoglienza in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli. All'interno si trovano un grande corridoio centrale, aule didattiche ognuna dotata di servizi igienici a misura di bambino, la cucina e spazi di servizio. Le due "ali" dell'edificio ospitano la mensa e un'aula didattica. I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni. All'esterno c'è un grande giardino con giochi per bambini.





LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di parcheggi riservati nelle vicinanze. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) < 80 cm. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Presenza di due rampe pedonali esterne di collegamento tra aula mensa/aula didattica e giardino con pendenze difformi al DM 236/89. Presenza di gradini di collegamento tra vialetto di ingresso e giardino, sul fronte principale.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza, nell'unico servizio igienico accessibile, del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Presenza di due rampe pedonali esterne di collegamento tra aula mensa/aula didattica e giardino con pendenze difformi al DM 236/89.		2
			3
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservato completo di cartellonistica e segnaletica. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE32 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II14
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Sostituzione di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) con serramenti di larghezza conforme Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Adeguamento della pendenza delle rampe esterne di collegamento tra aula mensa/aula didattica e giardino. Installazione servoscala o in alternativa realizzazione di rampe pedonali con pendenza conforme per collegamento tra vialetto di ingresso e giardino esterno (sul fronte principale).	Cod. II22 Cod. II14 Cod. IE19 Cod. II04 – II07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei due servizi igienici al piano terra. Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico.	Cod. II12 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Adeguamento della pendenza delle rampe esterne di esodo tra aula mensa/aula didattica e giardino.	--- Cod. II17 Cod. II23 Cod. II18 Cod. IE19

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	4	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,95

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Trattasi di edificio atipico rispetto agli altri edifici scolastici analizzati, poiché la tipologia dei fruitori (di età compresa tra i 3 e i 6 anni), proprio a causa della loro età, non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia.

Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli insegnanti e degli accompagnatori dei bambini.

In un'ottica più generale, considerando la possibilità di un intervento complessivo sull'edificio, si evidenzia la necessità di adeguare al D.M. 236/89 il servizio igienico accessibile presente.

Considerata la presenza di giochi per bambini all'interno del giardino della scuola, si segnala l'assenza di giochi accessibili.




SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE OMBRIANO

Denominazione	Scuola primaria Ombriano	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via Renzo da Ceri	Codice identificativo	ES9
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

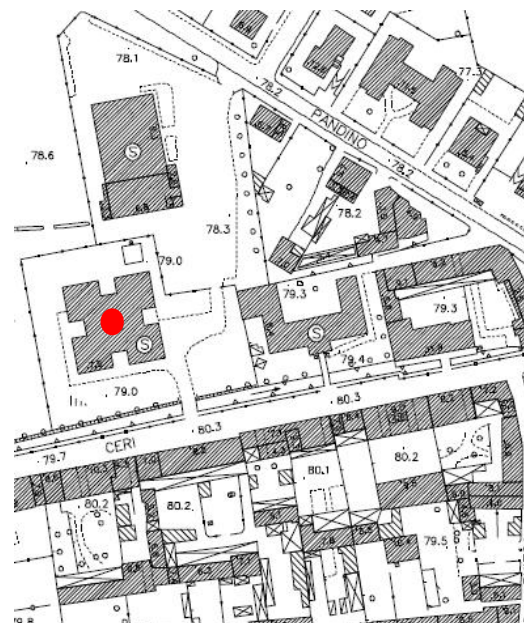

Edificio a pianta sostanzialmente quadrata, destinato a scuola elementare. Nelle immediate vicinanze presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus). Presenza di 2 accessi, uno in la Via Renzo da Ceri e uno in Via Pandino. L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra collegati da una scala interna, una esterna d'emergenza e da ascensore. Al piano terra c'è un grande atrio centrale, alcuni locali di servizio, i bagni e le aule didattiche, nonché il locale cucina e mensa presenti in un edificio collegato. Al piano primo il corridoio centrale si affaccia sull'atrio del piano terra, mentre lungo il perimetro si trovano le aule didattiche e i servizi igienici. All'esterno è presente un ampio cortile.

LEGENDA


4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di stallo riservato su via Renzo da Ceri avente misure inferiori. Mancanza di percorso pedonale protetto e raccordato tra parcheggio e ingresso edificio. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Ingresso Via Renzo da Ceri con rampa con pendenza non conforme al D.M. 236/89. Ingresso secondario con rampa con pendenza non conforme al D.M. 236/89. Porte d'accesso in vetro poco percepibili. Percorsi interni di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Ascensore con pulsantiere non in braille e assenza di assistenza vocale/interfono. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Assenza di corrimano centrale su scala di emergenza esterna avente larghezza pari a 1,90 m. I pavimenti delle scale non sono antisdrucchievoli.</p>		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa. Larghezza di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) < 80 cm.</p>		4
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza, al piano terra, di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89. Assenza, al piano primo, di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 ma presenza di locale che per dimensioni e senso di apertura porte potrebbe essere trasformato in servizio igienico accessibile. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di spazio calmo per disabile su scala esterna d'emergenza. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Carenza di cartellonistica e segnaletica di emergenza per orientamento/indicazione. Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.</p>		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITÀ		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservati completo di cartellonistica e segnaletica. Realizzazione di percorso pedonale protetto e raccordato tra parcheggio e ingresso edificio Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE32 Cod. IE04 – Cod. IE06 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di rampa di raccordo tra cortile e ingresso conforme (sia per ingresso principale che per ingresso sul retro). Segnalazione porte in vetro con vetrofanie Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE19 Cod. II22 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI	Interventi adeguamento ascensore (pulsantiera in braille e assistenza vocale). Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Installazione di corrimano centrale su scala interna. Eseguire trattamento superficiale antiscivolo sulla pavimentazione delle scale.	Cod. II10 Cod. II15 Cod. II08 Cod. II24
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa. Sostituzione di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) con serramenti di larghezza conforme	Cod. II14 Cod. II17 Cod. II22
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano terra. Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano primo. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Realizzazione di spazio calmo su scala d'emergenza. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	Cod. II21 --- Cod. II17 Cod. II23 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	3	4	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	4	4	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,92
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,92

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la necessità di adeguare le rampe di ingresso con pendenze conformi.

Si segnala inoltre che nell'edificio è presente un locale con alcune caratteristiche compatibili con quelle di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 ma che necessita un adeguamento totale.




SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO QUARTIERE OMBRIANO

Denominazione	Scuola secondaria "C. Abbado"	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via G. Rampazzini n.14	Codice identificativo	ES10
Funzione principale	Scuola media	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

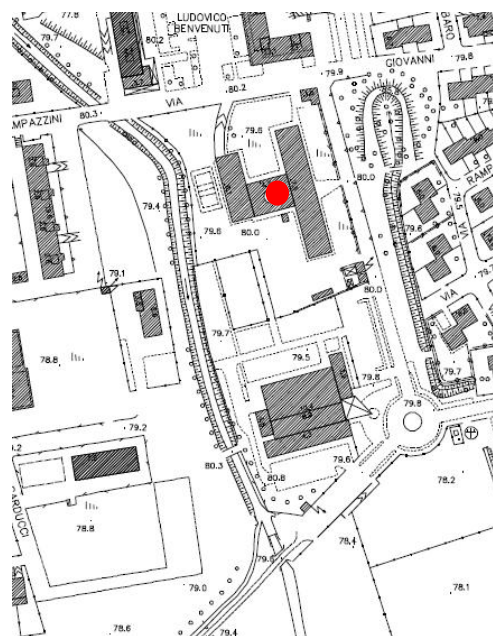

Edificio disposto su tre piani circondato da area di pertinenza e adibito a scuola media.
 Presenza di due stalli riservati nella limitrofa piazza pubblica, conformi al D.M 236/89, a distanza di circa 150 m.
 Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici.
 L'edificio ha due accessi:

























- Un ingresso principale accessibile per mezzo di una rampa pedonale.
- Un ingresso secondario utilizzato soprattutto per l'accesso alla palestra.

Atrio d'ingresso in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.
 Edificio su tre piani (S-1, PT, P1), collegati da ascensore, scala interna e scala esterna d'emergenza.
 Al piano terra ci sono spazi di servizio, aule didattiche e servizi igienici, nonché la palestra d'istituto, raggiungibile dall'interno della scuola stessa.
 Al piano primo ci sono aule didattiche e servizi igienici.
 Al piano interrato trovano posto i locali utilizzati per la mensa.
 I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Percorso tra parcheggi riservati e accesso all'edificio con dislivelli, cambi di direzione e pavimentazioni disconnesse.</p> <p>Percorso, su marciapiede, con restringimenti e assenza piazzole di inversione.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione.</p> <p>Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica su Ingresso principale.</p> <p>Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p>		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Ascensore con pulsantiera non in braille e assenza di interfono per assistenza vocale in caso di emergenza.</p> <p>Scala interna: assenza di corrimano laterale esterno.</p> <p>Scala d'emergenza esterna: presenza di soglia h > 2,5 cm e assenza di spazio calmo.</p> <p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p> <p>Presenza di scale o rampe di raccordo tra alcuni locali interni (es. corridoio al piano terra, disimpegno palestra, corridoio al piano interrato) e il cortile esterno con pendenza non conforme.</p>		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</p> <p>Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza, nel servizio igienico accessibile al piano terra, di alcuni accessori (gancio appendiabiti, specchio); pulsante di allarme non funzionante.</p> <p>Assenza, nel servizio igienico accessibile degli spogliatoi della palestra, del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC; assenza di gancio appendiabiti; pulsante di allarme non funzionante.</p> <p>Assenza di servizio igienico accessibile al piano primo.</p> <p>Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni).</p> <p>Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione.</p> <p>Presenza di uscite di emergenza non fruibili da persone con ridotte capacità motorie, a causa della presenza di dislivelli superati con rampe aventi pendenza non conforme o scale.</p> <p>Assenza di spazio calmo su scala d'emergenza esterna.</p> <p>Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate.</p> <p>Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.</p>		1
			3
			2
			3



FOTOGRAFIE			
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di collegamento pedonale accessibile tra parcheggi riservati e ingresso edificio. Allargare la porzione di percorso pedonale con restringimenti Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE01 – Cod. IE05 Cod. IE09 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione nell'ascensore di pulsantiera con segnaletica in braille e di interfono per assistenza vocale in caso di emergenza. Installazione di corrimano laterale esterno su scala interna. Eliminazione di soglia sulla scala esterna d'emergenza. Realizzazione di spazio calmo su scala d'emergenza. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Realizzazione di rampe di raccordo con pendenza conforme tra le uscite di sicurezza dai locali interni verso il cortile (es. corridoio piano terra/disimpegno palestra/corridoio piano interrato); in alternativa installazione di servoscale.	Cod. II10 Cod. II08 Cod. II07 Cod. II21 Cod. II15 Cod. II07 – Cod. II04
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II17 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento dotazioni mancanti del servizio igienico al piano terra. Adeguamento impianto di allarme acustico/visivo del servizio igienico al piano terra. Adeguamento del numero corretto dei maniglioni del servizio igienico della palestra. Adeguamento impianto di allarme acustico/visivo del servizio igienico della palestra. Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano primo. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II13 Cod. II19 Cod. II12 Cod. II19 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di rampe di raccordo con pendenza conforme tra le uscite di sicurezza dai locali interni verso il cortile (es. corridoio piano terra/disimpegno palestra/corridoio piano interrato); in alternativa installazione di servoscale. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	--- Cod. II17 Cod. II07 – Cod. II04 Cod. II23 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	2	4	2	2	2	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	2	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,79
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,79

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Per ragioni di sicurezza si rende necessaria la realizzazione di rampe di collegamento con pendenze conformi tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il cortile esterno.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico al piano primo e uno al piano interrato, accessibile e conforme al D.M. 236/89.




SCUOLA DELL'INFANZIA QUARTIERE SABBIONI

Denominazione	Scuola materna Sabbioni	Zona	Quartiere Sabbioni
Via/Piazza	Via Battaglia di Lepanto	Codice identificativo	ES11
Funzione principale	Scuola materna	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

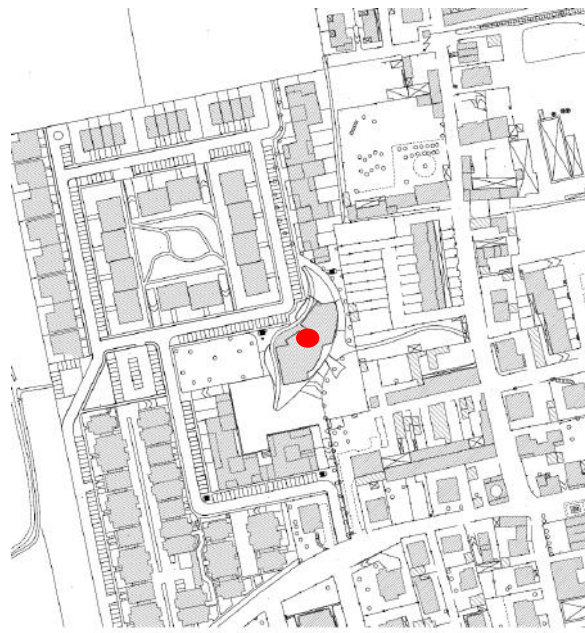

L'edificio è disposto tutto su un unico piano, senza dislivelli tra i locali, e destinato a scuola materna.

























Presenza di uno stallo riservato su via pubblica conforme al D.M 236/89, a distanza < 25 m. Percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio lineare con presenza di leggera rampa con pendenza conforme. Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

L'edificio è costituito da un grande atrio di accoglienza centrale per l'accoglienza e alcune aule didattiche, con servizi igienici dedicati ai bambini. Tutti i locali e i percorsi interni sono privi di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso principale non opportunamente segnalato. Porta d'accesso in vetro di difficile percezione. Assenza di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili lungo il percorso di accesso.		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva		4
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza, nell'unico servizio igienico accessibile, del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate.		4
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
ORIENTAMENTO/SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile). Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Applicazione vetrofania di segnalazione elementi vetrati sulla porta d'ingresso. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. II22 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento del numero corretto dei maniglioni del servizio igienico accessibile. Installazione mappa tattile posta all'esterno del locale.	Cod. II12 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	--- Cod. II17 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	N.C.	4	1	4
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,20
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,20

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Trattasi di edificio atipico rispetto agli altri edifici scolastici analizzati, poiché la tipologia dei fruitori (di età compresa tra i 3 e i 6 anni), proprio a causa della loro età, non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia.

Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli insegnanti e degli accompagnatori dei bambini.

Si sottolinea la necessità di adeguare al D.M. 236/89 l'unico servizio igienico accessibile presente.




SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE SABBIONI

Denominazione	Scuola primaria Sabbioni	Zona	Quartiere Sabbioni
Via/Piazza	Via Cappuccini, 26	Codice identificativo	ES12
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

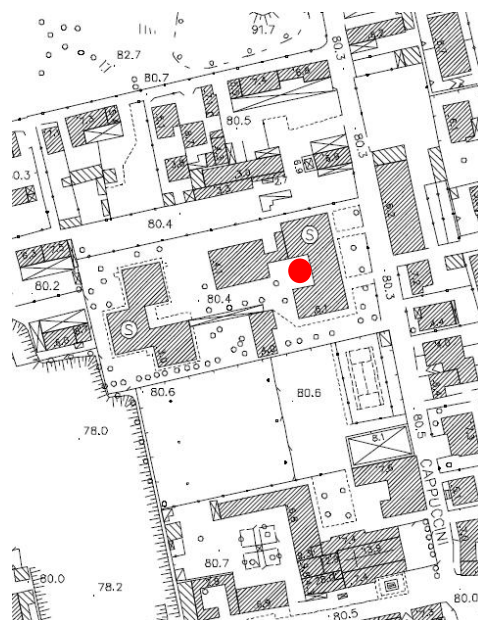

La scuola è costituita da due edifici indipendenti, inseriti all'interno di un più ampio giardino comune. Presenza di due stalli conformi al D.M 236/89 su piazza pubblica a distanza di 150 m, ma non riservati alla scuola. Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus). Ingresso principale opportunamente segnalato; presenza di cancello pedonale e di citofono esterno. Entrambi gli edifici si trovano tutti su un unico piano rialzati dall'area esterna, senza dislivelli tra i locali. Gli edifici sono accessibili attraverso rampe pedonali o scale esterne. Al loro interno gli edifici hanno un corridoio/atricio centrale, su cui si affacciano le aule didattiche, i servizi igienici e i locali di servizio. I percorsi interni, tutte le aule e gli spazi comuni sono liberi e privi di barriere.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di due stalli conformi al D.M 236/89 ma non riservati alla scuola. Percorso tra stalli e accesso all'edificio non protetto e con pavimentazione disconnessa. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Presenza di due gradini e di rampa pedonale con pendenza e spazi antistanti difformi al D.M. 236/89 in prossimità dell'accesso all'edificio. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari. Assenza di posti auto nel cortile interno riservati a persone con impedite o ridotte capacità motorie.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa. Presenza, in prossimità di alcune delle uscite di sicurezza dell'edificio principale, di gradini esterni. Presenza, all'ingresso dell'edificio secondario, di gradini e di rampa con pendenza difforme al D.M. 236/89. Presenza, in prossimità di alcune delle uscite di sicurezza verso il cortile dell'edificio secondario, di gradini, ad eccezione di un'uscita, dotata di rampa pedonale con pendenza difforme e soglia con h pari a 10 cm.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza, nel servizio igienico accessibile dell'edificio principale, del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC e di alcuni accessori. Assenza, nel servizio igienico accessibile dell'edificio secondario, del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC, del pulsante di segnalazione acustico-visiva dell'allarme e di alcuni accessori. Assenza, per entrambi i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Presenza, in prossimità di alcune delle uscite di sicurezza dell'edificio principale e secondario, di gradini esterni.</p>		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservato completo di cartellonistica e segnaletica. Messa in sicurezza del percorso di collegamento tra il posto auto riservato e l'accesso all'edificio. Sistemazione della pavimentazione disconnessa lungo il percorso di collegamento tra il posto auto riservato e l'accesso all'edificio. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE32 Cod. IE06 Cod. IE03 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione rampa pedonale di accesso con pendenza conforme al D.M. 236/89 per edificio principale. Realizzazione rampa pedonale di accesso con pendenza conforme al D.M. 236/89 per edificio secondario. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di posto auto conforme al DM 236/89 nel cortile interno riservati a persone con impedite o ridotte capacità motorie.	Cod. IE17- Cod. IE19 Cod. IE17- Cod. IE19 Cod. IE27 Cod. IE33
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa. Realizzazione rampe pedonali con pendenza conforme in prossimità delle uscite di emergenza verso il giardino, sia per edificio principale che per edificio secondario.	Cod. II14 Cod. II17 Cod. IE17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento del numero corretto dei maniglioni sia nel servizio igienico accessibile dell'edificio principale che in quello secondario. Adeguamento dotazioni mancanti sia nel servizio igienico accessibile dell'edificio principale che in quello secondario. Installazione allarme acustico/visivo del servizio igienico nell'edificio secondario. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II12 Cod. II13 Cod. II19 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Realizzazione rampe pedonali con pendenza conforme in prossimità delle uscite di emergenza verso il giardino, sia per edificio principale che per edificio secondario.	--- Cod. II17 Cod. II23 Cod. II18 Cod. II17

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	3	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,80
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,80

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Per ragioni di sicurezza si rende necessaria la realizzazione di rampe di collegamento con pendenze conformi tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il giardino esterno.

Si sottolinea l'assenza dei corretti maniglioni ed accessori nei servizi igienici riservati.




SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VAILATI – VIA RIVA FREDDA

Denominazione	Scuola secondaria G. Vailati	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Riva Fredda n. 12	Codice identificativo	ES13
Funzione principale	Scuola media	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

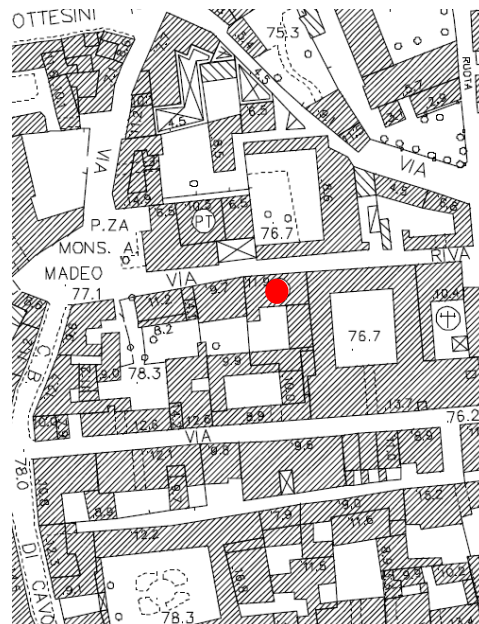

Edificio su tre piani fuori terra, con accesso direttamente dalla strada pubblica antistante.
 Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici.
 I tre piani sono collegati con scala interna, scala esterna d'emergenza (accessibile direttamente dal cortile esterno e da due aule ai piani primo e secondo) e ascensore.
 Al piano terra locale dei collaboratori scolastici, locali di servizio e servizi igienici; ai piani primo e secondo corridoio laterale e aule didattiche.
 I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come gli spazi comuni e quasi tutte le aule (presenza di due aule ad una quota leggermente diversa rispetto al corridoio centrale, raccordate a quest'ultimo con un gradino e con una rampa pedonale).

LEGENDA














4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ



MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di uno stallo conforme al D.M 236/89, ma condiviso con il limitrofo ufficio postale. Assenza di attraversamento pedonale lungo il percorso tra stallo e accesso all'edificio. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Carenza di segnaletica identificativa per l'accesso della struttura. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di spazio antistante l'accesso all'edificio. Ingresso non opportunamente segnalato. Presenza di un gradino sul varco di accesso all'edificio. Presenza di gradino e di rampa con pendenza e spazi antistanti non conformi al D.M. 236/89 per accedere all'atrio di ingresso. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p>		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Scala interna con mancanza di corrimano laterale esterno. Scala di sicurezza esterna con mancanza di corrimano, sia interno che esterno. Ascensore ubicato nel cortile esterno comunicante con il disimpegno attraverso un'aula. Percorsi per l'ascensore non segnalati. Assenza di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva Presenza di due aule (una al piano terra e una al piano secondo), ad una quota diversa rispetto al corridoio centrale, collegate a quest'ultimo tramite gradino (per l'aula al piano secondo) e con una rampa con pendenza non conforme (per l'aula al piano terra).</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza, nei servizi igienici accessibili di ogni piano, dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC, e di alcuni accessori (gancio appendiabiti e specchio); presenza di lavandino con dimensione e posizione non conforme al D.M. 236/89 nell'antibagno comune. Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			3
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Presenza di gradino nella via di fuga da due aule (una al piano primo e una al piano secondo).</p>		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Realizzazione di parcheggio riservato conforme al DM 236/89 dedicato alla scuola.</p> <p>Realizzazione di attraversamento pedonale accessibile tra parcheggio riservato e ingresso edificio.</p> <p>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.</p>	<p>Cod. IE32 Cod. IE05</p> <p>Cod. IE30 Cod. IE27</p>
ACCESSO EDIFICIO	<p>Installazione segnaletica di orientamento.</p> <p>Installazione servoscale per superamento gradino d'accesso e gradino nell'atrio.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.</p>	<p>Cod. IE30 Cod. II04 Cod. II14</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Installazione corrimano laterale su scala interna.</p> <p>Installazione corrimani laterali (interni ed esterni) su scala di sicurezza esterna.</p> <p>Segnalazione di percorsi dedicati verso l'ascensore</p> <p>Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p>	<p>Cod. II08 Cod. II08 Cod. II17 Cod. II15</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.</p> <p>Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa.</p> <p>Realizzazione di rampe con pendenza conforme al DM 236/89 per raccordare 2 aule (una al piano terra e una al piano secondo), al corridoio centrale.</p> <p>Realizzazione di percorso esterno ai piani primo e secondo di collegamento tra i corridoi comuni e la scala/ascensore esterni al fabbricato, oggi raggiungibili esclusivamente attraversando le aule didattiche</p>	<p>Cod. II14 Cod. II17 Cod. II07</p> <p>---</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Adeguamento del numero corretto dei maniglioni nei due servizi igienici, ad ogni piano.</p> <p>Installazione di lavandino con dimensione e posizione conforme al D.M. 236/89 nei servizi igienici riservati.</p> <p>Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.</p>	<p>Cod. II12 Cod. II13</p> <p>Cod. II16</p>
SICUREZZA	<p>Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS.</p> <p>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p> <p>Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.</p> <p>Realizzazione di rampe con pendenza conforme al DM 236/89 per raccordare 2 aule (una al piano terra e una al piano secondo), al corridoio centrale.</p>	<p>---</p> <p>Cod. II17</p> <p>Cod. II23 Cod. II18 Cod. II07</p>

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	3	1	2	2	1	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	3	3	3	3	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,67
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,67

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Per ragioni di sicurezza (vie di fuga conformi) si rende necessaria la realizzazione di rampa di collegamento conforme tra l'ingresso dell'edificio e l'esterno.




SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VAILATI – VIA GINNASIO/PIAZZA ALDO MORO

Denominazione	Scuola secondaria G. Vailati	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via del Ginnasio n.7	Codice identificativo	ES14
Funzione principale	Scuola media	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

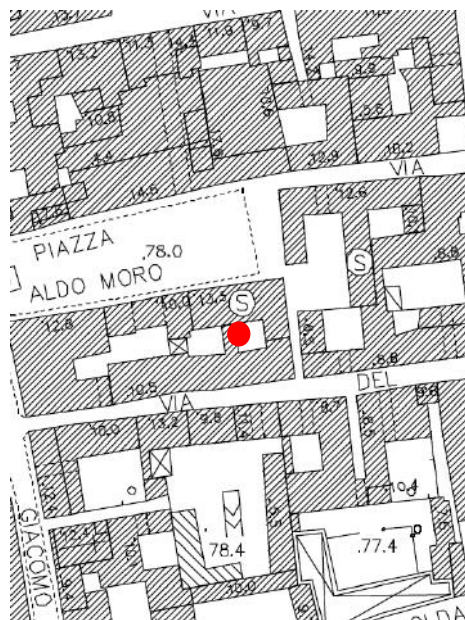

Edificio su tre piani fuori terra adibito a scuola media.

Presenza di stallo riservato su spazio pubblico antistante, conforme al D.M 236/89, a distanza < 50 m.

Presenza di due ingressi: uno su Via Ginnasio, dove si trova la portineria, ed uno su Piazza Aldo Moro. Atri d'ingresso in piano, privi di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.

I tre piani sono collegati da scalone interno (da piano terra a piano primo), da altra scala interna (da piano primo a piano secondo), da scala di sicurezza esterna (da piano primo a piano secondo).

























Al piano terra sono ubicati il locale dei collaboratori scolastici, le aule didattiche e i servizi igienici, tramite scala interna si raggiunge il piano primo, dove si trovano altre aule didattiche. Attraverso altra scala interna si accede al piano secondo, dove sono ubicate ulteriori aule. Altre due scale collegano il piano primo con il piano secondo, ma attualmente risultano inagibili e chiuse.

I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come quasi tutte le aule e gli spazi comuni






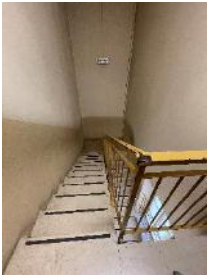




LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di gradino (marciapiede) non raccordato lungo il percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione.</p> <p>Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>-Ingresso su Via Ginnasio: Non opportunamente segnalato. Con presenza di tre gradini tra la strada e l'edificio. Assenza di sala d'attesa.</p> <p>-Ingresso su Piazza Aldo Moro: Presenza di tre gradini tra il marciapiede e l'edificio. Assenza, in tutti gli accessi, di percorso guida tattilo-plantari.</p>		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Edificio su tre piani, collegati solo da scale interne; assenza di ascensore.</p> <p>Scala principale di collegamento tra piano terra e piano primo, di larghezza 2,70m con assenza di corrimano centrale e di fascia antisdrucciolo sui gradini.</p> <p>Presenza di n°3 scale di collegamento tra piano primo e piano secondo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - scala interna (lato Nord): mancanza di corrimano esterno. - scala interna (lato Sud) non accessibile per ragioni di sicurezza e perché i locali a cui conduce non sono fruibili dagli studenti. - scala esterna nel cortile, non accessibile e non utilizzata. <p>Assenza di segnale tattilo-plantare delle scale quale pericolo/ostacolo.</p>		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.</p> <p>Presenza di gradino con h 11cm per accesso all'aula informatica a piano terra.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Servizio igienico al piano terra assenza di segnalazione acustico-visiva dell'allarme.</p> <p>Assenza di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, al piano primo e al piano secondo</p> <p>Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni).</p> <p>Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione.</p> <p>Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.</p> <p>Uscite/ingressi dotate di gradini.</p>		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di rampa di raccordo tra il parcheggio riservato e il marciapiede. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE16 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione opportuna segnaletica per indicare l'ingresso su Via Ginnasio. Installazione servoscale per superamento gradini d'accesso all'ingresso da Via Ginnasio. Realizzazione sala d'attesa per portineria. Installazione servoscale per superamento gradini d'accesso all'ingresso da Piazza Aldo Moro. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. II04 Cod. II25 Cod. II04 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di ascensore. Installazione di corrimano centrale sulla scala principale di collegamento tra Piano terra e Piano primo. Installazione di servoscale sulla scala Nord, tra piano primo e piano secondo. Installazione di corrimano esterno sulla Scala Nord. Realizzazione di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo.	Cod. II03 Cod. II08 Cod. II04 Cod. II08 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione rampa per eliminazione dislivello di accesso all'aula informatica al piano terra.	Cod. II14 Cod. II07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione di impianto di segnalazione acustico-visiva dell'allarme nel servizio igienico al piano terra. Realizzazione di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, al piano primo. Realizzazione di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, al piano secondo. Installazione mappa tattile all'ingresso di tutti i servizi igienici.	Cod. II19 Cod. II11 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Realizzazione di rampe sulle vie di esodo all'uscita del fabbricato.	--- Cod. II17 Cod. II18 Cod. IE20

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	2	1	1	2	2	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,71
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,71


OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Ai piani superiori (piano primo e piano secondo) si accede esclusivamente attraverso la scala principale, rendendo così i locali non accessibili a persone con impedite o ridotte capacità motorie; si rimarca la necessità di installazione di un ascensore per collegare il piano terra con il piano primo e il piano secondo.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico al piano primo e uno al piano secondo, accessibile e conforme al D.M. 236/89.

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VAILATI – PIAZZA ALDO MORO**

Denominazione	Scuola secondaria G. Vailati	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Piazza A. Moro n.15	Codice identificativo	ES15
Funzione principale	Scuola media	Vincoli sull'immobile	Nessuno

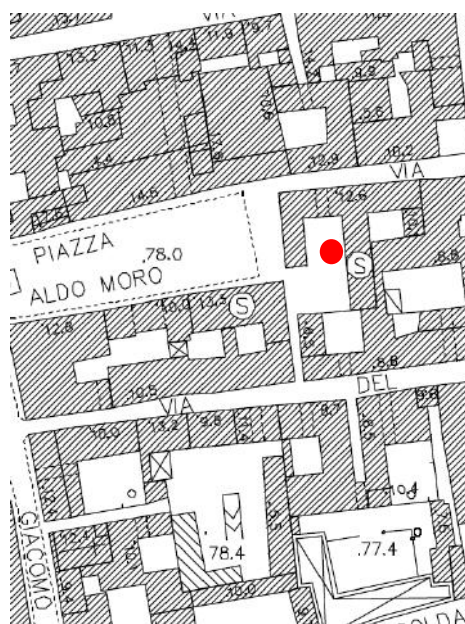FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

L'edificio si sviluppa su tre piani, ed in gran parte ospita i locali della scuola media.

Presenza di due stalli riservati su piazza pubblica, conformi al D.M 236/89, a distanza < 50 m; percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio semplice; nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici.

Percorso esterno di accesso all'edificio risulta pavimentato dal cancello alla portineria, con presenza di rampa sulla porta di ingresso.

Atrio d'ingresso in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.

I tre piani sono collegati da 2 scale interne e un ascensore.

























In tutti e tre i piani si trovano locali di servizio, aule didattiche e servizi igienici. I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni. Dallo scalone principale del piano primo si raggiunge una grande sala al piano primo, utilizzata per spettacoli.

Presenza al piano terra di un servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89.










 
 
 
 
 
 



LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Presenza di pavimentazione disconnessa lungo il percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso non valorizzato né opportunamente segnalato. Percorso esterno da cancello a portineria privo di percorsi tattilo-plantari e mappe tattili. Presenza di tre gradini e rampa con pendenza difforme al D.M. 236/89, sia per pendenza che per dimensione spazi di sbarco per accesso alla portineria.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Scala principale di collegamento tra piano terra, primo e secondo (L=1,90m) con assenza di corrimano centrale. Scala secondaria senza il corrimano esterno; Scala di sicurezza raggiungibile da uscita d'emergenza da aula per esibizioni (al primo piano), con accesso dal cortile esterno. Assenza di segnale tattilo-plantare delle scale quale pericolo/ostacolo. Ascensore: pulsantiere non in braille. Assenza di indicazioni della presenza/posizione delle scale.		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Scala secondaria raggiungibile, al piano terra, attraverso una rampa esterna con pendenza non conforme al D.M. 236/89.		3
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 al piano primo. Assenza di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 al piano secondo. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Assenza di impianto d'allarme visivo in caso di emergenza. Assenza di pendenza conforme sulle rampe presenti nelle uscite di sicurezza. Assenza di spazio calmo al piano primo e secondo.		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di nuova pavimentazione sul percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE03 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (adeguate indicazioni della presenza dell'ingresso) Realizzazione percorso guida tattilo-plantare d'accesso. Realizzazione di rampa conforme per garantire l'accesso alla portineria.	Cod. IE30 Cod. IE27 Cod. IE17
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di corrimano centrale su scala principale. Installazione di corrimano esterno su scala secondaria. Realizzazione di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo. Adeguamento dell'ascensore con sostituzione pulsantiera in braille e con numeri di dimensione maggiorata per ipovedenti.	Cod. II08 Cod. II08 Cod. II15 Cod. II10
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione rampa con pendenza conforme al DM 236/89 per accesso alla scala secondaria.	Cod. II14 Cod. II07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, al piano primo. Realizzazione di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, al piano secondo. Installazione mappa tattile all'ingresso di tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Installazione di impianto d'allarme visivo in caso di emergenza. Realizzazione rampe con pendenza conforme al DM 236/89 sulle uscite di sicurezza Realizzazione di spazio calmo al piano primo e secondo.	--- Cod. II17 Cod. II18 Cod. II07 Cod. II20

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	3	2	3	3	2	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	3	3	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,83
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,83

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico al piano primo e uno al piano secondo, accessibile e conforme al D.M. 236/89.

Si rimarca la necessità di adeguare/creare le uscite di sicurezza e gli spazi calmi.




SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE SAN BERNARDINO

Denominazione	Scuola primaria di San Bernardino	Zona	Quartiere San Bernardino
Via/Piazza	Via Brescia n.23	Codice identificativo	ES16
Funzione principale	Scuola elementare e scuola serale	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

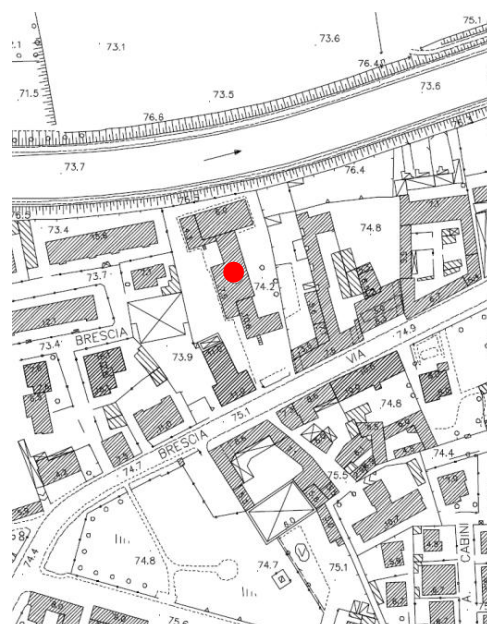

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, ed ospita una scuola elementare e la sede della Scuola Edile. Presenza di uno stallo riservato conforme al D.M 236/89 su via pubblica a distanza < 50 m. Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici/zone taxi. Accesso all'area esterna di pertinenza dalla via Brescia; presenza di citofono e di bacheca con avvisi. L'edificio è dotato di due accessi, diversificati in base all'utilizzo dei locali prospicienti:

- L'accesso alla scuola primaria, opportunamente segnalato, è dotato di ingresso e scala di collegamento con il piano primo, oltre che ascensore, e scala esterna d'emergenza dotata di spazio calmo. Al piano primo si trovano tutte le aule didattiche, la cucina e i servizi igienici.
- L'accesso alla Scuola Edile è costituito da porte a battenti, e successivo atrio d'ingresso, e scala di collegamento con il piano primo (inutilizzato); al piano terra si trovano le aule didattiche e i locali di servizio.

I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni. In corpo attiguo è presente la palestra, con gli spogliatoi e i servizi igienici. Gli edifici si trovano dislocati in un ampio giardino.










LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di raccordo tra marciapiede e parcheggio. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura Assenza di percorsi guida tattilo-plantari.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere. Accesso scuola elementare: - Presenza di porta a vetri priva di vetrofanie. - Assenza di traverso inferiore cieco h > 40 cm nelle porte vetrate. Accesso alla palestra: - Presenza di porta a vetri priva di vetrofanie. - Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. - Presenza di soglia >2,5cm. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari.		3
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di corrimano laterale esterno su scala interna Sud-Ovest. Assenza di corrimano laterale esterno su scala interna Sud. Assenza di percorsi tattilo-plantari e targhe che conducono all'ascensore. Assenza di segnalazione pedo-tattile della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	I pavimenti sulle scale non sono antisdrucchiolevoli. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). Presenza, all'esterno dell'aula magna al piano terra, di 4 gradini, con assenza di corrimano Presenza, vicino all'ingresso della palestra, di rampa esterna con pendenza non conforme al D.M. 236/89.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza, nel servizio igienico accessibile al piano terra, della segnalazione acustico-visiva dell'allarme e di alcuni accessori; porta d'accesso al disimpegno con apertura a spingere. Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 al piano primo. Assenza, nel servizio igienico accessibile negli spogliatoi della palestra del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC e di alcuni accessori. Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso il "luogo sicuro" in caso di incendio (che è rappresentato dal ballatoio delle scale di emergenza); assenza di interfono in luogo sicuro. Assenza di traverso inferiore cieco h > 40 cm nelle porte vetrate. Assenza di spazio calmi. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di rampa di raccordo tra parcheggio e relativo marciapiede. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE16 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h > 40 cm nelle porte vetrate e applicare vetrofania di segnalazione elementi vetrati, per accesso scuola elementare. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h > 40 cm nelle porte vetrate e applicare vetrofania di segnalazione elementi vetrati, per accesso palestra. Realizzazione rampa pedonale di raccordo sulle soglie di ingresso della palestra. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. II23 Cod. II23 Cod. IE18 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installare corrimano laterale (lato esterno rampa) scala Sud-Ovest. Installare corrimano laterale (lato esterno rampa) scala Sud. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare con segnali di indicazione ascensore. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.	Cod. II08 Cod. II08 Cod. II14 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Eseguire trattamento superficiale antiscivolo sulla pavimentazione delle scale. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa Realizzazione di rampa di collegamento tra aula magna della scuola edile e cortile esterno; in alternativa installazione di servoscala. Realizzazione di rampa con pendenza conforme al DM 236/89 vicino all'ingresso della palestra.	Cod. II24 Cod. II14 Cod. II17 Cod. II07 – Cod. II04 Cod. IE18
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione impianto d'allarme ottico/visivo nel servizio igienico al piano terra Adeguamento dotazioni mancanti nel servizio igienico al piano terra. Invertire senso di apertura della porta del disimpegno del servizio igienico riservato al piano terra. Realizzazione di nuovo servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano primo Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei due servizi igienici al piano terra. Installazione mappa tattile.	Cod. II19 Cod. II13 Cod. II22 Cod. II11 Cod. II12 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Installazione di interfono in luogo sicuro Fornire porte dotate di traverso inferiore con h > 40 cm nelle porte vetrate. Realizzazione di spazio calmo in sommità delle scale. Adeguamento dell'impianto d'allarme con sistemi ottici ed acustici ed interfono.	--- Cod. II17 Cod. II26 Cod. II23 Cod. II20 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	3	4	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	2	3	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,79
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,79


OSSERVAZIONI FINALI

Al momento del sopralluogo la maggior parte dei locali al piano terra risultano con funzione indipendente, poiché dati in gestione ad un'associazione privata (Scuola edile) e il collegamento tra suddetti locali e la scuola elementare al piano primo sono garantiti solo dalla scala Sud.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 anche al piano primo ed in palestra.

**SCUOLA PRIMARIA BRAGUTI**

Denominazione	Scuola primaria Braguti	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via Treviglio	Codice identificativo	ES17
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

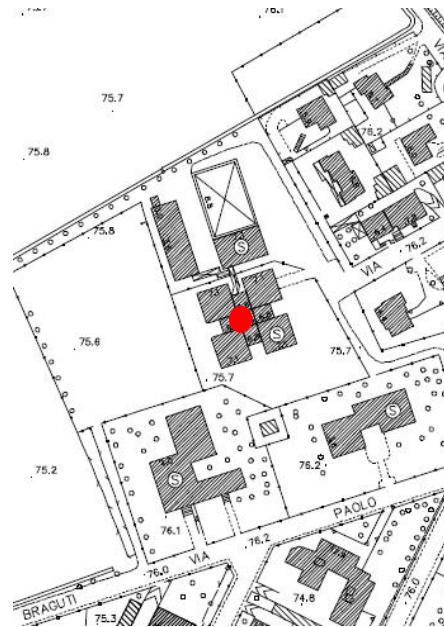FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Edificio a pianta sostanzialmente quadrata, destinato a scuola elementare.

Stallo riservato in comune con quello della palestra ubicato a distanza < 25 m; percorso tra stallo e accesso all'edificio lineare, con pavimentazione regolare, senza ostacoli; nelle immediate vicinanze presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus). Percorso per raggiungere l'ingresso dell'edificio in asfalto, con andamento semplice e regolare, senza presenza di ostacoli o dislivelli.

L'edificio si sviluppa su due piani fuori terra, collegati da una scala interna, una scala esterna d'emergenza e da ascensore. Al piano terra c'è un grande atrio centrale ribassato con tre gradini, alcuni locali di servizio, i bagni e le aule didattiche; al piano primo, il corridoio centrale si affaccia sull'atrio del piano terra, mentre lungo il perimetro si trovano le aule didattiche e servizi igienici.

In corpo staccato, ma collegato da corridoio coperto e chiuso, si trovano l'edificio della mensa (dotato di servizi igienici) e la palestra (con piccolo locale soprastante); all'esterno è presente un ampio cortile.












LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di uno stallo riservato conforme al D.M 236/89 ma in comune con quello della palestra vicina.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione.</p> <p>Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere.</p> <p>Porte d'accesso in vetro poco percepibile.</p> <p>Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p>		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Ascensore con pulsantiere non in braille e assenza di assistenza vocale/interfono.</p> <p>Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p> <p>Palestra, in corpo staccato: presenza di scala di collegamento tra area ingresso e locale al piano primo priva di corrimani laterali.</p>		3
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza, nell'atrio centrale dell'edificio, di uno spazio ribassato di quattro gradini, privo di rampa pedonale d'accesso.</p> <p>Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.</p> <p>Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.</p> <p>Percorso coperto di collegamento tra edificio scolastico e palestra con pavimentazione disconnessa.</p> <p>Edificio mensa con pavimentazione, in parte, disconnessa.</p> <p>Percorso esterno uscita di sicurezza lato Nord di larghezza limitata.</p> <p>Larghezza di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) <80 cm.</p> <p>Presenza di soglie con h10cm sulle uscite di emergenza.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Servizio igienico a piano terra accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, ma carente di specchio e di gancio appendiabiti; alcuni accessori sono collocati ad altezza disomogenee. Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.</p> <p>Assenza, al piano primo, di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 ma presenza di locale che per dimensioni e spazi antistanti potrebbe essere trasformato in servizio igienico accessibile.</p> <p>Assenza, in palestra, di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89.</p> <p>Assenza, in locale mensa, di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, ma presenza di locale che potrebbe essere trasformato in servizio igienico accessibile.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di spazio calmo per disabili su scala esterna d'emergenza.</p> <p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni).</p> <p>Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione.</p> <p>Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate.</p> <p>Presenza di soglie con h10cm sulle uscite di emergenza.</p>		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservati completo di cartellonistica e segnaletica Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattile) Realizzazione percorso guida tattilo-plantare	Cod. IE32 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura Fornire porte dotate di traverso inferiore con h > 40 cm nelle porte vetrate e applicare vetrofania di segnalazione elementi vetrati, per accesso scuola elementare. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare	Cod. IE30 Cod. II23 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI	Interventi adeguamento ascensore (pulsantiera in braille e assistenza vocale) Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Installazione di corrimani laterali su scala palestra	Cod. II10 Cod. II15 Cod. II08
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme, o in alternativa installazione di piattaforma elevatrice, per raggiungibilità atrio centrale ribassato Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa Rifacimento pavimentazione disconnessa percorso coperto di collegamento tra scuola e palestra, e in parte della mensa Realizzazione di percorso pavimentato di larghezza adeguata sull'uscita di sicurezza verso Nord dell'edificio mensa Sostituzione di alcune porte interne dei locali di servizio (non utilizzate dai bambini) con serramenti di larghezza conforme Realizzazione rampe pedonali per eliminazione soglie sulle uscite di sicurezza della palestra	Cod. II07 – Cod. II06 Cod. II14 Cod. II17 Cod. IE03 Cod. IE04 Cod. II22 Cod. IE18
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento accessori mancanti, per bagno al piano terra Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico. Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano primo Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 in palestra Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 nell'edificio mensa	Cod. II13 Cod. II16 Cod. II11 Cod. II11 Cod. II11
SICUREZZA	Realizzazione di spazio calmo sulla scala metallica esterna d'emergenza Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate Realizzazione rampe pedonali per eliminazione soglie sulle uscite di sicurezza	Cod. II21 --- Cod. II17 Cod. II23 Cod. IE18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	3	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	4	4	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,00
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
		6,00


OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si evidenzia la necessità di realizzare un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 nell'edificio mensa (ora sprovvisto di servizio igienico, ma dotato di un locale già "predisposto", e nella palestra (dotata di servizi igienici ma non accessibili a persone con impedito o ridotte capacità motorie).

Si sottolinea inoltre la necessità di rivedere la pavimentazione del percorso coperto di collegamento tra scuola e palestra e edificio mensa, in quanto si presenta sconnessa e pericolosa.

**SCUOLA PRIMARIA QUARTIERE SANTA MARIA DELLA CROCE**

Denominazione	Scuola primaria Santa Maria	Zona	Quartiere Santa Maria della croce
Via/Piazza	Passaggio Anna Adelmi	Codice identificativo	ES18
Funzione principale	Scuola elementare	Vincoli sull'immobile	Nessuno

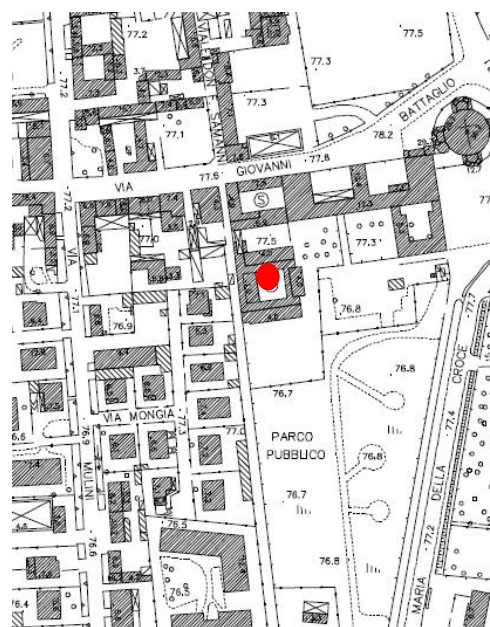FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Edificio disposto tutto su un unico piano, e utilizzato come scuola elementare.

Presenza di uno stallo riservato su via pubblica conforme al D.M 236/89, a distanza < 100 m; percorso tra parcheggio riservato e accesso all'edificio con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Presenza di portone d'accesso con soglia di h < 2,5 cm; porta d'accesso a due battenti larghezza totale > 120 cm.

Atrio di accoglienza in piano, privo di barriere architettoniche, dislivelli o ostacoli.

L'edificio è costituito da un chiostro centrale su cui si affacciano il corridoio principale e le aule didattiche.

I percorsi interni orizzontali sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni.

Presenza di salone adibito a palestra, anch'esso affacciante su spazio esterno.

Ampio giardino raggiungibile sia dal corridoio principale che dalle aule, con tavoli e sedute, utilizzato anche per la didattica.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso scarsamente segnalato. Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Presenza di gradini di raccordo tra l'edificio e il cortile esterno, con soglie min 4/max 12 cm Presenza di pavimentazione non idonea per il camminamento esterno di collegamento tra uscita di sicurezza e gazebo esterno.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89. Presenza di un locale che per dimensioni e spazi antistanti potrebbe essere trasformato in servizio igienico accessibile. Presenza di alcune porte interne dei servizi igienici per i bambini con larghezza ~60cm. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Uscite di sicurezza con larghezza netta < 80 cm. Assenza di traverso inferiore cieco h > 40 cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE	
RAGGIUNGIBILITÀ		
ACCESSO EDIFICIO		
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI		
SERVIZI IGIENICI DEDICATI		
SICUREZZA		



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica identificativa dell'accesso alla struttura e dei servizi per l'accessibilità Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampe di raccordo sulle uscite tra l'edificio e il cortile esterno. Realizzazione pavimentazione del camminamento esterno di collegamento tra uscita di sicurezza e gazebo esterno con materiali idonei.	Cod. II14 Cod. IE17 – Cod. IE18 Cod. IE01
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di nuovo servizio igienico conforme al D.M. 236/89. Adeguamento larghezza di alcune porte interne dei servizi igienici per i bambini. Installazione mappa tattile.	Cod. II11 Cod. II22 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS Adeguamento larghezza di alcune uscite di sicurezza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	--- Cod. II22 Cod. II23 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,00
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,00

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.

Si rende necessario l'adeguamento delle soglie delle uscite di emergenza con delle rampe pedonali con pendenze conformi.




SCUOLA DELL'INFANZIA VIA BOTTESINI (MONTESSORI)

Denominazione	Scuola dell'Infanzia "Casa dei Bambini - Iside Franceschini"	Zona	Semi-centrale
Via/Piazza	Via Bottesini, 8	Codice identificativo	ES19
Funzione principale	Scuola materna	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

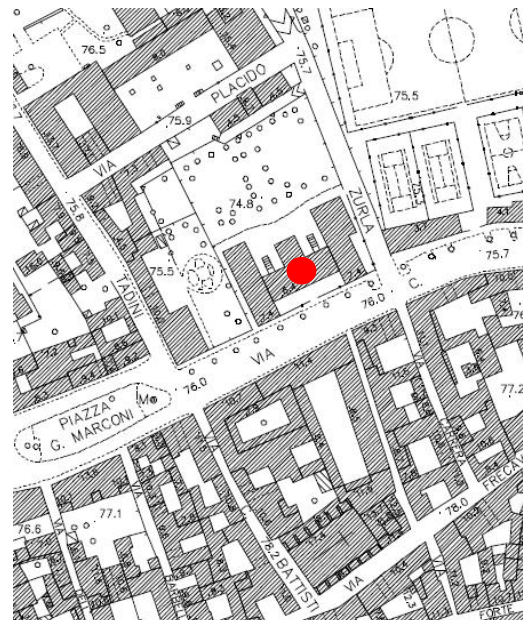

L'edificio è disposto tutto su un unico piano, senza dislivelli tra i locali, leggermente rialzato rispetto all'esterno. Presenza di un parcheggio conforme al D.M 236/89 su via pubblica, sul fronte principale dell'edificio. Percorso tra parcheggio e accesso all'edificio lineare, con rampa pedonale. Ingresso principale ben visibile. Internamente le aule didattiche si affacciano tutte su un grande corridoio centrale e in parte sul giardino sul retro. Le due "ali" dell'edificio ospitano la mensa e l'aula didattica utilizzata per la motoria, e risultano essere ad una quota più elevata rispetto al cortile esterno sul retro; infatti, sono presenti 2 scalinate d'accesso sul retro, una delle quali è affiancata da una piattaforma elevatrice per sedie a rotelle. Presenza, sul retro dell'edificio, di accesso carrabile per il personale.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Percorso tra parcheggio e accesso all'edificio con pavimentazione disconnessa. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.</p>		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Presenza di rampa pedonale con pendenza non conforme per l'accesso all'edificio. Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari.</p>		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza di gradini tra cortile esterno e atrio d'ingresso. Presenza di due scalinate d'accesso sul retro. Presenza di piattaforma elevatrice per sedie a rotelle sul retro. Presenza di uscite di sicurezza con gradini nell'aula per le attività motorie. E' presente un giardino esterno, dotato di altalena per bambini disabili, con percorso difficilmente raccordato con l'area verde. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza di servizi igienici conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Presenza di due servizi igienici riservati al personale, di cui uno dotato delle dimensioni per poter essere accessibile secondo le caratteristiche del D.M. 236/89, ma carente di quasi tutte le dotazioni di ausilio BB.AA (è presente solo il wc accessibile) e di tutti gli accessori necessari. Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Presenza di uscite di sicurezza con gradini nell'aula per le attività motorie.</p>		2
			3
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Sistemazione della pavimentazione disconnessa della rampa pedonale di collegamento tra parcheggio e ingresso dell'edificio. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione di collegamento pedonale con percorso tattilo-plantare.	Cod. IE03 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme al D.M. 236/89, per accesso all'edificio. Installazione segnaletica di orientamento e identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE20 Cod. IE30 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme al DM 236/89 tra l'atrio d'ingresso e il cortile esterno Realizzazione di rampa pedonale conforme al D.M. 236/89, di raccordo tra l'uscita di sicurezza dell'aula per le attività motorie e il cortile; in alternativa installazione di servoscala. Raccordare, con pavimentazione adeguata, l'area verde esterna. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE20 Cod. II07 – Cod. II04 Cod. IE04 Cod. II17 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89. Installazione mappa tattile.	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme. Realizzazione di rampa pedonale conforme al D.M. 236/89, di raccordo tra l'uscita di sicurezza dell'aula per le attività motorie e il cortile	--- Cod. II23 Cod. II18 Cod. II07

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	3	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,90
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,90

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Trattasi di caso atipico rispetto agli altri edifici scolastici analizzati, poiché la tipologia degli utenti (di età compresa tra i 3 e i 6 anni), proprio a causa della loro età, non è ancora del tutto autonoma, e quindi in qualunque caso non potrebbe fruire dell'edificio in completa autonomia.


Sono stati quindi analizzati esclusivamente gli aspetti legati alla fruizione dell'edificio da parte degli accompagnatori dei bambini, a partire dalla raggiungibilità, fino all'accesso all'edificio e ai collegamenti orizzontali fino all'atrio per l'accoglienza, dove i bambini vengono affidati all'insegnante.

Per ragioni di sicurezza si rende comunque necessaria la realizzazione di rampe di collegamento con pendenze conformi tra le uscite di sicurezza dei vari locali e il cortile esterno.

In un'ottica più generale si segnala la necessità di adeguare al D.M. 236/89 il servizio igienico accessibile presente.

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ALFREDO GALMOZZI”**

Denominazione	Scuola media “Alfredo Galmozzi”	Zona	Semi centrale
Via/Piazza	Via Mercato n.23	Codice identificativo	ES20
Funzione principale	Scuola media	Vincoli sull’immobile	Nessuno

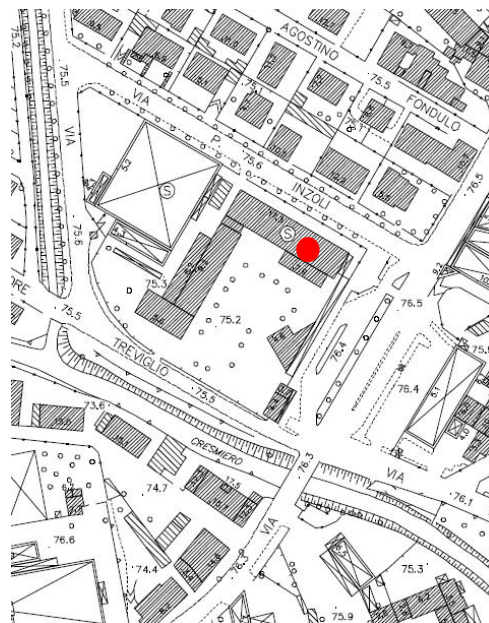FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Edificio adibito a scuola media, su quattro piani, collegati da scala interna, ascensore e scala esterna d’emergenza. Presenza di tre parcheggi conformi al D.M 236/89 su via pubblica, a distanza < 100 m; percorso tra parcheggi e accesso all’edificio lineare, con attraversamento pedonale; pavimentazione regolare, senza particolari ostacoli. Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici.

























L’accesso principale avviene attraverso una scala esterna posizionata sul fronte dell’edificio; nell’atrio sono presenti rampe di scale che conducono al piano rialzato e al piano seminterrato; i collegamenti interni tra i piani avvengono attraverso un corpo scale interno, scale di emergenza esterne e ascensore. Presenza di corridoio lungo il prospetto Sud e aule didattiche che si affacciano su suddetto corridoio; questa conformazione si ripete per ogni piano. I percorsi interni sono liberi e privi di barriere, come tutte le aule e gli spazi comuni. Al piano interrato presenza di locali accessori e servizi igienici.

In corpo staccato è presente l’edificio mensa, collegato all’edificio principale da un percorso coperto con pensilina; l’edificio mensa si trova su un unico piano, a quota rialzata rispetto all’esterno, ed è dotato di servizi igienici. All’esterno ampio cortile di pertinenza.












LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione. Assenza di percorso guida tattilo-plantari.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di citofono esterno ad altezza non conforme (H 1,50m). Presenza di scalinata d'accesso al piano principale priva di corrimani laterali e centrali. Accesso tramite ascensore da ingresso secondario non opportunamente segnalato. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Presenza di scalinate interne si larghezza >1,80m (sia verso la segreteria che verso il piano seminterrato) senza corrimani centrali. Segreteria scarsamente segnalata e non attrezzata con particolari accorgimenti o ausili per facilitare la fruizione del servizio; Altezza bancone 90cm; Assenza di sala d'attesa.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Edificio su quattro piani, collegati da scala interna, ascensore e scala esterna d'emergenza. Ascensore conforme ma utilizzabile solo con l'intervento del personale. Scala interna di larghezza pari a 2 m, priva di corrimano centrale. Assenza di gradini/rampe di raccordo tra locali al piano seminterrato e il cortile/giardino esterno. Assenza di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Edificio mensa (in corpo distaccato) con uscite di sicurezza con scale. Assenza di percorsi guida tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizio igienico accessibile e conforme secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89 al piano seminterrato (difforme per dimensioni). Assenza, in tutti i bagni, del secondo maniglione ribaltabile. Segnalazione acustico-visiva dell'allarme non funzionante, in tutti i servizi igienici. Assenza, in tutti i bagni, di accessori (specchio, gancio appendiabiti, dispenser sapone, ecc). Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento verso un "luogo sicuro" in caso di incendio; assenza di interfono in luogo sicuro. Assenza di traverso inferiore cieco h > 40 cm nelle porte vetrate. Assenza di spazi calmi. Assenza di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.		1
			3
			2
			2



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE			
RAGGIUNGIBILITÀ				
ACCESSO EDIFICIO				
COLLEGAMENTI VERTICALI				
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI				
SERVIZI IGIENICI DEDICATI				
SICUREZZA				



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Spostamento citofono esterno ad altezza max 140cm. Installazione di corrimani laterali e centrali, sia per la scalinata esterna che per le scalinate interne verso la segreteria e verso il piano seminterrato. Installazione di cartellonistica per segnalare la presenza dell'ascensore Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione segnaletica di orientamento. Realizzazione lay-out segreteria con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio. Realizzazione sala d'attesa per segreteria, dotando di sedute gli spazi di attesa.	Cod. II01 Cod. II08 Cod. II17 Cod. II14 Cod. II02 Cod. II25
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rendere l'ascensore utilizzabile autonomamente senza l'intervento del personale, attraverso rimozione della chiave di blocco. Installazione di corrimano centrale sulle rampe di scale interne. Realizzazione di rampe di raccordo tra i locali al piano seminterrato e il cortile esterno Realizzazione di segnale tattilo-plantare della scala quale pericolo/ostacolo.	--- Cod. II08 Cod. IE18 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di rampe pedonali di uscita con pendenza conformi nel locale mensa. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE20 Cod. II14
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di nuovo servizio igienico conforme al D.M. 236/89 al piano seminterrato. Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei quattro servizi igienici. Riparazione di impianto di segnalazione acustico-visiva dell'allarme in tutti i servizi igienici. Adeguamento dotazioni mancanti di accessori in tutti i servizi igienici Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II12 Cod. II19 Cod. II13 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa per indicare la presenza di un "luogo sicuro". Realizzazione di spazio calmo sulla scala metallica esterna di emergenza. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Realizzazione di spazi calmi per ogni piano Installazione di impianto di segnalazione luminosa in caso di allarme.	--- Cod. II17 Cod. II21 Cod. II17 Cod. II23 Cod. II20 Cod. II18

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	2	2	2	1	1
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	4	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	1
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,79
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		5,79

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Si sottolinea che lungo la scalinata esterna di accesso all'edificio, nonché sulle scalinate interne che conducono alla segreteria, dovrebbero essere installati dei corrimani laterali e centrali, per facilitare l'utilizzo delle scale da parte di persone con difficoltà motorie.

L'edificio mensa, in corpo staccato, si trova ad una quota leggermente superiore rispetto a quella esterna, ma è raccordato solo con una rampa pedonale con pendenza difforme e da due rampe con gradini; si rende necessario raccordare il piano del locale con quello esterno, mediante la realizzazione di rampe pedonali con pendenza conforme.




CENTRO POLISPORTIVO BERTOLOTTI

Denominazione	Centro Sportivo "Aldo Bertolotti"	Zona	Quartiere Santa Maria
Via/Piazza	Via dei Carmelitani, 8	Codice identificativo	CS1
Funzione principale	Centro sportivo	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

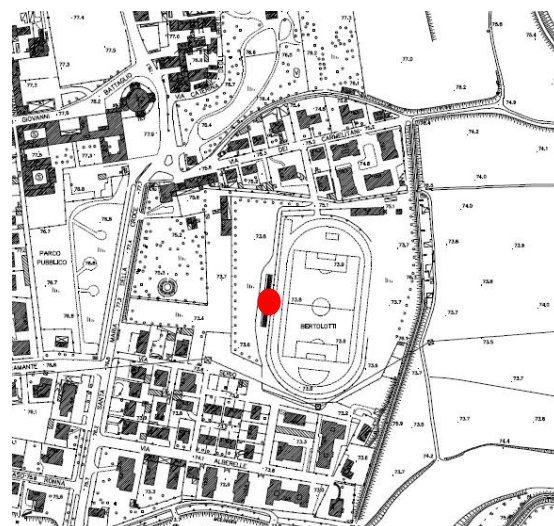

Centro sportivo costituito da campi da calcio per competizioni e campi di allenamento.

Accesso riservato agli atleti (da via dei Carmelitani): ingresso senza ostacoli, assenza di stalli riservati, presenza di cartellone informativo e di citofono esterno.

Accesso riservato al pubblico (da Via Serio) con presenza di n.4 stalli riservati, conformi al D.M 236/89, a distanza <30 m, percorso tra stalli riservati e accesso con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Assenza, nelle immediate vicinanze, di fermata di mezzi pubblici/zone taxi.

Presenza di spogliatoi e servizi igienici, con sovrastanti tribune per gli spettatori.

In corpo staccato palazzina con palestra per gli atleti e locali di servizio al piano terra e uffici e sala di rappresentanza al piano primo.

























Percorsi esterni orizzontali con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli; percorsi interni locali spogliatoi e edificio sede dell'associazione, liberi e privi di barriere.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile



RILIEVO CRITICITÀ

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di parcheggi riservati sia esterni che interni limitrofi all'accesso riservato agli atleti. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Assenza, nelle immediate vicinanze, di fermata di mezzi pubblici/zone taxi.		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Accesso riservato agli atleti (da Via dei Carmelitani): Assenza di informazioni di base esposte; Presenza di citofono esterno ad altezza non conforme. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Accesso riservato al pubblico (da Via Serio): Assenza di segnaletica orientativa della presenza dell'ingresso. Presenza di biglietteria con "bancone" ad altezza non accessibile da persone su sedia a ruote Assenza di informazioni di base esposte. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Tribune e spogliatoi/servizi igienici sottostanti: Assenza di ascensore/servoscale/montascale. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo Edificio con palestra e sede dell'associazione sportiva: Assenza di un corrimano su scala metallica di accesso. Assenza di ascensore/servoscala/montascale. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo Scale edificio sede dell'associazione con pavimenti non antisdrucciolo.		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di rampa, lato ingresso atleti, con pendenza non conforme al D.M 236/89. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Edificio palestra e sede associazione sportiva: Presenza soglia di ingresso >2.5 cm per i locali al piano terra. Presenza soglia di ingresso di 3cm per accesso agli spogliatoi/servizi igienici. Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni in zona tribuna.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Spogliatoi: assenza di servizi igienici accessibili secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Presenza di due servizi igienici per disabili (infermeria e locale magazzino) ma carenti di porta d'ingresso a norma, assenza di accessori (ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, specchio, ecc.); Servizi igienici spettatori: presenza di due servizi igienici accessibili, ma non conformi per orientamento di apertura della porta e per mancanza di allarme acustico. Edificio con palestra e sede dell'associazione sportiva: assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Tutti i servizi igienici non sono attrezzati per mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Uscite di sicurezza non segnalate. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		3
			4
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89 all'ingresso atleti. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione. e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa (es. mappa tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Installazione di campanello/citofono/interfono esterno ad altezza corretta lato ingresso atleti. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione di mappa tattile del luogo. Realizzazione lay-out biglietteria con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio.	Cod. II17 - Cod. II16 Cod. II01 Cod. IE27 Cod. II16 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di ascensore/servoscala per accesso alle tribune. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Installare corrimano su rampa scala per accesso alla sede dell'associazione sportiva. Installazione di ascensore/servoscala per accesso alla sede dell'associazione sportiva. Realizzazione pavimenti antisdrucciolo sulle scale della sede dell'associazione sportiva.	Cod. II03 – Cod. II04 Cod. II15 Cod. II08 Cod. II03 – Cod. II04 Cod. II24
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Installazione di piattaforma elevatrice per collegare i due livelli dell'area cortilizia (lato ingresso atleti). Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare. Realizzazioni rampe di accesso all'edificio degli spogliatoi con pendenza conforme. Realizzazioni rampe di accesso ai servizi igienici spettatori con pendenza conforme. Creazione spazi riservati a bordo rete per persone con ridotta mobilità.	Cod. II05 Cod. IE27 Cod. IE19 Cod. IE19 Cod. IE33
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ogni spogliatoio atleti. Adeguamento verso di apertura porta dei servizi igienici infermeria e locale magazzino. Adeguamento dotazioni mancanti del servizio igienico conformemente al D.M. 236/89 per i servizi igienici infermeria e locale magazzino. Adeguamento verso di apertura porta dei servizi igienici spettatori. Adeguamento impianto di allarme acustico/visivo dei servizi igienici spettatori. Realizzazione di servizi igienici conformi al D.M. 236/89 nell'edificio sede dell'associazione sportiva/palestra. Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II22 Cod. II13 Cod. II22 Cod. II19 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visivo percepibile in tutto il campo sportivo. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	Cod. II18 Cod. IE30 --- Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	1	2	2	3
	4	4	4	4	4	4
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,92
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,92

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 per ogni spogliatoio, e di adeguare i servizi igienici presenti per gli spettatori.

Si sottolinea la necessità dell'adeguamento delle soglie delle uscite di emergenza con delle rampe pedonali con pendenze conformi.

E' necessario inoltre poter garantire delle postazioni dedicate, a bordo rete, alle persone su sedie a ruote.




CENTRO SPORTIVO COMUNALE “LA PIERINA”

Denominazione	Centro sportivo comunale “Pierina”	Zona	Periferia del quartiere Santa Maria della Croce.
Via/Piazza	Via Ragazzi del 99 angolo Via Bramante	Codice identificativo	CS2
Funzione principale	Centro sportivo	Vincoli sull’immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

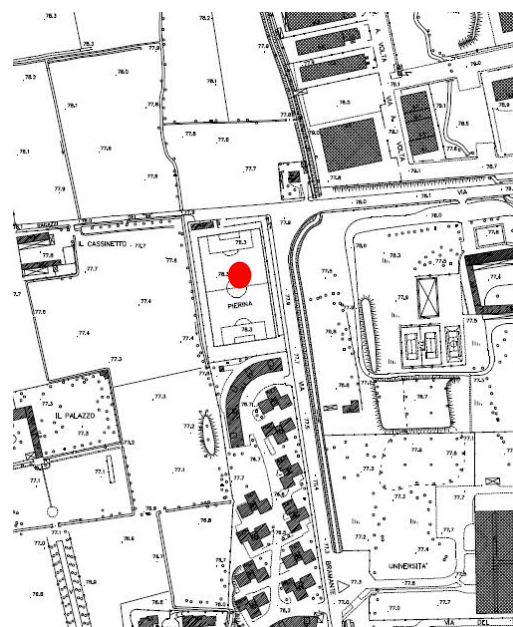

Impianto sportivo costituito da campo da calcio con piccolo edificio per spogliatoi atleti e arbitri.

Accesso riservato agli atleti (da Via Ragazzi del 99), con n.2 stalli riservati, conformi al D.M 236/89, a distanza < 100 m, con percorso tra parcheggi riservati e accesso atleti con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Accesso riservato al pubblico (da Via Bramante) con assenza di stalli.

























Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Spazio riservato agli spettatori a bordo campo, con accesso da Via Bramante con assenza pavimentazione, di tribune e di servizi in generale.


LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di attraversamento pedonale nel collegamento tra posteggio e ingresso. Accesso riservato al pubblico (da Via Bramante): assenza di parcheggi. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (es.mappe tattili). e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di segnaletica orientativa della presenza di entrambi gli accessi. Assenza di informazioni di base esposte. Presenza di pavimentazione disconnessa accesso zona spogliatoi. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di percorsi esterni con pavimentazione disconnessa e non regolare o inesistente. Pavimentazione inesistente in zona spettatori. Assenza di percorsi tattilo-plantari sia esterni che interni. Presenza di gradino per accesso spogliatoi/servizi igienici. Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per assistere alle manifestazioni.		1
			4
			2
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza di servizi igienici nella zona spogliatoi conformi al D.M. 236/89. Assenza di segnaletica/cartellonistica di segnalazione presenza servizi igienici. Assenza di mappa tattile del locale posta all'esterno. Assenza di servizi igienici nella zona spettatori.		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Uscite di sicurezza non segnalate.		2
			4
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione attraversamento pedonale tra parcheggio dedicato e ingresso atleti. Realizzazione di un parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89 all'ingresso spettatori. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE05 Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa (es. mappa tattile) con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Sistemazione della pavimentazione disconnessa accesso zona spogliatoi. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II17 – Cod. II16 Cod. IE01 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di percorso senza ostacoli e pianeggiante davanti all'edificio spogliatoi. Realizzazione di pavimentazione pianeggiante in zona spettatori. Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza conforme per accesso ai locali degli spogliatoi. Creazione spazi riservati a bordo rete per persone con ridotta mobilità.	Cod. IE01 Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE17 Cod. IE33
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico per ogni blocco servizi conforme al D.M. 236/89 per ogni spogliatoio. Installazione cartellonistica orientativa per individuazione ubicazione servizi igienici Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici. Realizzazione di un servizio igienico per ogni blocco servizi conforme al D.M. 236/89 per spettatori.	Cod. II11 Cod. II17 Cod. II16 Cod. II11
SICUREZZA	Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.	Cod. II17 ---

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	N.C.	1	1	2
	4	4	N.C.	4	1	4
	2	2	N.C.	2	1	2
	2	2	N.C.	2	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	4
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,25
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,25

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 per ogni spogliatoio, oltre che realizzare un blocco servizi igienici per gli spettatori.

Si sottolinea la necessità dell'adeguamento delle soglie di ingresso degli spogliatoi con delle rampe pedonali con pendenze conformi.

E' necessario inoltre poter garantire delle postazioni dedicate alle persone su sedie a ruote e di pavimentare l'area dedicata agli spettatori.




PALESTRE PLURIUSO SANTA MARIA DELLA CROCE

Denominazione	Palestre pluriuso Santa Maria	Zona	Quartiere Santa Maria della Croce
Via/Piazza	Viale Santa Maria della Croce	Codice identificativo	CS3
Funzione principale	n.2 palestre con scuola di boxe	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

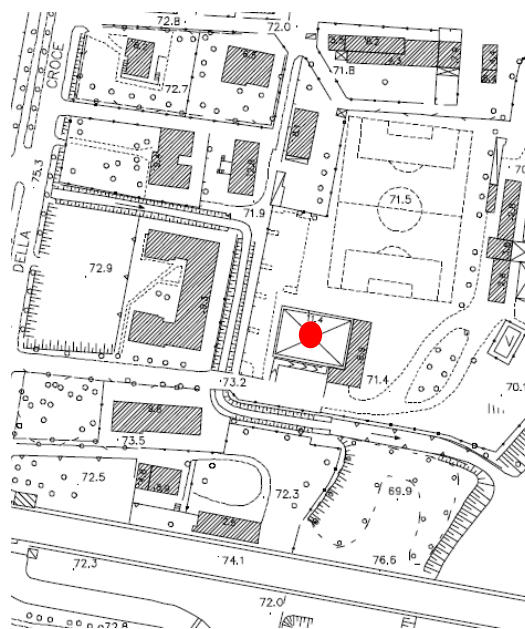

























Palestre di boxe ricavate al piano terra di un più ampio edificio.
 Presenza di uno stallo riservato conforme al D.M 236/89, a distanza < 50m, condiviso con altre 2 attività.
 Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).
 Entrambe le palestre si trovano al piano terra e sono costituite da un grande open space, con attrezzi e una zona spogliatoi con servizi igienici.
 Percorsi orizzontali interni alle palestre liberi, con andamento semplice, tranne che negli spogliatoi/servizi igienici.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Percorso tra parcheggio di cui al D.M. 236/89 e accessi alle palestre con pavimento disconnesso.</p> <p>Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (es. mappe tattili).</p> <p>Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</p>		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica orientativa della presenza dell'ingresso di entrambe le palestre.</p> <p>Assenza di citofono e di cartellonistica.</p> <p>Assenza di informazioni di base esposte.</p> <p>Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.</p> <p>Presenza di soglia >2,5 cm sulle porte di ingresso.</p>		3
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Assenza di percorsi tattilo-plantari.</p> <p>Presenza di gradino di ~10cm per l'accesso interno agli spogliatoi.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza di servizi igienici conformi al DM 236/89.</p> <p>Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			2
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza.</p> <p>Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Uscite di sicurezza non segnalate e con gradino in uscita.</p>		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione pavimentazione piana e compatta tra parcheggio riservato e accessi alle palestre. Realizzazione percorso tattilo-plantare di collegamento tra parcheggio riservato e accessi alle palestre. Installazione segnaletica di orientamento.	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Installazione di campanello/citofono/interfono esterno ad altezza corretta. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza conforme per accesso alle palestre.	Cod. IE27 Cod. II01 Cod. II14 - Cod. II16 Cod. II07
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampa di raccordo con pendenza conforme per accesso ai locali degli spogliatoi.	Cod. II14 Cod. II07
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 negli spogliatoi di ogni palestra. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione rampa con pendenza conforme sul gradino in uscita dalle palestre (uscita di sicurezza). Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.	Cod. II18 Cod. II17 Cod. II07 ---

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	2
	2	2	N.C.	2	2	2
	2	2	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	4
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,65
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,65

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea che il percorso tra i parcheggi e l'accesso alle palestre è disconnesso, necessita di essere realizzato con pavimentazione piana e regolare.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 nello spogliatoio di ogni palestra




PALESTRA COMUNALE SERIO

Denominazione	Palestra comunale Serio	Zona	Quartiere Santa Maria
Via/Piazza	Viale Santa Maria della Croce	Codice identificativo	CS4
Funzione principale	palestra	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

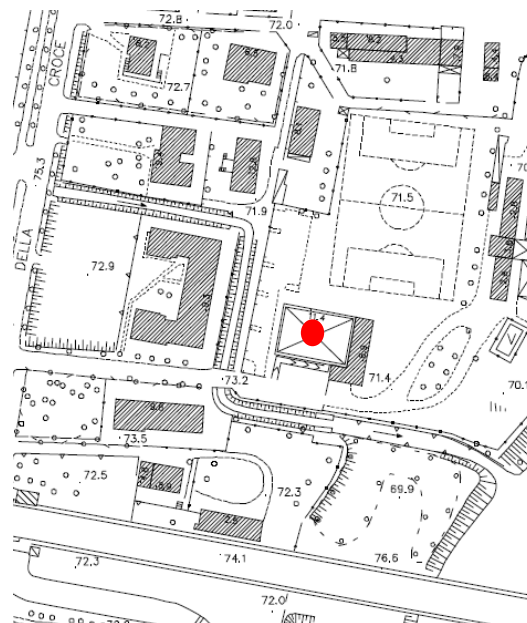

Palestra per pallavolo/basket sita al piano primo.

Presenza di uno stallo conforme al D.M 236/89, a distanza < 25m, condiviso con altre 3 attività.

Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Per accedere al piano primo è presente una lunga rampa pedonale.

Due delle tre uscite di sicurezza al piano primo si affacciano su scale metalliche esterne.

























Presenza, oltre al campo da pallavolo/basket, di spogliatoi e servizi igienici per gli atleti, per l'arbitro e per gli spettatori.

Presenza di una piccola tribuna attigua allo spazio da gioco.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		4
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di rampa pedonale esterna, con pendenza non conforme. Presenza di pavimentazione disconnessa della rampa. Assenza di segnalazione dell'ingresso. Assenza di citofono e di cartellonistica e informazioni di base esposte. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Presenza di soglia >2,5 cm sulle porte di ingresso.		1
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.		3
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici negli spogliatoi (per gli atleti): Assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89; Accesso ai locali docce con gradino. Servizi igienici per gli spettatori: Presenza di servizio igienico di dimensione conforme alle prescrizioni del D.M. 236/89 con porta d'accesso avente lato di apertura verso l'interno; Assenza di campanello d'allarme; Assenza di ganci appendiabiti; Il servizio igienico non è attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			2
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Presenza di tre uscite di sicurezza ma con presenza di rampa pedonale non conforme o con scale, quindi non accessibili a persone con ridotte o impedite capacità motorie. Assenza di spazi calmi lungo le uscite di sicurezza verso le scale esterne.		1
			2
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione segnaletica di orientamento con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione di ascensore/servoscala per accesso alla palestra al piano primo. Realizzazione di nuova pavimentazione della rampa. Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Installazione di campanello/citofono/interfono esterno ad altezza corretta. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. Realizzazione di rampe su soglia di ingresso.	Cod. II03 – Cod. II04 Cod. IE01 Cod. IE30 Cod. II01 Cod. IE27 Cod.-II16 Cod. IE18
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare. Creazione spazi riservati a bordo rete per persone con ridotta mobilità. Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II14 Cod. IE33 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ogni spogliatoio atleti. Adeguamento verso d'apertura porta del servizio igienico del pubblico. Installazione impianto di allarme acustico/visivo nel servizio igienico del pubblico Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II22 Cod. II19 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva. Installazione cartellonistica orientativa per ambienti interni ed esterni, con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione rampe con pendenza conforme verso le uscite di emergenza. Realizzazione di spazi calmi lungo le uscite di sicurezza verso le scale esterne. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.	Cod. II18 Cod. II17 Cod. IE18 Cod. II21 ---

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	1	N.C.	3	1	1
	4	4	N.C.	4	4	2
	2	2	N.C.	2	2	2
	2	2	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico; valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,60
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,60

OSSERVAZIONI FINALINOTA:


Si sottolinea che, poiché la palestra si trova al piano primo, l'unico accesso consiste in una rampa pedonale con pendenza non conforme.

Si sottolinea la necessità di realizzare spazi calmi lungo le uscite di sicurezza verso le scale metalliche esterne.

Si segnala la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 in ciascuno degli spogliatoi.

**CAMPO SPORTIVO COMUNALE 'COLONIA FLUVIALE'**

Denominazione	Campo Sportivo 'Colonia Fluviale'	Zona	Quartiere Santa Maria
Via/Piazza	Viale Santa Maria della Croce	Codice identificativo	CS5
Funzione principale	Campo sportivo e area verde	Vincoli sull'immobile	Nessuno

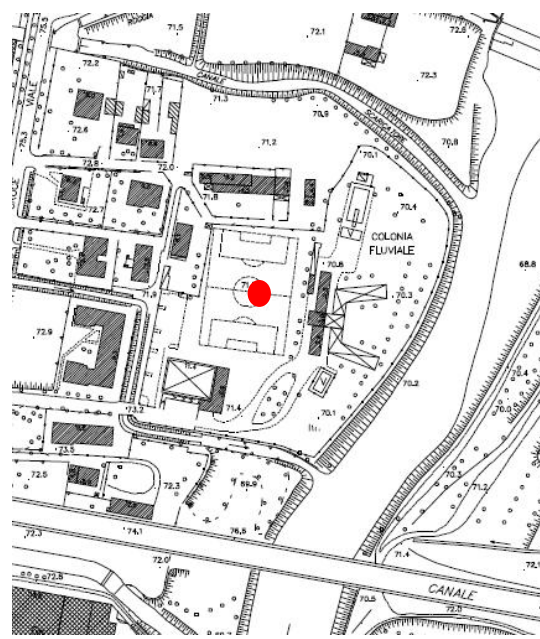FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Ampio complesso all'aperto, costituito da campo da calcio, piscina, area verde con panchine, area coperta con spogliatoi e servizi igienici.

Presenza di uno stallo conforme al D.M 236/89, a distanza < 25m, condiviso con altre 3 attività.

Percorso tra parcheggio riservato e cancello di accesso al centro sportivo con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Nonostante non siano presenti posti auto riservati all'interno della struttura, c'è la possibilità, per le persone con disabilità, di poter accedere agli spazi del centro sportivo in auto.

Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Area a verde con giochi per bambini e alcune sedute.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di posto auto riservato conforme distante dal blocco fabbricati interno. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</p>		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica orientativa della presenza dell'ingresso. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte. Pavimentazione percorso di ingresso con pavimentazione in parte disconnessa. Assenza di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.</p>		3
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Percorsi orizzontali esterni con pavimentazione in parte disconnessa. Presenza di dislivelli e/o rampe pedonali con pendenza non conforme. Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Area a verde con giochi per bambini e alcune sedute, ma non raccordata con i percorsi pedonali. Accesso ai locali cucina/spogliatoi/servizi igienici con soglie >2,5 cm.</p>		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Tutti i servizi igienici non sono attrezzati per mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Assenza di segnalazione posizionamento servizi igienici.</p>		1
			4
			3
			3
SICUREZZA	<p>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale</p>		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89 all'interno dell'area della struttura. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Sistemazione della pavimentazione disconnessa lungo il percorso di accesso. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. II17 Cod. IE01 Cod. IE27 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Sistemazione della pavimentazione esterna disconnessa. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione raccordi tra percorsi pedonali e aera verde. Realizzazione di rampe pedonali conformi, per garantire l'accesso agli edifici.	Cod. IE01 Cod. IE27 Cod. IE04 Cod. IE17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ogni blocco servizi. Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici. Realizzazione cartellonistica informativa e orientativa della presenza e posizione dei servizi igienici, con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il campo sportivo. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Formare un numero adeguato di lavoratori con adeguata formazione sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.	Cod. II18 Cod. IE30 --- ---

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	2	2	N.C.	4	3	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,75

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea che la pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è disconnessa, e in molti punti ci sono ostacoli superabili solo attraverso la realizzazione di rampe pedonali con pendenza conforme; inoltre dovrebbero essere realizzati dei raccordi tra i percorsi pedonali e le aree verdi attualmente inaccessibili ai sensi del D.M. 236/89.

Si sottolinea la necessità di realizzare di un servizio igienico accessibile per ogni blocco conforme al D.M. 236/89. Considerata la presenza di giochi per bambini all'interno del parco, si segnala l'assenza di giochi accessibili.




PALESTRA COMUNALE PALA CREMONESI

Denominazione	Pala Cremonesi	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via Pandino, 23	Codice identificativo	CS6
Funzione principale	Palestra	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

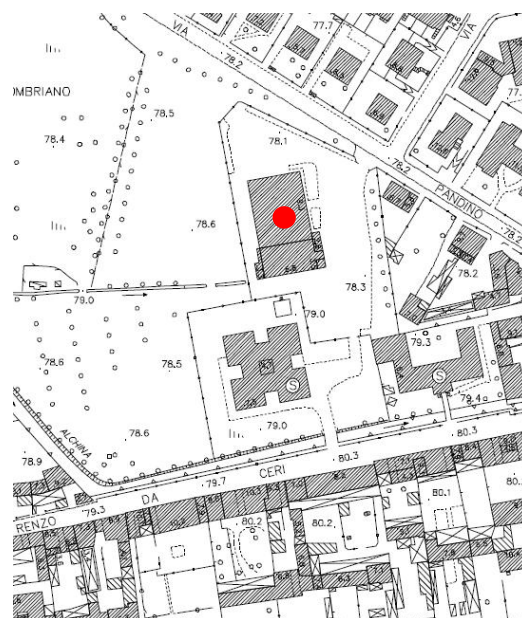

Palestra con campo da pallavolo e pallacanestro.

Presenza di area di competenza esterna utilizzata a parcheggio autoveicoli.

Percorso tra parcheggi e accesso alla palestra con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

La palestra è dotata di due accessi distinti, uno per gli atleti e uno per gli spettatori (compreso biglietteria).

La palestra e i locali accessori (tribuna, spogliatoi per atleti e arbitri, infermeria e servizi igienici per gli spettatori) si trovano al piano terra.

Percorsi orizzontali interni alla palestra liberi, privi di ostacoli, con andamento semplice e regolare.

Al piano primo vi è un locale utilizzato come palestra d'allenamento e l'abitazione del custode (non oggetto del presente studio).





LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza posteggio riservato conforme al D.M 236/89 all'interno dell'area di pertinenza della palestra. Percorso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		2
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Accessi spettatori ed atleti scarsamente segnalati. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Presenza di soglia > 2,5 cm su entrambe le porte di ingresso. Accesso riservato agli atleti con zerbino non incassato.		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza servoscala/elevatore per accesso al piano primo ove è presente un locale utilizzato come palestra di allenamento. Assenza secondo corrimano su scala di accesso al piano primo. Assenza segnalazione tattilo-plantare di pericolo per presenza di gradini		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari. Assenza di spazi riservati nelle zone tribune a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte		3
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici arbitro/atleti: assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89; Servizi igienici per gli spettatori: assenza di ganci appendiabiti Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Assenza locale/attrezzatura per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni) Presenza di gradino esterno in corrispondenza delle uscite di sicurezza. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M 236/89 all'interno dell'area di pertinenza della palestra. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili), informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di rampe pedonali con pendenza conforme per accesso ai locali.	Cod. IE30 – Cod. II16 Cod. II27 Cod. IE18
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di ascensore/servoscale per consentire l'accesso al piano primo. Installazione secondo corrimano su scala di accesso al piano primo. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare di pericolo per presenza di gradini.	Cod. II03 – Cod. II04 Cod. II08 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorsi guida tattilo plantare. Realizzazione di spazi riservati a persone su sedia a ruote. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II14 Cod. IE33 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ciascuno spogliatoio/blocco servizi. Adeguamento dotazioni mancanti del servizio igienico spettatori. Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.	Cod. II11 Cod. II13 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Realizzare rampa di raccordo esterna in corrispondenza delle uscite di sicurezza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	Cod. II18 Cod. II17 --- Cod. IE18 Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	3	2	3	2	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	3	4	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,88
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,88

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea l'ampia disponibilità di spazio interno per la realizzazione di uno o più stalli conformi al D.M. 236/89.

Si sottolinea la necessità realizzare rampe pedonali con pendenze conformi su ognuno dei due accessi e su ogni uscita di sicurezza.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 in ciascuno degli spogliatoi o blocchi servizi.



PALESTRA COMUNALE “DONATI”


Denominazione	Palestra Comunale “Donati”	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via Toffetti	Codice identificativo	CS7
Funzione principale	Palestra	Vincoli sull’immobile	Nessuno

FOTO



3

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

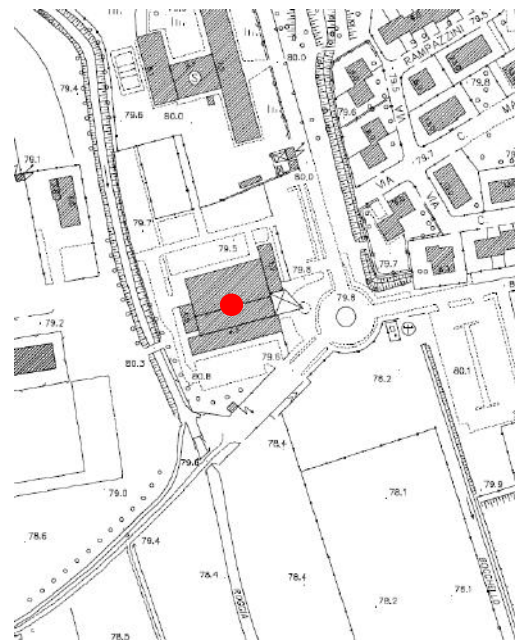

























Centro sportivo costituito da palestra per pallavolo/pallacanestro, relativi spogliatoi e tribune.
 Percorso tra parcheggi e accesso alla palestra con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.
 Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).
 La palestra è dotata di due accessi distinti, uno per gli atleti, attraverso cancello carrabile e uno per gli spettatori dall’ingresso principale, con bar e locali di servizio, oltre che servizi igienici per gli spettatori.
 Le tribune per gli spettatori sono accessibili da tre scalinate interne, e sotto di esse si trovano gli spogliatoi e servizi igienici per gli atleti.
 Percorsi orizzontali interni alla palestra liberi, privi di ostacoli, con andamento semplice e regolare.
 Presenza, ai piedi delle tribune, di spazio riservato a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni.






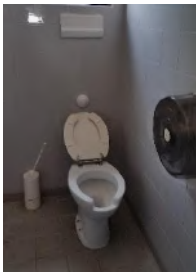


LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza posteggio riservato conforme al D.M 236/89 all'interno dell'area di pertinenza della palestra. Percorso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Assenza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Accessi spettatori ed atleti scarsamente segnalati. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte		3
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici negli spogliatoi (per gli atleti/arbitri): Assenza allarme visivo nei servizi igienici. Assenza di specchio. Servizi igienici per gli spettatori: Presenza di un servizio igienico riservato di dimensioni non conformi alle prescrizioni del D.M. 236/89. Assenza di campanello d'allarme acustico e visivo, assenza di ganci appendiabiti. Assenza locale/attrezzatura per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.) Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Uscite di sicurezza non segnalate. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale.		3
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89 all'interno dell'area di pertinenza della palestra. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili), informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II14 Cod. II17 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. II14 Cod. II17
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione impianto di allarme ottico/acustico nei servizi igienici per gli atleti/arbitri. Adeguamento dotazioni mancanti del servizio igienico atleti/arbitri secondo il D.M. 236/89. Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ogni blocco servizi a disposizione del pubblico. Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.	Cod. II19 Cod. II13 Cod. II11 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.	Cod. II18 Cod. II17 --- Cod. II23 ---

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	4	N.C.	3	1	3
	4	4	N.C.	4	4	2
	2	2	N.C.	2	3	2
	2	3	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,90
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,90

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Si segnala la disponibilità di spazio per la realizzazione di un parcheggio riservato all'interno dell'area di competenza.

Si sottolinea la necessità di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 per gli spettatori, oltre che l'adeguamento dei servizi igienici negli spogliatoi.




CAMPO DA RUGBY

Denominazione	Campo da rugby	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via Toffetti	Codice identificativo	CS8
Funzione principale	Campo da rugby	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

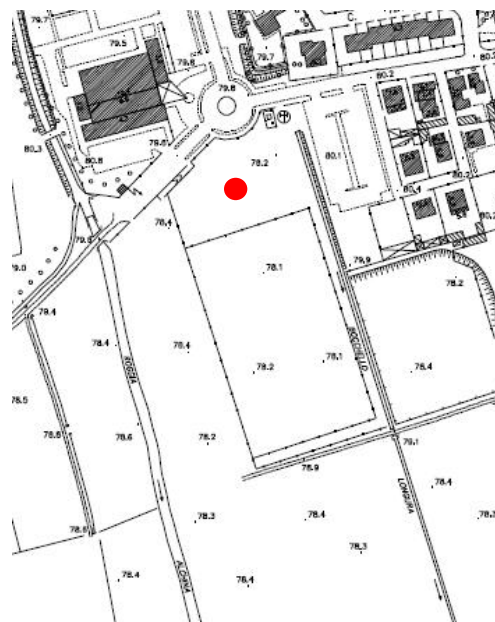

Campo da rugby con edificio dotato di spogliatoi per gli atleti, servizi igienici per il pubblico e bar/magazzino. Presenza di grande parcheggio nelle vicinanze, ma assenza di stallo riservato conforme al DM 236/89. Percorso tra parcheggi e accesso all'ingresso pedonale con andamento semplice e regolare, con presenza di marciapiedi ma senza particolari ostacoli. Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus). Il campo da rugby dispone di 2 accessi:

























- uno carrabile, con la possibilità di accedere allo spazio esterno in automobile.
- uno pedonale, dotato di rampa con pendenza conforme.

L'edificio spogliatoi/infermeria/servizi igienici si trova al piano terra. Percorsi orizzontali interni all'edificio liberi, privi di ostacoli, con andamento semplice e regolare. Percorso esterno orizzontale per raggiungere le tribune con pavimentazione in erba. Le tribune per gli spettatori sono accessibili da scalinate e non vi è presenza di spazio riservato.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza posteggio riservato conforme al D.M 236/89 all'esterno e all'interno del campo. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		3
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Accesso carrabile: assenza di citofono, assenza di posto auto riservato conforme al D.M. 236/89. Accesso pedonale: pavimentazione disconnessa prima del cancello pedonale. Assenza di protezione nella parte finale della rampa di accesso. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte. Presenza di soglia 3 cm sull'accesso all'edificio spogliatoi/infermeria/servizi igienici.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari. Assenza di spazi riservati nelle zone tribune a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni. Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte Percorso esterno orizzontale per raggiungere le tribune con percorso molto disconnesso, con misure non a norma e non praticabile ai sensi del D.M. 236/89.		1
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici degli spogliatoi: Assenza di campanello di allarme visivo. Assenza di specchio. Servizi igienici per gli spettatori: Assenza di specchio. Assenza di campanello d'allarme acustico e visivo; Assenza di ganci appendiabiti. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Assenza locale/attrezzatura per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.).		3
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa Assenza di segnaletica che identifichi percorsi privi di barriere Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni) Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		3
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di parcheggio riservato conforme. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione campanello/citofono in corrispondenza dell'accesso carrabile. Sistemazione di pavimentazione disconnessa nei pressi dell'accesso pedonale. Messa in sicurezza dell'ultima parte della rampa pedonale. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili), informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di rampe pedonali con pendenza conforme per accesso ai locali.	Cod. II01 Cod. IE01 Cod. IE06 Cod. IE27 Cod. II17 – Cod. II16 Cod. IE17
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare. Realizzazione di spazi riservati a persone su sedia a ruote. Realizzazione di cartellonistica e informazioni di base esposte. Adeguamento percorso esterno orizzontale di collegamento alle tribune.	Cod. II14 Cod. IE33 Cod. II17 Cod. IE04
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento dotazioni mancanti dei servizi igienici degli spogliatoi. Installazione di impianto di allarme acustico/visivo nei servizi igienici degli spogliatoi. Adeguamento dotazioni mancanti dei servizi igienici degli spettatori. Installazione di impianto di allarme acustico/visivo nei servizi igienici degli spettatori. Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.	Cod. II13 Cod. II18 Cod. II13 Cod. II18 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.	Cod. II18 Cod. II17 --- --- Cod. II23

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	N.C.	1	3	3
	4	4	N.C.	4	4	3
	2	2	N.C.	2	3	2
	2	3	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,85
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,85

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si segnala che per poter ricavare uno stallo riservato conforme sarà sufficiente realizzare la segnaletica a terra e apporre la cartellonistica specifica, poiché è ampiamente disponibile lo spazio nel limitrofo parcheggio.

Si sottolinea la necessità di adeguare il percorso esterno orizzontale per raggiungere le tribune attraverso una pavimentazione adeguata e la realizzazione di una guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari.




PISTA DI ATLETICA “RENATO OLMI”

Denominazione	Piata di atletica “Renato Olmi”	Zona	Quartiere Ombriano
Via/Piazza	Via Rossi Martini	Codice identificativo	CS9
Funzione principale	Piata di atletica	Vincoli sull’immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

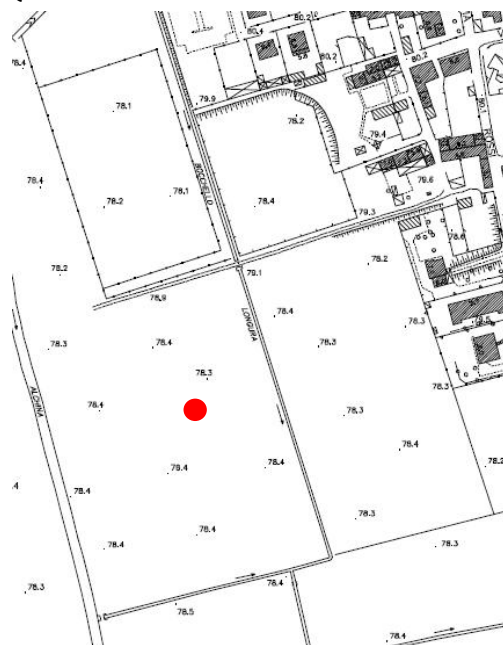

























Pista di atletica con edificio prefabbricato adibito a spogliatoi e servizi igienici.
Nelle vicinanze della pista d’atletica è presente uno spazio con pavimentazione in ghiaia adibito a parcheggio.
Percorso dal parcheggio all’accesso con andamento semplice e regolare.
Assenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici/aree taxi.
Gli spogliatoi per gli atleti, e i servizi igienici sono ubicati in un container prefabbricato nei pressi dell’ingresso, posato su platea in cemento.
Percorsi interni realizzati in ghiaia non compatta o erba.
Tribuna metallica per il pubblico accessibile attraverso scalinate.








LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza posteggio riservato conforme al D.M 236/89. Percorso di accesso all'ingresso con pavimentazione in ghiaia non compatta. Percorso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (insegne, banner, percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Assenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici/aree taxi.		1
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di cartellonistica e informazioni di base esposte riguardanti l'ingresso. Assenza di citofono Pavimentazione spazio interno in ghiaia non compatta. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.		1
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Accesso agli spogliatoi con gradino di accesso H 17cm. Percorso esterno orizzontale per raggiungere le tribune con pavimentazione mista ghiaia non compatta/erba; Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari. Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni. Assenza di cartellonistica adeguata.		1
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Accesso con gradino di accesso H 17cm. Assenza di campanello di allarme acustico e visivo; Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Assenza di servizi igienici per gli spettatori.		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di segnalazione acustico/visiva per emergenza. Percorsi orizzontali in ghiaia non compatta/erba non conformi. Assenza di segnaletica/cartellonistica di sicurezza (percorsi/uscite/vie di fuga). Assenza di segnaletica che identifichi percorsi privi di barriere. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale.		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di parcheggio riservato conforme. Realizzazione percorso di collegamento tra parcheggio riservato e ingresso. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. IE04 - Cod. IE32 Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili), informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di citofono. Realizzazione di pavimentazione conforme al D.M. 236/89. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. II17 – Cod. II16 Cod. II01 Cod. IE04 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione rampa di accesso agli spogliatoi. Realizzazione di percorso esterno orizzontale per raggiungere le tribune conforme al D.M. 236/89. Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare esterni. Realizzazione di spazi riservati a persone su sedia a ruote. Realizzazione di segnaletica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. IE17 Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE33 Cod. IE30
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione rampa pedonale di accesso agli servizi igienici. Installazione di allarme ottico/acustico nei servizi igienici. Installazione, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Realizzazione dei servizi igienici conformemente al D.M. 236/89 riservati al pubblico.	Cod. IE17 Cod. II19 Cod. II16 Cod. II11
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il campo sportivo. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.	Cod. II18 Cod. IE30 --- ---

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	1	1	N.C.	1	1	1
	4	4	N.C.	4	1	3
	2	2	N.C.	2	1	2
	2	2	N.C.	3	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	4
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,05
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,05

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si segnala che al momento del sopralluogo il parcheggio presente è costituito da un'area con pavimentazione in ghiaia non compatta, senza segnaletica e/o delimitazione degli stalli.




CAMPO SPORTIVO A. DOSSENA

Denominazione	Campo sportivo A. Dossena	Zona	Quartiere Sabbioni
Via/Piazza	Via Toffetti, 10	Codice identificativo	CS10
Funzione principale	Campo sportivo	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

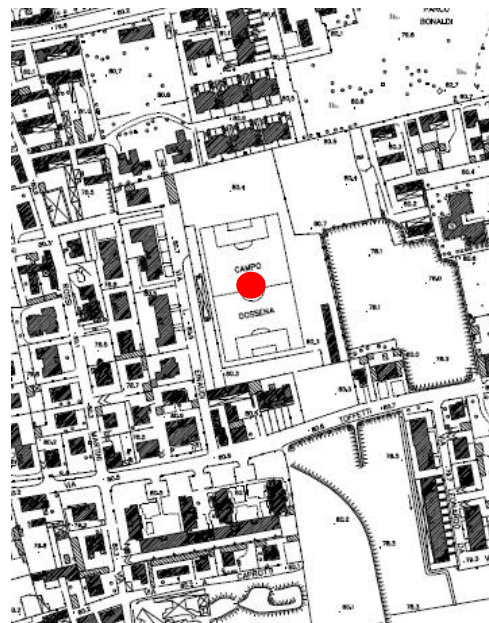

Impianto sportivo costituito da campo da calcio e edifici con spogliatoi e tribune.

Accesso riservato agli atleti, da Via Toffetti, con n.1 stallo riservato, conforme al D.M 236/89, a distanza < 10 m, raccordato con il marciapiede attraverso percorso con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.

Accesso riservato al pubblico, da Via Einaudi, sprovvisto di stalli riservati, con percorso di collegamento avente andamento semplice e regolare in piano.

Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Presenza di n.4 spogliatoi per gli atleti e per l'arbitro, oltre che locale tecnico.

In corpo staccato tribune in muratura per il pubblico, con sottostanti servizi igienici per gli spettatori, locale bar e magazzino.















LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

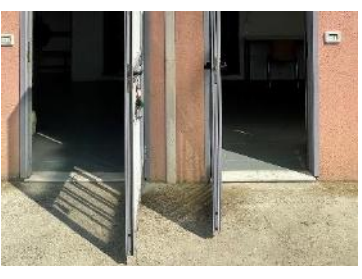MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Accesso riservato agli atleti (Via Toffetti): presenza di raccordo tra parcheggio riservato e marciapiede distante dall'accesso.</p> <p>Accesso riservato al pubblico (Via Einaudi): assenza di parcheggi riservati; presenza di pavimentazione in ghiaia, di non facile percorribilità da persone su sedia a ruote.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili) per entrambi gli accessi.</p> <p>Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</p>		2
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	<p>Accesso riservato agli atleti (Via Toffetti): Accesso non segnalato; Presenza di un gradino tra il marciapiede e l'ingresso; Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili; Assenza di citofono e di cartellonistica.</p> <p>Accesso riservato al pubblico (Via Einaudi): Ingresso scarsamente segnalato né valorizzato; Presenza di biglietteria con "bancone" ad altezza non accessibile da persone su sedia a ruote; Assenza di informazioni di base esposte; Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili</p>		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Tribune:</p> <p>Assenza di ascensore/servoscale</p> <p>Assenza di segnale tattilo-plantare della presenza della scala quale pericolo.</p>		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza di pavimentazione disconnessa e percorsi non pavimentati lungo i collegamenti esterni orizzontali</p> <p>Assenza di guida a pavimento o percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva.</p> <p>Presenza di soglia H>2,5 cm su accesso locali spogliatoi</p> <p>Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni.</p> <p>Assenza di cartellonistica per l'orientamento.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Servizi igienici spogliatoi:</p> <p>presenza di 2 servizi igienici conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89 (su 4 servizi igienici totali), ma non accessibili a causa della presenza di gradino H>12cm.</p> <p>Servizi igienici riservati al pubblico:</p> <p>presenza di servizi igienici conformi, uno per sesso.</p> <p>Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	<p>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza.</p> <p>Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni)</p> <p>Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale</p> <p>Uscite di sicurezza non segnalate.</p>		3
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di raccordo tra parcheggio riservato e marciapiede vicino all'accesso di Via Toffetti. Realizzazione di un parcheggio riservato conforme al D.M. 236/89 all'ingresso di Via Einaudi. Realizzazione di pavimentazione piana e compatta all'ingresso di Via Einaudi. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE16 Cod. IE32 Cod. IE01 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili), informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, su entrambi gli accessi. Realizzazione di raccordo pedonale esterno di pendenza conforme, per accesso atleti. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione di campanello/citofono/interfono esterno ad altezza corretta lato ingresso atleti. Realizzazione lay-out biglietteria con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio.	Cod. IE30 – Cod. II16 Cod. IE17 Cod. IE27 Cod. II01 Cod. II02
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di ascensore/servoscala per accesso alle tribune. Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.	Cod. II03 – Cod. II04 Cod. II15
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di percorso pianeggiante davanti all'edificio spogliatoi. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazioni rampe di accesso agli spogliatoi e ai servizi igienici spettatori con pendenza conforme. Creazione spazi riservati a bordo rete per persone con ridotta mobilità. Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa.	Cod. IE01 Cod. IE27 Cod. IE17 Cod. IE34 Cod. IE30
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione rampa di accesso ai servizi igienici degli spogliatoi. Adeguamento di 2 servizi igienici degli spogliatoi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.	Cod. IE17 Cod. II13 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Installazione cartellonistica orientativa per ambienti interni ed esterni con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, per segnalare le uscite di sicurezza.	Cod. II18 --- --- Cod. II17

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	2	2	1	2	1	3
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	2	2	3	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,67
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,67

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si segnala la necessità di adeguare l'accessibilità ai servizi igienici riservati esistenti di due spogliatoi, oltre che realizzare un servizio igienico accessibile per i restanti due spogliatoi.

Per poter garantire la fruibilità degli spazi anche alle persone con impedite o ridotte capacità motorie, si rende necessaria la creazione spazi riservati a bordo rete per persone con ridotta mobilità.




PISCINA COMUNALE

Denominazione	Piscina Comunale	Zona	Semicentrale
Via/Piazza	Via Indipendenza, 97	Codice identificativo	CS11
Funzione principale	Centro natatorio	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

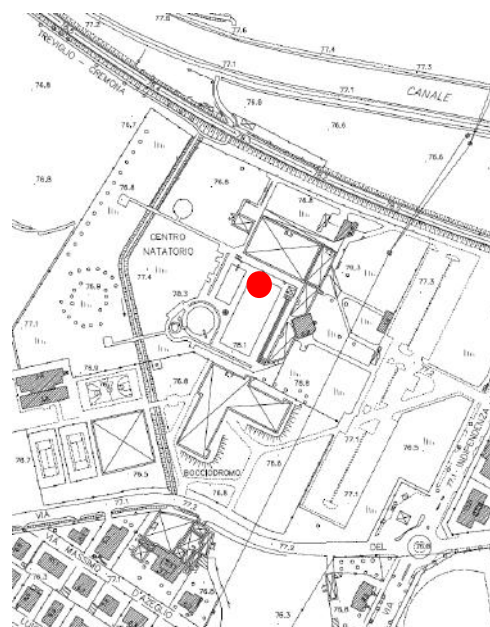

























Centro natatorio costituito da edificio servizi e da vasche interne ed esterne.
 Presenza, nelle immediate vicinanze dell'ingresso, di 4 stalli riservati, conformi al D.M 236/89.
 Percorso tra stalli riservati e biglietteria estiva con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli.
 Sono presenti due biglietterie, una posta all'esterno, e una posta all'interno dell'edificio.
 Buona segnaletica di orientamento, sia per atleti che per spettatori.
 Al piano seminterrato dell'edificio sono presenti gli spogliatoi, divisi per sesso, e l'accesso alle vasche interne.
 Presenza di due spogliatoi con relativi servizi igienici, riservati, accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89, uno per sesso, raggiungibili con ascensore; presenza di tutti gli accorgimenti necessari alle persone con ridotte o impedito capacità motorie.
 Presenza di un servizio igienico per gli spettatori, accessibile e conforme al D.M. 236/89 (zona ingresso tribune interne), dotato di tutti gli accorgimenti necessari alle persone con ridotte o impedito capacità motorie.
 Presenza di tribune interne che si affacciano su 2 delle 4 vasche interne.
 All'esterno presenza di area verde e presenza di quattro vasche, solarium, tribune e bar.











LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili). Assenza di percorso guida tattilo-plantari. Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di rampa pedonale con pendenza difforme tra la biglietteria esterna e l'ingresso dell'edificio. Porta vetrata di accesso con dimensione <90 cm. Biglietteria estiva e invernale non attrezzate con accorgimenti o ausili per facilitare la fruizione del servizio. Assenza di segnaletica/cartellonistica orientativa che identifichi percorsi privi di barriere. Percorso interno di accesso privo di codici tattilo-plantari/guide naturali.		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di secondo corrimano sulle scale di accesso agli spogliatoi uomo/donna al piano interrato. Assenza di secondo corrimano sulle scale di collegamento tra le vasche interne. Pavimentazione delle scale interne in materiali non antiscivolo Assenza di segnale tattilo-plantare della presenza della scala quale pericolo.		2
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Percorsi orizzontali esterni area spettatori: presenza di soglia h 3 cm per accesso al bar. Percorsi orizzontali esterni area piscine: presenza di un'unica vasca lavapiedi dotata di rampe conformi per accesso alla zona vasche. Presenza di rampe pedonali con pendenza non conforme e prive di corrimano laterale per l'accesso alle piscine esterne dagli spogliatoi. Assenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni, sia all'interno che all'esterno. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di adeguata segnaletica/cartellonistica orientativa.		2
			4
			2
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.		4
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore cieco H>40cm nelle porte vetrate. Assenza di "spazio calmo" o "luogo sicuro" raggiungibile dalla tribuna interna e dagli spogliatoi. Presenza di gradino H 4 cm o di rampe con pendenza non conforme in corrispondenza delle uscite di emergenza delle vasche interne. Assenza di percorsi di esodo pavimentati fino al punto di raccolta. Carenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento per emergenza.		2
			2
			2
			2



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio riservato e ingresso spettatori.</p>	<p>Cod. IE30</p> <p>Cod. IE27</p>
ACCESSO EDIFICIO	<p>Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme lungo il percorso tra la biglietteria esterna e l'ingresso dell'edificio.</p> <p>Sostituzione serramento d'ingresso con anta principale di larghezza 90 cm.</p> <p>Realizzazione lay-out biglietteria estiva e invernale con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio.</p> <p>Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo -plantare e di mappa tattile del luogo.</p>	<p>Cod. IE19</p> <p>Cod. II22</p> <p>Cod. II02</p> <p>Cod. II17</p> <p>Cod. II14 - Cod. II16</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Installazione di secondo corrimano sulle scale di accesso agli spogliatoi uomo/donna al piano interrato.</p> <p>Installazione di secondo corrimano sulle scale di collegamento tra le vasche interne.</p> <p>Eseguire trattamento superficiale antiscivolo sulle pavimentazioni delle scale interne.</p> <p>Realizzazione di segnale tattilo-plantare della presenza della scala quale pericolo.</p>	<p>Cod. II08</p> <p>Cod. II08</p> <p>Cod. II24</p> <p>Cod. II15</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Realizzazione rampa pedonale con pendenza conforme per accesso al bar esterno</p> <p>Realizzazioni rampe pedonali con pendenza conforme per accesso alle piscine esterne dagli spogliatoi.</p> <p>Installazione di corrimano laterale sulle rampe per l'accesso alle piscine esterne dagli spogliatoi</p> <p>Realizzazione di spazi riservati a persone con ridotta mobilità per poter assistere alle manifestazioni, sia all'interno che all'esterno.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.</p> <p>Installazione segnaletica/cartellonistica orientativa.</p>	<p>Cod. IE18</p> <p>Cod. IE19</p> <p>Cod. II08</p> <p>Cod. IE33</p> <p>Cod. IE27 – Cod. II14</p> <p>Cod. II17</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.</p>	<p>Cod. II16</p>
SICUREZZA	<p>Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS.</p> <p>Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p> <p>Realizzare "spazio calmo" raggiungibile dalla tribuna interna e dagli spogliatoi</p> <p>Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme in corrispondenza delle uscite di emergenza delle vasche interne.</p> <p>Realizzazione di percorso pavimentato di raccordo tra le uscite di emergenza in lato Nord fino al punto di raccolta.</p> <p>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p>	<p>---</p> <p>Cod. II23</p> <p>Cod. II21</p> <p>Cod. IE18</p> <p>Cod. IE04</p> <p>Cod. II17</p>

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	2	2	2	4	2
	4	4	4	4	4	2
	2	2	2	2	3	2
	3	4	2	2	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,83
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,83

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Trattandosi di un luogo dove le vasche lavapiedi sono necessarie, diventa importante garantire l'accessibilità ai sensi del D.M. 236/89, dotandole di rampe a norma, anziché di gradini.




STADIO COMUNALE “VOLTINI”

Denominazione	Stadio “Voltini”	Zona	Semicentrale
Via/Piazza	Via Alcide De Gasperi, 67	Codice identificativo	CS12
Funzione principale	Stadio Comunale	Vincoli sull’immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

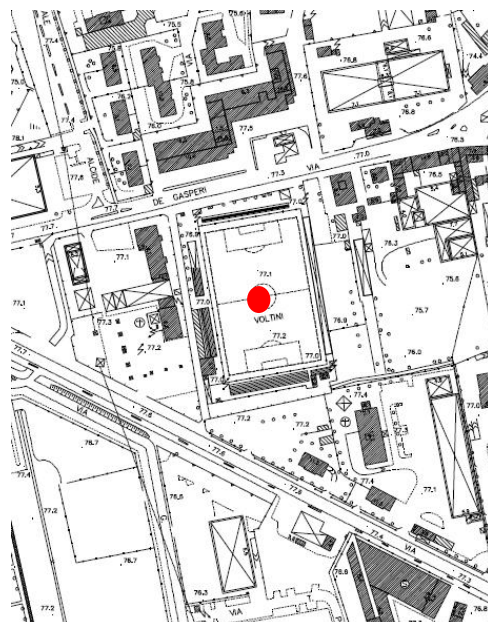

























Stadio comunale dotato di 3 ingressi, uno riservato agli atleti e 2 per il pubblico (uno sul fronte principale e uno sul retro). Presenza di stallo riservato sul lato Nord, ben collegato con l’ingresso spettatori. Palazzina su tre piani, collegati da scala interna, con spogliatoi, bar e locali di servizio al piano terra, locali a servizio delle società sportive al piano primo e sala stampa al piano secondo, oltre che tribune in muratura. Presenza, sotto le tribune principali ad Ovest, a quota campo, di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni. Presenza di un servizio igienico accessibile in zona limitrofa agli spazi riservati di cui sopra. Presenza di ulteriori tribune metalliche su tutti i lati lunghi del campo. Percorsi esterni orizzontali con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli. Blocchi per servizi igienici ben distribuiti lungo il perimetro del centro sportivo senza la presenza del wc accessibile.





LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di parcheggi riservati di pertinenza dello stadio, (presenza di parcheggi riservati esterni, collocati in posizione non limitrofa). Mancanza di percorso tattilo-plantare di collegamento tra parcheggio e ingresso spettatori Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Accesso riservato agli atleti (ad Ovest dello stadio): scarsamente segnalato; portone d'ingresso con gradino. Accesso al settore riservato alle persone su sedia a ruote (da via De Gasperi): assenza di segnaletica inerente all'accessibilità; sportello biglietteria con altezza non conforme al D.M: 236/89; presenza di pavimentazione disconnessa; accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Accesso riservato al pubblico (da Via Libero Comune): ingresso non segnalato; percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.		3
			4
			2
			2
COLLEGAMENTI VERTICALI	Tribuna centrale: Assenza di un corrimano su scala per accesso al piano primo (locali ad uso società sportive e tv). Assenza di entrambi i corrimani su scala interna per accesso al piano secondo (sala stampa e ospiti). Assenza di ascensore/servoscale/montascale Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. I pavimenti delle scale interne non sono in materiale antisdrucciolevole. Carenza di segnaletica orientativa.		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi tattilo-plantari. Presenza di soglia di ingresso h>2,5 cm per accesso al bar principale; Bancone del bar con altezza non conforme al D.M: 236/89.		3
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Spogliatoi: assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Locali piano primo e secondo: assenza di servizi igienici accessibili e conformi secondo le caratteristiche del D.M. 236/89. Servizi igienici spettatori: presenza di un solo servizio igienico accessibile, ma con assenza del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC, di allarme acustico e accessori dedicati. Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva per comunicare situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.		3
			3
			2
			2



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Realizzazione di posteggi riservati di pertinenza dello stadio in posizione adiacente.</p> <p>Realizzazione percorso tattilo-plantare di collegamento tra parcheggio riservato e ingresso spettatori.</p> <p>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.</p>	<p>Cod. IE32</p> <p>Cod. IE27</p> <p>Cod. IE30</p>
ACCESSO EDIFICIO	<p>Realizzazione rampa pedonale con pendenza conforme per accesso atleti nello stadio.</p> <p>Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Realizzazione lay-out biglietteria con inserimento di accorgimenti per facilitare la fruizione del servizio.</p> <p>Realizzazione pavimentazione liscia e compatta per accesso da via De Gasperi.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.</p>	<p>Cod. IE19</p> <p>Cod. IE30</p> <p>Cod. II02</p> <p>Cod. IE01</p> <p>Cod. IE27 – Cod. II16</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Installazione corrimani laterali su scala per accesso al piano primo.</p> <p>Installazione corrimani laterali su scala interna per accesso al piano secondo.</p> <p>Installazione di ascensore/servoscala per accesso al piano primo e alla sala stampa al piano secondo.</p> <p>Installazione di ascensore/servoscala per accesso alle tribune.</p> <p>Realizzazione di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p> <p>Eseguire trattamento superficiale antisdrucciolo sulle pavimentazioni delle scale interne.</p> <p>Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p>	<p>Cod. II08</p> <p>Cod. II08</p> <p>Cod. II03 – Cod. II04</p> <p>Cod. II03 – Cod. II04</p> <p>Cod. II15</p> <p>Cod. II24</p> <p>Cod. II17</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare.</p> <p>Realizzazioni rampa pedonale di accesso al bar con pendenza conforme.</p> <p>Installazione bancone bar con altezza per facilitare la fruizione del servizio.</p>	<p>Cod. II14</p> <p>Cod. IE18</p> <p>Cod. II02</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 per ogni spogliatoio .</p> <p>Realizzazione di un servizio igienico conforme al D.M. 236/89 ad ogni piano dell'edificio.</p> <p>Adeguamento del numero corretto dei maniglioni nel servizio igienico spettatori.</p> <p>Adeguamento dell'impianto di segnalazione acustico-visiva dell'allarme nel servizio igienico spettatori.</p> <p>Adeguamento dotazioni mancanti del servizio igienico spettatori conformemente al D.M. 236/89</p> <p>Installazione mappa tattile all'esterno dei servizi igienici.</p>	<p>Cod. II11</p> <p>Cod. II11</p> <p>Cod. II12</p> <p>Cod. II19</p> <p>Cod. II13</p> <p>Cod. II16</p>
SICUREZZA	<p>Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto lo stadio.</p> <p>Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS.</p> <p>Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>	<p>Cod. II18</p> <p>Cod. II17</p> <p>---</p> <p>Cod. II23</p>



GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	4	3	1	3	1	3
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	2	3	4	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,88
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,88

OSSERVAZIONI FINALI

NOTA:


Si segnala la necessità di installare un ascensore/montascale per poter garantire alle persone con ridotte o impedito capacità motorie l'accesso almeno alla sala stampa al piano secondo.

Si fa presente che ogni spogliatoio deve essere dotato di un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89.

Inoltre, si reputa che dovrebbe essere implementato il numero di servizi igienici accessibili riservato alle persone disabili, in quanto ad oggi è presente un unico servizio igienico accessibile per l'intero stadio.

**PALAZZETTO DELLO SPORT “PAOLO BERTONI”**

Denominazione	Pala Bertoni	Zona	Semi centrale
Via/Piazza	Via Senigallia, 6	Codice identificativo	CS13
Funzione principale	Palestra	Vincoli sull'immobile	Nessuno

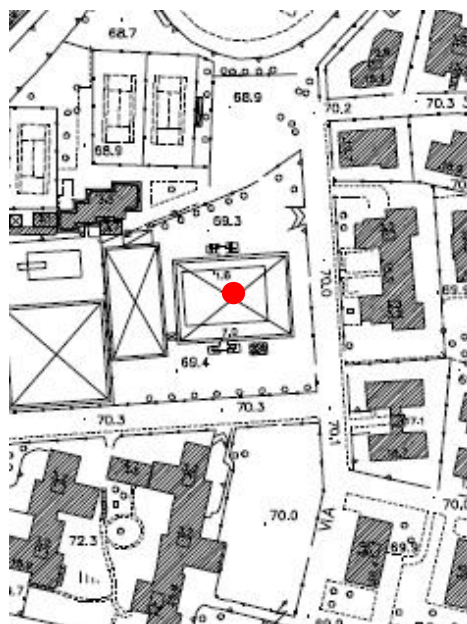FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Centro sportivo costituito da palestra per pallavolo e pallacanestro.

Presenza in posizione antistante all'ingresso del centro sportivo di 3 stalli riservati. Percorso tra parcheggi e accesso alla palestra con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli. Presenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento lungo le strade limitrofe. Presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Ingresso per il pubblico ben segnalato, con biglietteria esterna; ingresso per gli atleti sul lato Sud; ulteriore accesso in quota, verso Nord.

La palestra, il campo da gioco e i locali accessori (spogliatoi, infermeria e servizi igienici) si trovano al piano terra. Tra gli spogliatoi e il campo da gioco è presente un dislivello di circa 50cm, raccordato con delle rampe. Presenza di scale interne per accedere alle tribune, e di scale esterne lungo i percorsi di via di fuga dalle tribune stesse.

























Presenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote ben collegati con l'ingresso riservato.

Inferiormente alle tribune laterali si trovano quattro spogliatoi per gli atleti.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Stalli riservati con misura inferiore a quelle prescritte dal D.M. 236/89. Mancanza di percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio riservato e ingresso</p>		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Ingresso principale (spettatori): -presenza di gradino sulla porta d'ingresso. -percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. N°2 accessi atleti: -presenza di gradino esterno in uno degli ingressi lato sud -percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Carenza di segnaletica orientativa. Pavimentazione cortili degli ingressi atleti realizzati in ghiaia non compatta, non conformi. Assenza di percorso accessibile, in lato nord, tra la biglietteria e l'ingresso di accesso all'area riservata alle persone con carrozzina.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Assenza di collegamento verticali accessibili. Accesso alle tribune tramite scale interne, alcune prive di corrimano laterali. Assenza di corrimano laterali sulle scale facenti parte delle vie di fuga delle tribune. Assenza di segnale tattilo-plantare della presenza della scala quale pericolo. Carenza di segnaletica orientativa. I pavimenti delle scale interne non sono in materiale anti-scivolamento.</p>		1
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Presenza di rampe (dal campo da gioco agli spogliatoi) con pendenza non conforme. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Presenza di spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni con presenza di rampa pedonale avente pendenza non conforme per raggiungere i servizi igienici. Carenza di segnaletica orientativa.</p>		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Servizi igienici negli spogliatoi: Assenza di servizi igienici conformi alle caratteristiche del D.M. 236/89 in due dei quattro spogliatoi presenti Servizi igienici per gli spettatori: Assenza di secondo maniglione in servizio igienico di cui alle prescrizioni del D.M. 236/89 (tribuna ovest); Carenza di segnaletica orientativa. Assenza di locale attrezzato per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.). Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		2
			4
			3
			3
SICUREZZA	<p>Assenza personale con adeguata formazione sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Presenza di uscite di sicurezza con gradino/soglia >2,5 cm. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Assenza di percorso di esodo interno ed esterno accessibile.</p>		1
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità.</p> <p>Realizzazione stalli conformi ai dettami del D.M. 236/89.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio riservato e ingresso.</p>	<p>Cod. IE30</p> <p>Cod. IE31</p> <p>Cod. IE27</p>
ACCESSO EDIFICIO	<p>Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme per accesso all'ingresso principale all'edificio e all'ingresso atleti in lato sud.</p> <p>Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo, per tutti gli accessi.</p> <p>Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Realizzazione percorso ingressi atleti accessibile.</p> <p>Realizzazione percorso accessibile di collegamento tra la biglietteria e la zona riservata a persone su carrozzina, in lato nord.</p>	<p>Cod. IE18</p> <p>Cod. IE27 – Cod. II16</p> <p>Cod. IE30</p> <p>Cod. IE04</p> <p>Cod. IE04</p>
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Installazione di ascensore/servoscala per consentire l'accesso alle tribune.</p> <p>Installazione di corrimani laterali su alcune scale interne ed esterne.</p> <p>Realizzazione segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo.</p> <p>Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Realizzazione pavimenti scale interne antisdrucciolo.</p>	<p>Cod. II03 – Cod. II04</p> <p>Cod. II08</p> <p>Cod. II15</p> <p>Cod. II17</p> <p>Cod. II24</p>
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Realizzazione di rampe di collegamento tra campo da gioco e spogliatoi con pendenze conformi.</p> <p>Realizzazione percorsi guida tattilo-plantare.</p> <p>Realizzazione di rampa pedonale con pendenza conforme per collegamento tra spazi riservati a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni e servizi igienici dedicati.</p> <p>Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p>	<p>Cod. IE19</p> <p>Cod. IE14</p> <p>Cod. II07</p> <p>Cod. II17</p>
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Realizzazione di servizi igienici conformi al D.M. 236/89 per 2 spogliatoi.</p> <p>Adeguamento del numero corretto dei maniglioni nel servizio igienico spettatori.</p> <p>Realizzazione di segnaletica informativa e orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.</p>	<p>Cod. II11</p> <p>Cod. II12</p> <p>Cod. II17</p> <p>Cod. II16</p>
SICUREZZA	<p>Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza.</p> <p>Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS.</p> <p>Realizzare rampe pedonali con pendenza conforme in prossimità delle uscite di sicurezza.</p> <p>Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate.</p>	<p>---</p> <p>---</p> <p>Cod. IE18</p> <p>Cod. II23</p>

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	4	2	1	2	2	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	3	3	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,79
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,79

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si segnala che è necessario realizzare un accesso per le persone con impedite o ridotte capacità motorie, in modo che possano accedere alla struttura, usufruire degli spazi comuni (almeno una tribuna) e dei servizi igienici, nonché degli spogliatoi.

Si segnala la prescrizione di realizzare un servizio igienico accessibile conforme al D.M. 236/89 per ogni blocco servizi igienici presenti.




TENNIS CLUB “SPORT VILLAGE”

Denominazione	Tennis club Crema	Zona	Periferico
Via/Piazza	Via del Fante, 2	Codice identificativo	CS14
Funzione principale	Campi da tennis	Vincoli sull’immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

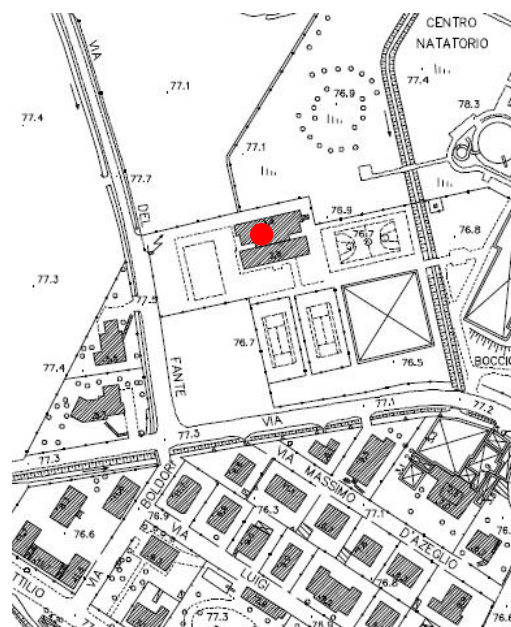

























Centro sportivo con 7 campi da tennis.
 Presenza di n.3 parcheggi riservati nelle immediate vicinanze dell’ingresso al complesso sportivo; percorso tra parcheggi e accesso al centro sportivo con andamento semplice e regolare, senza particolari ostacoli. Presenza di segnaletica/cartellonistica di orientamento; presenza, nelle vicinanze, di fermata di mezzi pubblici (Miobus).
 Entrata principale ben segnalata, con pensilina d’accesso e citofono su recinzione esterna; pavimentazione in piano.
 Presenza di cartellonistica e informazioni di base esposte.
 Presenza di 7 campi da tennis, uno dei quali coperto con struttura fissa, mentre altri due con pallone pressostatico.
 La maggior parte dei campi è dotato di tribuna per gli spettatori.
 Edificio con spogliatoi per gli atleti, servizi igienici per gli spettatori, palestra, bar/ristorante; 3 camere per gli atleti al piano primo.
 Percorsi orizzontali esterni ed interni al centro sportivo liberi, larghezza minima 140cm, con andamento semplice e regolare, con presenza di rampe per accedere all’edificio palestra/spogliatoi/bar

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

RILIEVO CRITICITÀ



MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di cartellonistica, segnaletica a terra e di pavimentazione conforme al D.M. 236/89 negli stalli riservati. Assenza di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili e di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		3
			4
			2
			4
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili nel percorso di accesso.		4
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenza di ascensore/servoscala per l'accesso alle camere al piano primo, a disposizione degli atleti. Assenza di segnale tattilo-plantare della presenza della scala quale pericolo. La pavimentazione delle scale interne non è in materiale anti-scivolamento		1
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Assenza di percorsi guida tattilo-plantari. Presenza di bussola di ingresso non accessibile da parte di persona su sedia a ruote per l'accesso a due campi. Presenza di cordolo in cls h 10 cm in corrispondenza degli ingressi di due campi. Presenza di pavimentazione in ghiaia non compatta attorno ai campi esterni che impedisce l'avvicinamento da parte di persona su sedia a ruote. Assenza di spazi riservati nelle zone tribune a persone su sedia a ruote per poter assistere alle manifestazioni.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici pubblico: assenza del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC. Assenza locale/attrezzatura per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.) Servizi igienici negli spogliatoi: assenza del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC. Servizio igienico bar/ristorante: assenza del numero corretto dei maniglioni per facilitare l'accesso al WC.. Assenza mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di personale formato su LIS (lingua dei segni). Assenza di personale formato sulla specifica gestione dell'emergenza ed evacuazione che preveda la presenza di persone con impedita capacità motoria/sensoriale. Assenza di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Percorsi di esodo in caso di emergenza del campo coperto principale in lato est realizzati in ghiaia non compatta.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione di cartellonistica, segnaletica a terra per parcheggi riservati. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare tra parcheggio riservato e ingresso.	Cod. IE32 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE27 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI	Installazione di ascensore/servoscale per consentire l'accesso agli atleti con impedito o ridotte capacità motorie al piano primo. Realizzazione di segnale tattilo-plantare della presenza di pericolo costituito dalla scala. Eseguire trattamento superficiale antisdrucciolo sulla pavimentazione delle scale interne.	Cod. II03 – Cod. II04 Cod. IE15 Cod. II24
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzare rampe di raccordo per il superamento del cordolo in corrispondenza degli accessi ai campi esterni. Realizzazione di pavimentazione compatta e regolare per permette agli atleti con impedito o ridotte capacità motorie l'accesso ai campi da gioco. Creazione spazi riservati a bordo campo per persone con ridotta mobilità.	Cod. II14 Cod. IE17 Cod. IE04 Cod. IE33
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei servizi igienici pubblico. Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei servizi igienici spogliatoi. Adeguamento del numero corretto dei maniglioni dei servizi igienici bar/ristorante. Installazione mappa tattile in tutti i servizi igienici.	Cod. II12 Cod. II12 Cod. II12 Cod. II16
SICUREZZA	Formare un numero adeguato di lavoratori sul LIS. Fornire adeguata formazione al personale sulla corretta ed efficace gestione dell'emergenza. Fornire porte dotate di traverso inferiore con h>40 cm nelle porte vetrate. Realizzare i percorsi di esodo in caso di emergenza del campo coperto principale in lato est in pavimentazione conforme al D.M. 236/89.	--- --- Cod. II23 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	ORIENTAMENTO/ SICUREZZA
	3	4	1	2	1	2
	4	4	4	4	4	3
	2	2	2	2	3	2
	4	4	4	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	3,00
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		8,00

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Solo 2 campi da gioco sono fruibili da spettatori su carrozzina.




CIMITERO MAGGIORE

Denominazione	Cimitero Maggiore	Zona	Periferica
Via/Piazza	Via Camporelle, 3	Codice identificativo	C1
Funzione principale	Cimiteriale	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

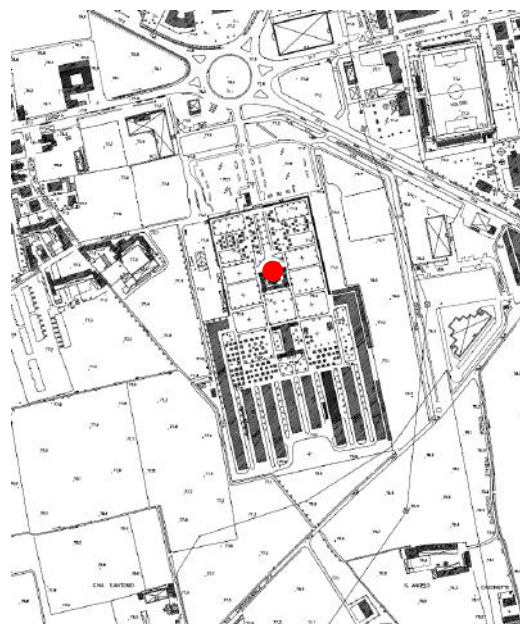

























Cimitero principale della città, dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.
Presenza di n.11 stalli riservati conformi al D.M 236/89, all'interno di un più ampio parcheggio, antistante l'entrata.
Presenza, all'entrata, di un ufficio informazioni, di bacheca con esposte le informazioni di base e di mappa orientativa.
Presenza di sistema informatico per la ricerca del posizionamento delle sepolture.
Percorsi interni principali pavimentati, di larghezza > 120 cm; liberi da ostacoli e privi di elementi sporgenti.
Percorsi di collegamento secondari tra arterie principali e blocchi di loculi/cappelle funerarie in ghiaia compatta.
Sono presenti panchine per la sosta.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di pavimentazione dissestata nel tragitto dall'ingresso ai parcheggi. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</p>		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Presenza di ingresso con gradino (+4cm). Assenza di codice braille e istruzioni vocali nel sistema informatico per la ricerca dei defunti. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili. Ufficio informazioni con orari diversi da quelli di apertura del cimitero.</p>		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	<p>Presenza di area riservata alle sepolture a piano interrato. Accesso al piano interrato con scale dotate di corrimano laterale e servoscala utilizzabile solo con chiave di sblocco. Percorsi al piano interrato con diversi dislivelli, non superabili da persone su sedia a ruote. Assenza di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo. Assenza di segnaletica orientativa della presenza della zona interrata.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>Blocchi con loculi sollevati da terra: presenza di scale e rampe pedonali, presenza di alcune rampe con pendenza non conforme al D.M. 236/89. Chiesa con gradini e rampe di accesso con pendenza non conforme al D.M. 236/89. Edificio monumentale: accesso al piano +60cm con gradini e rampe con pendenza non conforme al D.M. 236/89. Percorsi di collegamento secondari, tra arterie principali e blocchi di loculi/cappelle funerarie, aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di segnaletica orientativa dei percorsi.</p>		2
			4
			2
			2
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Presenza, all'interno del cimitero, di due servizi igienici, uno per sesso, accessibili secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, scarsamente segnalati. Presenza di ulteriore servizio igienico per disabili all'esterno del cimitero, in prossimità dell'ufficio informazioni, non segnalato. Tutti e tre i servizi igienici presentano le stesse caratteristiche: non funzionamento di segnalazione acustico-visiva dell'allarme; assenza di accessori (ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, specchio, ecc.); I servizi igienici non sono attrezzati per accogliere mamme con bambini (fasciatoio, ecc.); Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno.</p>		3
			4
			3
			3
SICUREZZA	<p>Assenza di allarme con segnalazione visiva distribuita nel cimitero per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi di collegamento interni, tra arterie principali e blocchi di loculi/cappelle funerarie, aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89;</p>		2
			2
			2
			2



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Sistemazione di pavimentazione disconnessa nel collegamento tra parcheggio riservato e ingresso Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89	Cod. IE03 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione di rampa pedonale esterna di pendenza conforme all'ingresso del cimitero Realizzazione di tastiera con anche codice braille e sistema con assistente vocale nel sistema informatico per la ricerca dei defunti Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. Estendere gli orari della reception a quelli di accesso al cimitero.	Cod. IE18 --- Cod. IE27 ---
COLLEGAMENTI VERTICALI	Rendere il servoscala utilizzabile autonomamente senza l'intervento del personale, attraverso rimozione della chiave di blocco. Realizzazione di rampe pedonali di pendenza conforme nella zona interrata. Installazione di segnalazione tattilo-plantare della presenza delle scale quale ostacolo/pericolo Installazione cartellonistica e segnaletica di segnalazione della parte interrata, con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	--- Cod. II07 Cod. II15 Cod. IE30
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Messa a norma delle pendenze delle rampe di raccordo esistenti tra i collegamenti orizzontali e i piani dei blocchi dei loculi, la cappelletta interna, l'edificio monumentale. Realizzazione rampe pedonali con pendenza conforme per accesso alla chiesa e all'edificio monumentale Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.	Cod. IE19 Cod. IE19 Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE30
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione cartellonistica con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, per segnalare la posizione dei servizi igienici. Riparazione segnalazione acustico visiva collegata all'impianto di allarme Installazione di accessori nel servizio igienico accessibile Installazione mappa tattile	Cod. IE30 Cod. II19 Cod. II13 Cod. II16
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il cimitero. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	2	2	3	2
	4	4	4	4	4	2
	2	2	2	2	3	2
	3	3	3	2	4	2

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,75
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,75

OSSERVAZIONI FINALI

Si intende evidenziare che:

I percorsi principali risultano pavimentati e percorribili ai sensi del D.M. 236/89.

I percorsi secondari sono in ghiaia, percorribili da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno.


Si sottolinea inoltre la scarsa e non adatta segnaletica, sia orientativa, sia specifica per servizi riguardanti l'accessibilità.




CIMITERO QUARTIERE SAN BERNARDINO

Denominazione	Cimitero di San Bernardino	Zona	Periferica Quartiere San Bernardino
Via/Piazza	Via XI Febbraio	Codice identificativo	C2
Funzione principale	Cimitero	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO

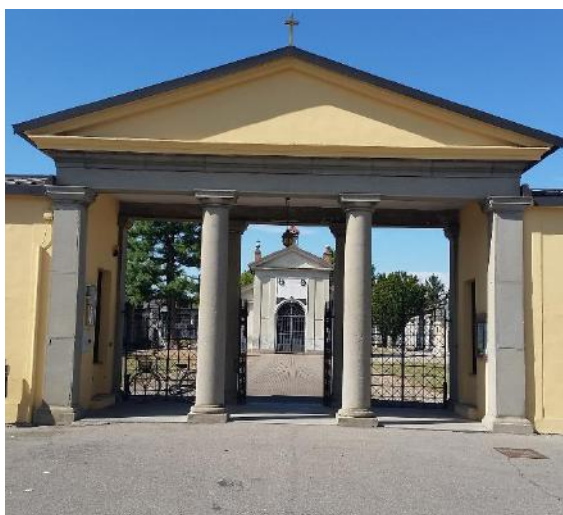

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

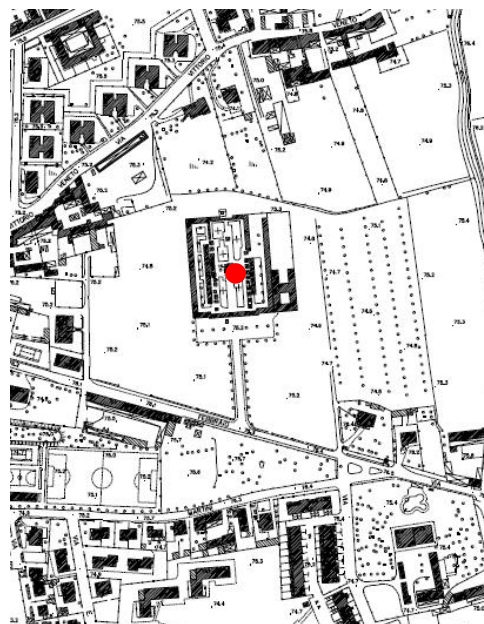

























Cimitero rionale, dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.
Presenza di ampio parcheggio sul fronte principale, dotato di n.2 stalli riservati conformi al D.M 236/89, a distanza < 25 m dall'entrata, identificati con cartellonistica e segnaletica orizzontale.
Percorso per raggiungere l'ingresso breve, semplice, lineare, senza particolari ostacoli.
Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici.
Ingresso ben individuabile con accesso prevalentemente in piano.
Presenza di ingresso secondario con accesso in piano e cancello pedonale.
Presenza di bacheca con esposte le informazioni di base e di mappa orientativa.
Percorsi interni principali pavimentati, di larghezza > 120 cm;
percorsi di collegamento secondari alle cappelle funerarie in ghiaia non sempre compatta.
Sono presenti panchine per la sosta.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di un ufficio informazioni e di un sistema informatico per la ricerca dei defunti Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza pavimentazione dissestata in alcuni tratti. Percorsi tra alcuni blocchi di loculi realizzati in ghiaia (difforme da D.M. 236/89). Presenza di gradino di 4/5 cm per l'accesso ai blocchi di loculi. Percorsi di collegamento alle cappelle funerarie in ghiaia (difforme da D.M. 236/89). Assenza dello spazio per l'accostamento laterale in prossimità delle panchine presenti. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di segnaletica orientativa dei percorsi.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenti		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione visiva distribuita nel cimitero per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi di collegamento interni, tra arterie principali e blocchi di loculi/cappelle funerarie, aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89.		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità	Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE27 - Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Sistemazione puntuale della pavimentazione dissestata Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 Messa a norma delle pendenze delle rampe di raccordo esistenti tra i collegamenti orizzontali e i piani dei blocchi dei loculi. Realizzazione di spazi di accostamento alle panchine esistenti. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE03 Cod. IE04 Cod. IE18 Cod. IE29 Cod. IE27 Cod. IE30
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	1	2
	2	2	N.C.	2	1	2
	3	3	N.C.	3	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,50
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,50

OSSERVAZIONI FINALI

Si sottolinea la necessità della realizzazione di pavimentazioni piane e compatte di collegamento con i percorsi esistenti.

Da sottolineare l'assenza totale di servizi igienici.

Si sottolinea anche la scarsa segnaletica, sia orientativa, che specifica per servizi riguardanti l'accessibilità.




CIMITERO QUARTIERE SANTA MARIA DELLA CROCE

Denominazione	Cimitero di Santa Maria della Croce	Zona	Periferica - Quartiere Santa Maria della Croce
Via/Piazza	Via Provinciale - SS 591	Codice identificativo	C3
Funzione principale	Cimitero	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

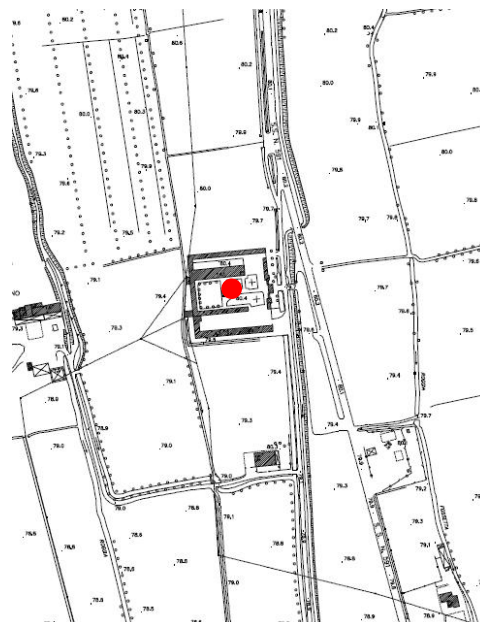

Cimitero rionale, dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.

Presenza di ampio parcheggio sul fronte principale, dotato di n.1 parcheggio riservato conforme al D.M 236/89, a distanza < 25 m dall'entrata.

Percorso per raggiungere l'ingresso breve, semplice, lineare, senza particolari ostacoli, può essere raggiunto anche attraverso la pista ciclo-pedonale antistante.

Ingresso ben individuabile avente di accesso con gradini e rampe pedonali di pendenza conforme.

Presenza di bacheca con esposte le informazioni di base e di mappa orientativa.

























Percorsi interni principali pavimentati, di larghezza > 120 cm; Collegamenti secondari, tra percorsi pavimentati e sepolture a terra, realizzati in ghiaia non sempre compatta.

Sono presenti panchine per la sosta.




LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di segnaletica orizzontale nel parcheggio riservato conforme al D.M 236/89. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientam. (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili) Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura. Assenza, nelle immediate vicinanze, di fermata di mezzi pubblici.		4
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di un ufficio informazioni e di un sistema informatico per la ricerca dei defunti Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di pavimentazione in ghiaia in alcuni tratti di percorso (difforme da D.M. 236/89). Assenza di percorsi guida tattilo-plantari. Assenza di segnaletica orientativa dei percorsi.		2
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Assenza, in tutti i servizi igienici, di mappa tattile del locale posta all'esterno. Servizi igienici conformi al DM 236/89 non presenti		1
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione visiva distribuita nel cimitero per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Alcuni percorsi di collegamento interni, aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89.		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione segnaletica orizzontale per parcheggio riservato ai sensi del D.M. 236/89 Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE27 - Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 dove mancante Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE30
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il cimitero. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89;	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	2
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	3	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,90
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,90

OSSERVAZIONI FINALI


Si sottolinea la necessità della realizzazione di pavimentazioni piane e compatte di collegamento con i percorsi esistenti.

Da sottolineare l'assenza totale di servizi igienici.

Si sottolinea anche la scarsa segnaletica, sia orientativa, che specifica per servizi riguardanti l'accessibilità.

**CIMITERO QUARTIERE SAN BARTOLOMEO DEI MORTI**

Denominazione	Cimitero di San Bartolomeo dei Morti	Zona	Semi-periferica - Quartiere San Bartolomeo dei Morti
Via/Piazza	Via Mons. Zuardelli	Codice identificativo	C4
Funzione principale	Cimitero	Vincoli sull'immobile	Soprintendenza BBAA

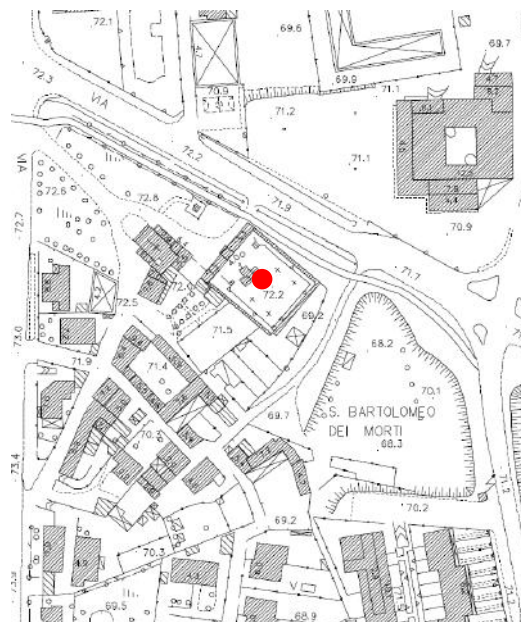FOTO**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

Cimitero rionale, dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.

Assenza di stalli riservati nelle vicinanze (il parcheggio più vicino si trova a circa 200m).

Il cimitero raggiungibile da:

- via Mons. Zuardelli (poi tratto pedonale con percorso leggermente in pendenza, ma semplice, lineare, senza particolari ostacoli).
- dalla ciclabile su Via Libero Comune.

Ingresso poco individuabile con accesso in piano avente pavimentazione dissestata.

Assenza di bacheca con informazioni di base e di mappa orientativa;

Assenza di ufficio informazioni e di sistema informatico per la ricerca delle sepolture.

























Percorsi interni in piccola parte pavimentati, larghezza > 120cm, liberi da ostacoli e privi di elementi sporgenti;

Presenza di numerosi percorsi in ghiaia non sempre compatta.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Assenza di parcheggi riservati nelle vicinanze. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (percorsi tattilo-plantari/mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		1
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Ingresso poco individuabile con pavimentazione dissestata. Assenza di informazioni di base e di mappa orientativa. Assenza di un ufficio informazioni e di un sistema informatico per la ricerca dei defunti. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Percorsi interni con parte della pavimentazione disconnessa e non planare o in ghiaia. Sul perimetro del cimitero i loculi sono posizionati ad una quota inferiore rispetto al piano di campagna. Presenza di rampa sul percorso principale avente pendenza non conforme al DM 236/89. Presenza di gradini sul percorso principale. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Assenza di segnaletica orientativa dei percorsi.		1
			4
			2
			3
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Servizi igienici non presenti		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione visiva distribuita nel cimitero per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi di collegamento orizzontali aventi superficie disconnessa in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89. Percorsi di collegamento con rampe di pendenza eccessiva e non conforme al D.M. 236/89.		1
			2
			2
			3







FOTOGRAFIE			
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto riservato conforme al D.M. 236/89, in prossimità dell'ingresso principale, completo di segnaletica a terra e cartellonistica Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89;	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Sistemazione di disconnessioni sulla pavimentazione dell'ingresso. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89 Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE03 Cod. IE30 Cod. IE27 - Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 Realizzazione di nuove rampe di raccordo con pendenza conforme ed eliminazione dei gradini Realizzazione percorso guida tattilo-plantare Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante	Cod. IE04 Cod. IE20 Cod. IE27 Cod. IE30
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il cimitero. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 Realizzazione di nuove ed adeguamento pendenza delle rampe di raccordo esistenti	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04 Cod. IE20

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	1	3	N.C.	1	1	1
	4	4	N.C.	4	1	2
	2	2	N.C.	2	1	2
	2	3	N.C.	3	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,15
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,15

OSSERVAZIONI FINALI

Si sottolinea la necessità della realizzazione di stallo riservato nelle vicinanze dell'accesso al cimitero.

Si sottolinea la necessità della realizzazione di una rampa di collegamento, avente pendenze conformi, verso i percorsi orizzontali a quota più bassa oltre che la realizzazione di pavimentazione liscia e compatta conforme ai dettami del D.M. 236/89.

Si sottolinea l'assenza di servizi igienici dedicati.




PARCO BONALDI

Denominazione	Parco Bonaldi	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via Europa	Codice identificativo	AV1
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

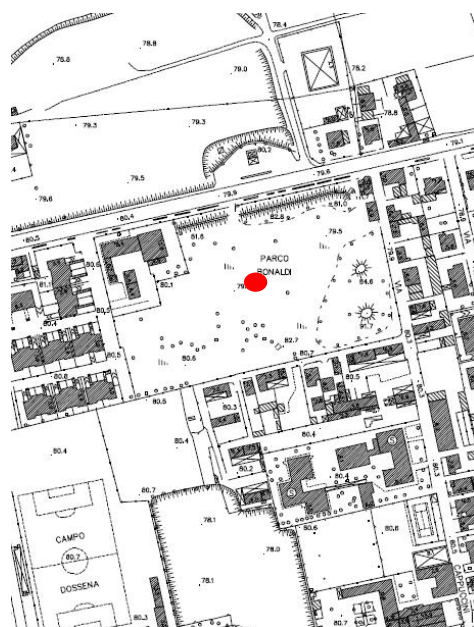

























Parco pubblico dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.
Presenza di 3 parcheggi riservati a distanza <50m, conformi al D.M. 236/89.
Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).
Presenza di posteggio biciclette interno al parco.
La maggior parte dei percorsi interni sono in ghiaia compatta, liberi e privi di barriere.
Presenza, nel parco, di alcuni dislivelli naturali, con pendenze elevate, non percorribili da persone con disabilità motorie.
Presenza di panchine per la sosta e di giochi per bambini.
Presenza di giochi per bambini accessibili ai sensi del D.M. 236/89.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Presenza di pavimentazione dissestata nel tragitto dall'ingresso ai parcheggi. Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnalazione tattilo-plantare di presenza ostacolo rappresentato dall'attraversamento pedonale Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</p>		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica orientativa della presenza del parco; Accesso e percorsi interni in ghiaietto compatto; Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili;</p>		3
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>I percorsi interni sono in ghiaia compatta. Presenza, nel parco, di alcuni dislivelli naturali, con pendenze elevate, non percorribili da persone con disabilità motorie; Assenza di percorsi tattilo-plantari;</p>		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Presenza di servizi igienici del bar presente all'interno che ha orari di apertura ridotti rispetto a quelli di apertura del parco. Non vi sono servizi igienici disponibili nella totalità del periodo di apertura del parco.</p>		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	<p>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva distribuita nel parco per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi interni aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89</p>		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Sistemazione di pavimentazione disconnessa nei pressi dell'attraversamento pedonale. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89 Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE03 Cod. IE30 Cod. IE27
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo. Realizzazione pavimentazione ingresso parco conforme I D.M. 236/89.	Cod. IE30 Cod. IE27 – Cod. II16 Cod. IE04
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione pavimentazione compatta, piana e liscia Modifica percorsi orizzontali per messa a norma delle pendenze difformi dal D.M. 236/89 Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE04 Cod. IE04 Cod. IE27
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori); Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	3	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	1	2
	2	2	N.C.	2	1	2
	3	3	N.C.	4	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,45
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,45

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Si sottolinea che il parco è scarsamente segnalato, sia lungo i percorsi di avvicinamento che all'accesso.

Si evidenzia che l'accesso al parco e i percorsi interni, sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno e non sono dotati di cordoli laterali, quindi non percepibili da persone non vedenti.

Si evidenzia servizi igienici non sono disponibili in orari diversi da quelli di apertura del bar.




PARCO DEGLI ALPINI

Denominazione	Parco degli alpini	Zona	Periferia
Via/Piazza	Via P. Braguti	Codice identificativo	AV2
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

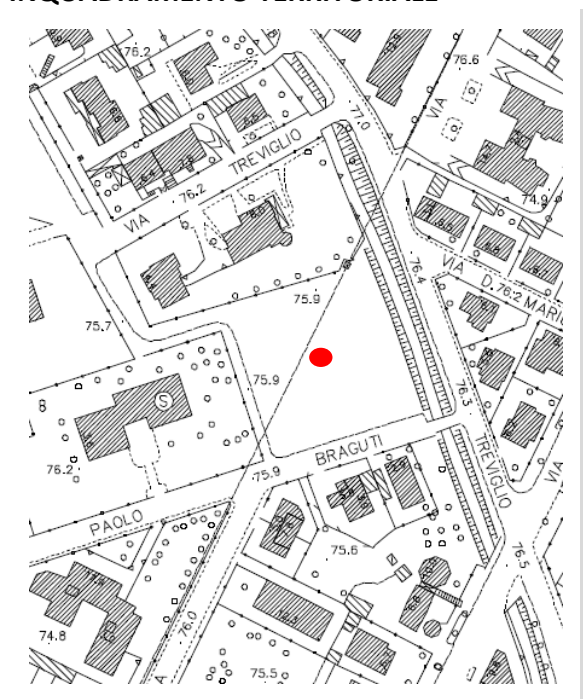

Parco pubblico con stallo accessibile sito nel parcheggio interno al parco stesso, a distanza <25m, avente pavimentazione in ghiaia compatta.

























I percorsi interni sono in ghiaia, liberi e privi di barriere.

Presenza di panchine per la sosta e di giochi per bambini.







LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Parcheggio riservato con pavimentazione in ghiaia, senza segnaletica orizzontale Percorso tra parcheggio riservato e accesso al parco, con pavimentazione in ghiaia Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili) Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità Assenza di spazi per la salita/discesa dei passeggeri		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di segnaletica orientativa della presenza del parco Presenza di rampe pedonali accessibili dal marciapiede di Via Braguti con pendenza non conforme al DM 236/89 Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Non presenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	I percorsi interni sono in ghiaia. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Presenza di panchine senza adeguato spazio di accostamento laterale.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Non presenti		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi interni aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89		2
			4
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Adeguamento posto auto riservato (pavimentazione e segnaletica orizzontale). Installazione cartellonistica e segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE04 – Cod. IE32 Cod. IE04 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione. Adeguamento pendenza delle rampe pedonali del marciapiede di Via Braguti. Realizzazione percorso guida tattilo plantare e di mappe tattili.	Cod. IE30 Cod. IE16 Cod. IE27 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione pavimentazione compatta, piana e liscia. Realizzazione percorso guida tattilo plantare. Realizzazione di spazi di accostamento laterale alle panchine o sedute presenti.	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE29
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89	Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	1	4
	2	2	N.C.	2	1	2
	3	3	N.C.	4	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,45
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,45

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea che la presenza di rampe pedonali di accesso al parco con pendenza non conforme.


Si evidenzia che i percorsi interni al parco sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno e sono privi di cordoli laterali a filo pavimento, quindi non percepibili da persone non vedenti.




CAMPO DI MARTE

Denominazione	Parco Comunale Campo di Marte	Zona	Centrale
Via/Piazza	Via Crispi, 38	Codice identificativo	AV3
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO

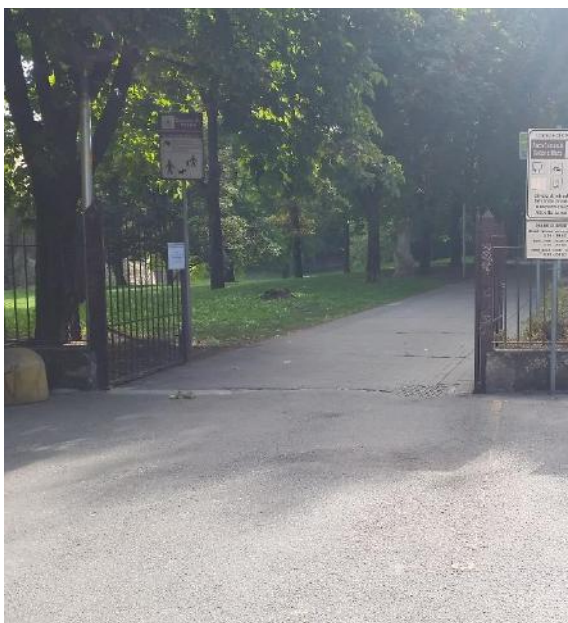

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

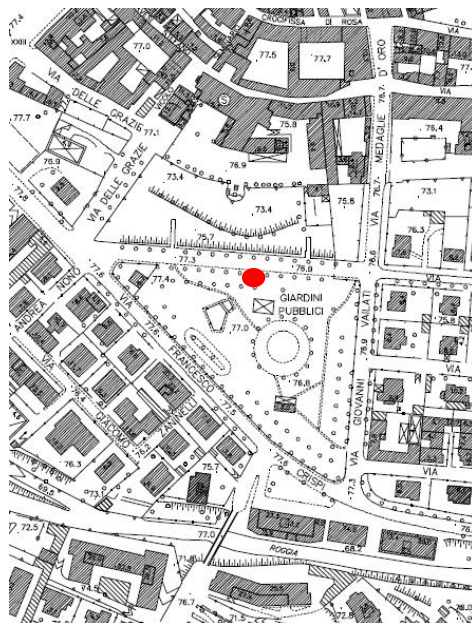

Parco pubblico dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura visibili sulla cartellonistica posizionata agli ingressi.

Il parco è dotato di 3 ingressi:

- Due da Via Medaglie d'oro, con presenza di tre parcheggi riservati totali.
- Uno da Via Crispi, con presenza di un parcheggio riservato, a distanza < 25m.

Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus) e posteggio biciclette.

Percorso principale di collegamento interno pavimentato, di larghezza > 120 cm, privo di ostacoli;

Presenza, nel parco, di alcuni dislivelli naturali, con pendenze elevate, non percorribili da persone con disabilità motorie.

Percorsi di collegamento secondari, verso area giochi e bar realizzati in ghiaia compatta o terra/erba.

























Presenza di panchine per la sosta e di giochi per bambini.

Presenza di giochi per bambini accessibili ai sensi del D.M. 236/89.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Ingresso da Via Crispi: presenza di n°1 parcheggio riservato, non conforme al D.M. 236/89. Mancanza di adeguata segnaletica e cartellonistica di orientamento. Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di adeguata segnaletica orientativa della presenza del parco. Presenza accesso da via Medaglie d'oro (lato bar) su ghiaietto compatto. Percorsi di accessi privi di percorsi tattilo-plantari e di mappe tattili.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza percorsi interni e verso area giochi in ghiaia compatta o terra/erba, non conformi al D.M. 236/89. Assenza di percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Sono presenti alcune panchine per la sosta prive di accostamento laterale.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza di servizi igienici del bar presente all'interno che ha orari di apertura ridotti rispetto a quelli di apertura del parco. Non vi sono servizi igienici disponibili nella totalità del periodo di apertura del parco.		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva distribuita nel parco per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi interni aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89.		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Adeguamento parcheggio lato Via Crispi con nuova segnaletica orizzontale indicante spazio per l'accostamento della carrozzina conforme al D.M. 236/89. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione. Realizzazione pavimentazione ingresso parco conforme al D.M. 236/89 (ingresso su via Medaglie d'oro lato bar). Realizzazione percorso guida tattilo plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE30 Cod. IE04 Cod. IE27 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione pavimentazione compatta, piana e liscia. Realizzazione percorso guida tattilo plantare. Realizzazione di spazi di accostamento laterale alle panchine o sedute presenti.	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE29
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89;	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	1	2
	2	2	N.C.	2	1	2
	3	3	N.C.	4	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,40
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,40

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Si sottolinea che l'accesso al parco e i percorsi interni, sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno; sono privi di cordoli laterali a filo pavimento, quindi non percepibili da persone non vedenti.

Si evidenzia che i servizi igienici non sono disponibili in orari diversi da quelli di apertura del bar.

Il parco è scarsamente segnalato, sia lungo i percorsi di avvicinamento che all'accesso.




PARCO VIA DESTI

Denominazione	Parco Via Desti	Zona	Semi-centrale
Via/Piazza	Via Desti	Codice identificativo	AV4
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

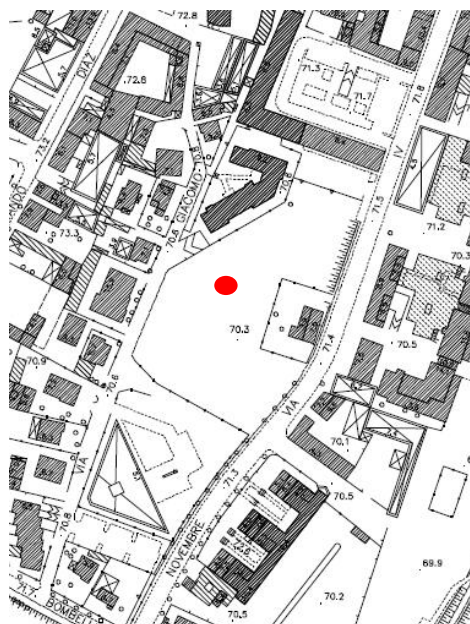

Parco pubblico dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.

Parco dotato di 3 ingressi:

- Due da via IV novembre, con uno stallo riservato conforme al DM 236/89 all'interno di un più ampio parcheggio a distanza > 100 m.
- Uno da Via Desti, con uno stallo riservato a distanza < 25 m.

Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

























Percorsi all'interno del parco in ghiaia compatta o terra/erba.

Presenza di panchine per la sosta e di giochi per bambini.











LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

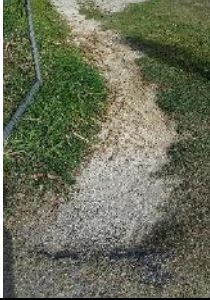MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	<p>Raggiungibilità da Via Desti: presenza di n.2 stalli riservati e segnalati conformi al D.M. 236/89, in posizione distante rispetto all'entrata.</p> <p>Raggiungibilità da Via IV Novembre: presenza di n.1 stallo riservato conforme al DM 236/89, in posizione distante rispetto dall'ingresso secondario.</p> <p>Mancanza di segnaletica e cartellonistica di orientamento.</p> <p>Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.</p>		3
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	<p>Assenza di segnaletica orientativa della presenza del parco.</p> <p>Accesso su Via Desti: pavimentazione in ghiaietto compatto, non conforme al DM 236/89.</p> <p>Accessi su Via IV Novembre: Presenza di rampe pedonali collegate al marciapiede di Via IV Novembre con pavimentazione e pendenza non conforme al DM 236/89.</p> <p>Percorsi di accesso privi di percorsi tattilo-plantari.</p>		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	<p>I percorsi interni sono in ghiaietto compatto non conformi al D.M. 236/89.</p> <p>Assenza di percorsi tattilo-plantari</p>		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	<p>Presenza di servizi igienici del bar presente all'interno che ha orari di apertura ridotti rispetto a quelli di apertura del parco.</p> <p>Non vi sono servizi igienici disponibili nella totalità del periodo di apertura del parco.</p>		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	<p>Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva distribuita nel parco per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza.</p> <p>Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante.</p> <p>Percorsi interni aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89.</p> <p>Uscite su via IV Novembre collegate da rampe con pendenza non conforme al D.M. 236/89.</p>		2
			2
			2
			3







MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Realizzazione posto auto conforme al D.M. 236/89 in posizione più vicina agli ingressi. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE32 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione. Realizzazione pavimentazione conforme al D.M. 236/89. Realizzazione percorsi di ingresso su via IV Novembre con rampe di pendenza conforme al D.M.236/89. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE30 Cod. IE04 Cod. IE19 Cod. IE27
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione pavimentazione conforme al D.M. 236/89. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE04 Cod. IE27
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 Realizzazione percorsi di ingresso su via IV Novembre con rampe di pendenza conforme al D.M.236/89.	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04 Cod. IE17

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	3	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	1	2
	2	2	N.C.	2	1	2
	3	3	N.C.	4	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,40
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,40

OSSERVAZIONI FINALINOTA:

Si sottolinea che in prossimità degli accessi del parco non sono presenti stalli riservati, il più vicino si trova a circa 100 m dall'ingresso secondario.

Si evidenzia la presenza di dislivelli corretti con rampe aventi pendenza non conforme negli accessi al parco da via IV novembre.

I percorsi interni al parco sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno; sono privi di cordoli laterali a filo pavimento, quindi non percepibili da persone non vedenti.

Considerata la presenza di giochi per bambini all'interno del parco, si segnala l'assenza di giochi accessibili.




PARCO SANTA MARIA DELLA CROCE

Denominazione	Parco del nosocomio	Zona	Periferia – Quartiere Santa Maria della croce
Via/Piazza	Via Bramante-Viale Santa Maria della Croce	Codice identificativo	AV5
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

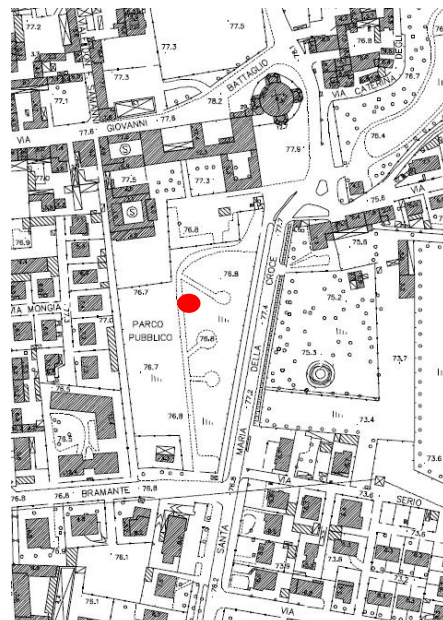

Parco pubblico dotato di recinzione e cancelli chiudibili.

Parco avente uno stallo riservato a circa 100 m dall'ingresso principale, conforme al DM 236/89.

Ingresso secondario dalla ciclopedonale su Viale Santa Maria.

Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

























La maggior parte dei percorsi interni sono in ghiaia, liberi e privi di barriere.

Presenza di alcune panchine per la sosta e di giochi per bambini.


LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Collegamento tra parcheggio e strada per ingresso al parco attraverso rampa pedonale con mancanza di parapetto di protezione conforme. Assenza di segnalazione tattilo-plantare di presenza ostacolo rappresentato dall'attraversamento pedonale Mancanza di adeguata segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili).		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Accesso principale al parco non valorizzato ne opportunamente segnalato. Presenza di soglia d'ingresso difficilmente superabile da persone con impedite o ridotte capacità motorie. Accesso secondario con dislivello in ghiaia con pendenza non conforme al DM 236/89. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.		2
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	I percorsi interni sono in ghiaia non conformi al D.M. 236/89. Assenza di percorsi tattilo-plantarie per persone con disabilità visiva.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza di servizi igienici non conformi al DM 236/89. Servizi igienici in posizione particolarmente defilata e non segnalati. Assenza di mappa tattile del locale posta all'esterno.		1
			4
			3
			2
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva distribuita nel parco per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi interni aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89.		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Adeguamento parapetto rampa pedonale di collegamento tra parcheggio riservato e strada per ingresso parco. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare per attraversamento pedonale. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità.	Cod. IE23 Cod. IE24 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione per accesso. Sistemazione della pavimentazione sull'accesso principale del parco (eliminazione dislivello) Adeguamento pendenza e pavimentazione rampa pedonale ingresso secondario Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE30 Cod. IE16 Cod. IE04 – Cod. IE19 Cod. IE27 - Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione pavimentazione compatta, piana e liscia. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare.	Cod. IE04 Cod. IE27
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	4	2
	2	2	N.C.	2	3	2
	3	3	N.C.	4	2	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,65
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,65

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea la presenza di accessi al parco con pendenza e pavimentazione non conforme.

I percorsi interni al parco sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno; sono privi di cordoli laterali a filo pavimento, quindi non percepibili da persone non vedenti.

Considerata la presenza di giochi per bambini all'interno del parco, si segnala l'assenza di giochi accessibili.




PARCO CHIAPPA

Denominazione	Parco Chiappa	Zona	Centro storico
Via/Piazza	Via Monte di Pietà, 5	Codice identificativo	AV6
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

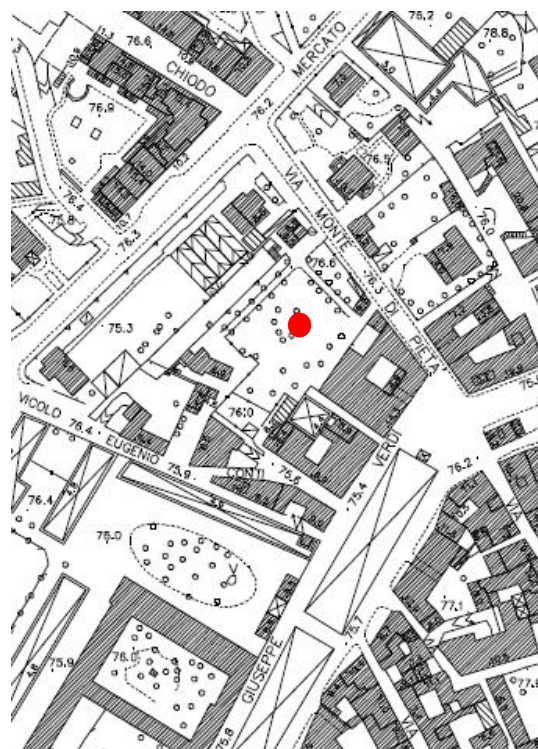

Parco pubblico dotato di recinzione, cancelli e orari di apertura/chiusura.
 Presenza di due stalli riservati a circa 75 m dall'ingresso, conformi al DM 236/89.
 Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).
 Accesso pavimentato e in piano.

I percorsi interni sono di diverse tipologie:

























- una parte (Viale Caduti senza croce) è pavimentata, liscia e priva di barriere.
- una parte è costituita da lastroni in cemento, allineati ma disconnessi e poco regolari.
- una parte è in ghiaietto compatto.

Presenza di alcune panchine per la sosta e di giochi per bambini.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Mancanza di adeguata segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità della struttura.		4
			4
			2
			2
ACCESSO EDIFICIO	Assenza di adeguata segnaletica orientativa della presenza del parco. Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili		4
			4
			2
			3
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza percorsi interni e verso area giochi in ghiaia compatta o terra/erba, non conformi al D.M. 236/89. Assenza di percorsi tattilo-plantari per persone con disabilità visiva. Sono presenti alcune panchine per la sosta prive di accostamento laterale.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza, all'interno del parco, di un servizio igienico accessibile secondo le caratteristiche contenute nel D.M. 236/89, ma non segnalato e mancante di segnalazione acustico-visiva dell'allarme, del numero corretto di maniglioni e di accessori (ganci appendiabiti, dispenser sapone, portarotolo, specchio, ecc.). Assenza di mappa tattile all'esterno del servizio igienico.		2
			4
			3
			4
SICUREZZA	Assenza di allarme con segnalazione acustico-visiva distribuita nel parco per comunicare la chiusura del sito o situazioni di emergenza. Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi interni aventi superficie non conforme al D.M. 236/89.		2
			2
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI	NON PRESENTI	NON PRESENTI	NON PRESENTI
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			

**IPOTESI DI INTERVENTO**

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità.	Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Installazione segnaletica di orientamento/segnalazione. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE30 Cod. IE27 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione pavimentazione compatta, piana e liscia. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di spazi di accostamento laterale alle panchine o sedute presenti.	Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE29
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Installazione di accessori nel servizio igienico accessibile. Riparazione segnalazione acustico visiva collegata all'impianto di allarme. Installazione mappa tattile all'esterno del servizio igienico. Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici.	Cod. II13 Cod. II18 Cod. II16 Cod. IE30
SICUREZZA	Installazione di impianto di allarme acustico-visiva percepibile in tutto il parco. Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89.	Cod. II18 Cod. IE30 Cod. IE04

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	4	4	N.C.	2	2	2
	4	4	N.C.	4	4	2
	2	2	N.C.	2	3	2
	2	3	N.C.	4	4	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	3
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,95
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		7,95

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea che la maggior parte dei percorsi interni al parco sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno; sono privi di cordoli laterali a filo pavimento, quindi non percepibili da persone non vedenti. Tali percorsi, quindi, non risultano rispondenti ai dettami del DM 236/89.

Considerata la presenza di giochi per bambini all'interno del parco, si segnala l'assenza di giochi accessibili.




GIARDINI PUBBLICI DI PORTA SERIO

Denominazione	Giardini pubblici di Porta Serio	Zona	Centro Storico
Via/Piazza	Via Luigi Cadorna	Codice identificativo	AV7
Funzione principale	Parco	Vincoli sull'immobile	Nessuno

FOTO



INQUADRAMENTO TERRITORIALE

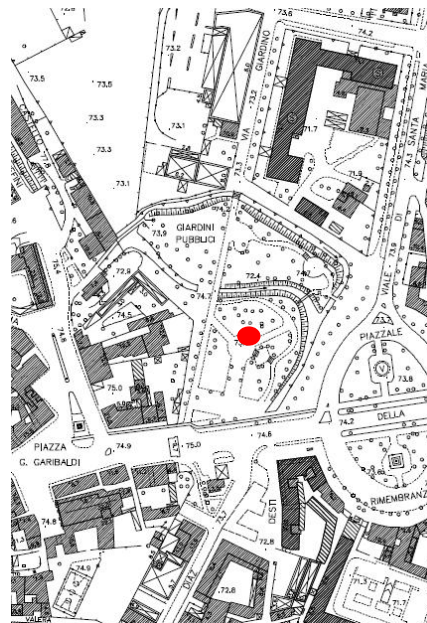

Parco pubblico dotato di diversi ingressi:

- dal parcheggio "Le Mura Venete", con presenza di n°2 stalli riservati, a distanza < 50m, con pavimentazione in acciottolato e cemento.
- da via Palmieri, con assenza di stalli riservati, accesso solo pedonale che presenta rampa con pendenza non conforme al DM 236/89;
- dalla ciclopedonale sul Piazzale Rimembranze/Via Cadorna, con assenza di stalli riservati, accesso solo pedonale.

Nelle immediate vicinanze vi è presenza di fermata di mezzi pubblici (Miobus).

Percorso principale di collegamento interno pavimentato, di larghezza > 120cm; libero da ostacoli e privo di elementi sporgenti.

Percorsi di collegamento secondari in ghiaia compatta o terra/erba, liberi e privi di barriere.

Sono presenti panchine per la sosta.

LEGENDA

4	Accessibile in autonomia
3	Accessibile con difficoltà
2	Accessibile con accompagnatore/parzialmente accessibile
1	Non accessibile

**RILIEVO CRITICITÀ**

MACRO CATEGORIA	CARATTERISTICHE E CRITICITÀ	CATEGORIA DISABILITÀ	GIUDIZIO
RAGGIUNGIBILITÀ	Dal parcheggio "le Mura Venete": presenza di n°2 parcheggi riservati con pavimentazione in acciottolato non conforme; percorso tra parcheggi e accesso al parco attraverso una rampa pedonale con pendenza non conforme, mancanza di corrimano e pavimentazione non idonea. Da Via Palmieri: assenza di parcheggi riservati. Dalla ciclopedonale lungo Piazzale Rimembranze: assenza di parcheggi riservati. Da Piazza Garibaldi/via Griffini: pavimentazione disconnessa. Mancanza di adeguata segnaletica e cartellonistica di orientamento (mappe tattili). Assenza di segnaletica identificativa dei servizi per l'accessibilità.		2
			4
			2
			3
ACCESSO EDIFICIO	Presenza di rampe pedonali con pendenza non conforme al DM 236/89 (accesso da via Palmieri). Percorso di accesso privo di percorsi tattilo-plantari/mappe tattili.		2
			4
			2
			4
COLLEGAMENTI VERTICALI	Assenti.		N.C.
			N.C.
			N.C.
			N.C.
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Presenza di pavimentazione disconnessa su percorso principale. Percorsi secondari interni in ghiaia, quindi non conforme al D.M. 236/89. Assenza di percorsi tattilo-plantari. Sono presenti alcune panchine per la sosta privi di spazio di accostamento laterale.		2
			4
			2
			4
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Presenza, all'interno del parco, di un servizio igienico con porta chiusa a chiave.		1
			1
			1
			1
SICUREZZA	Assenza di cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Percorsi interni aventi superficie in ghiaia, non conforme al D.M. 236/89.		2
			3
			2
			3



MACRO CATEGORIA	FOTOGRAFIE		
RAGGIUNGIBILITÀ			
ACCESSO EDIFICIO			
COLLEGAMENTI VERTICALI			
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI			
SERVIZI IGIENICI DEDICATI			
SICUREZZA			



IPOTESI DI INTERVENTO

	DESCRIZIONE INTERVENTI DI RISOLUZIONE	INTERVENTI STANDARD
RAGGIUNGIBILITÀ	Sistemazione pavimentazione in acciottolato/disconnessa con creazione percorsi accessibili. Creazione rampe con pendenza conforme negli accessi dal parcheggio "Le Mura Venete". Installazione corrimano su rampa di collegamento parcheggio "Le Mura Venete". Creazione posteggi riservati conformi al D.M. 236/89 su via Palmieri. Creazione posteggi riservati conformi al D.M. 236/89 lato Piazzale Rimembranze. Sistemazione pavimentazione percorso da piazza Garibaldi/Via Griffini. Installazione cartellonistica e segnaletica di orientamento/indicazione (es. mappe tattili) e con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante, identificativa dei servizi per l'accessibilità e dei posteggi di cui al D.M. 236/89.	Cod. IE04 Cod. IE19 Cod. IE23 Cod. IE32 Cod. IE32 Cod. IE03 Cod. IE30
ACCESSO EDIFICIO	Creazione rampe con pendenza conforme nell'accesso da via Palmieri. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare e di mappa tattile del luogo.	Cod. IE22 Cod. IE27 – Cod. II16
COLLEGAMENTI VERTICALI		
COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	Realizzazione di pavimentazione compatta, piana e liscia, sul percorso principale. Realizzazione di pavimentazione compatta, piana e liscia, nei percorsi secondari. Realizzazione percorso guida tattilo-plantare. Realizzazione di spazi di accostamento alle panchine esistenti.	Cod. IE03 Cod. IE04 Cod. IE27 Cod. IE29
SERVIZI IGIENICI DEDICATI	Realizzazione integrale di servizi igienici conforme al D.M. 236/89 (opere murarie, finiture, dotazioni di ausilio BB.AA, dotazione di accessori) Installazione mappa tattile Installazione cartellonistica per identificare la presenza di servizi igienici	Cod. II11 Cod. II16 Cod. II17
SICUREZZA	Installazione cartellonistica orientativa con pittogrammi di dimensione maggiorata e colorazione contrastante. Realizzazione di pavimentazione dei percorsi con superficie conforme al D.M. 236/89 Adeguamento pendenza esistenti sui percorsi	Cod. IE30 Cod. IE04 Cod. IE19

**GIUDIZIO COMPLESSIVO SUL LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ**

MACRO CATEGORIA CRITICITÀ	RAGGIUNGIBILITÀ	ACCESSO EDIFICIO	COLLEGAMENTI VERTICALI	COLLEGAMENTI ORIZZONTALI	SERVIZI IGIENICI DEDICATI	SICUREZZA
	2	2	N.C.	2	1	2
	4	4	N.C.	4	1	3
	2	2	N.C.	2	1	2
	3	4	N.C.	4	1	3

INDICAZIONI/CRITERI DI PRIORITÀ

	Punteggi assegnabili	Punteggio assegnato
Bene immobile di interesse strategico <small>(valore 1 = altamente strategico; valore 2 = strategico; valore 3 = moderatamente strategico valore 4 = non strategico)</small>	1-4	2
Livello di accessibilità (gravità delle non conformità rilevate)	1-4	2,45
Bene immobile soggetto a interventi edilizi già programmati dall'A.C. <small>(valore 0 a interventi già programmati; valore 1 a interventi non ancora programmati)</small>	0-1	1
Segnalazioni pervenute (da Amministrazione o portatori di interessi) <small>(valore 0 a situazioni segnalate; valore 1 a situazioni non segnalate)</small>	0-1	1
TOTALE PUNTEGGIO		6,45

OSSERVAZIONI FINALI**NOTA:**

Si sottolinea:

- la presenza della rampa pedonale di accesso al parco da Via Palmieri con pendenza non conforme e difficilmente adattabile.
- i percorsi interni al parco sono realizzati con pavimentazione in ghiaietto compatto, percorribile da persone su sedia a ruote con difficoltà e, in caso di pioggia, con aiuto esterno; sono privi di cordoli laterali a filo pavimento, quindi non percepibili da persone non vedenti. Tali percorsi, quindi, non risultano rispondenti ai dettami del DM 236/89.
- I percorsi dal parcheggio "Le Mura Venete" sono realizzati con pavimentazione in acciottolato quindi impraticabile da disabile su sedia a ruote, mentre da Piazza Garibaldi/via Griffini presentano pavimentazione dissestata spesso oggetto di manutenzioni.